



Mercedes-Benz

Fahrzeugbeschreibung

Typ:

Auftragsnummer: 56224G3277
Erstzulassung: 20.05.2025
CO₂-Ausstoß (WLTP): 193 g/km

VIN: W1VVLGFZ4S4528463
km-Stand: 52.266 km





Mercedes-Benz

Angebot

Datum: 26.08.2026

Uhrzeit: 11:46





Mercedes-Benz

Angebot

Datum: 26.08.2026

Uhrzeit: 11:46





Mercedes-Benz

Angebot

Datum: 26.08.2026

Uhrzeit: 11:46





Angaben zum Fahrzeug

Auftragsnummer FGC	56224G3277	Farbe	9197 obsidianschwarz metallic
Fahrgestellnummer	W1VVLGFZ4S4528463	HU	05/2026
amtl. Kennzeichen	HH-WN 8527	Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Hersteller	Mercedes-Benz	Vorschaden/Unfall	Nein
Modell / Typ	116 VTP/E		
Aufbauart	Kombi	Gutachten erforderlich	Nein
Erstzulassung	20.05.2025	Besichtigungszustand	ausreichend
Km-Stand	52.267		

Aufbau

Aufbauart	Hersteller	Details
Kombi		

Bereifung

Rad	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Felgenart	vktgl.
VL	225/55 R17 C	Continental	Winterreifen	5 mm	Stahl mit Radzierblende	ja
VR	225/55 R17 C	Continental	Winterreifen	7 mm	Stahl mit Radzierblende	ja
HLI	225/55 R17 C	Continental	Winterreifen	4 mm	Stahl mit Radzierblende	ja
HRI	225/55 R17 C	Continental	Winterreifen	4 mm	Stahl mit Radzierblende	ja

wertmindernde Faktoren (unrepariert)

Beschreibung	Kosten	Minderwert
Rad/Reifen - Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	44,13 €	30,88 €
Rad/Reifen - Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern	44,13 €	30,88 €
Rad/Reifen - Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	44,13 €	30,88 €
Summe Schadenort Fahrwerk	<u>132,39 €</u>	<u>92,64 €</u>
Interieur - Innenraum (verschmutzt) - Kratzer - Smart Repair	184,14 €	184,14 €
Interieur - Zigarettenanzünder (+ Aschenbecher) - fehlt - erneuern	14,00 €	14,00 €
Summe Schadenort Innenraum	<u>198,14 €</u>	<u>198,14 €</u>
Karosserie - Karosserie - Delle / Lackschaden - Smart Repair	417,38 €	417,38 €
Summe Schadenort Sonstiges	<u>417,38 €</u>	<u>417,38 €</u>
Seitenwand links - Seitenwand hinten unterhalb - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	441,94 €	312,02 €
Schiebetür links - Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair	194,37 €	194,37 €
Tür vorn links - Tür - Delle(n) - Smart Repair	163,68 €	163,68 €
Summe Schadenort Fahrzeugseite links	<u>799,99 €</u>	<u>670,07 €</u>
Schiebetür rechts - Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	319,18 €	226,66 €
Seitenwand rechts - Seitenwand hinten oberhalb (+ leiste) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	409,20 €	284,80 €
Tür vorn rechts - Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	125,76 €	125,76 €
Summe Schadenort Fahrzeugseite rechts	<u>854,14 €</u>	<u>637,22 €</u>
Karosserie - Unterbodenverkleidung (H) - gebrochen / gerissen - erneuern	130,59 €	90,98 €
Summe Schadenort Unterboden	<u>130,59 €</u>	<u>90,98 €</u>
Stoßfänger vorn - Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Motorhaube - Motorhaube (Steinschläge) - Delle(n) - Smart Repair	237,34 €	237,34 €
Summe Schadenort Frontbereich	<u>337,34 €</u>	<u>337,34 €</u>

Beschreibung	Kosten	Minderwert
Heckklappe/-tür - Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	509,45 €	361,34 €
Stossfänger hinten - Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Summe Schadenort Heckbereich	609,45 €	461,34 €

wertmindernde Faktoren (repariert)

Beschreibung	Kosten	Minderwert
Heckklappe/-tür - Heckklappe (schließt sich nicht, Geräusche) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen	0,00 €	0,00 €
Summe Schadenort Heckbereich	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Beschreibung
Festpreis - Fehlschlüssel

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Zusammenfassung

Summe wertmindernde Faktoren (unrepariert)	3.479,42 €	2.905,11 €
Summe wertmindernde Faktoren (repariert)	0,00 €	0,00 €
<u>Gesamtsumme netto (ohne USt)</u>	<u>3.479,42 €</u>	<u>2.905,11 €</u>
zzgl.USt. (19%)	661,09 €	551,97 €
<u>Gesamtsumme brutto (mit USt.)</u>	<u>4.140,51 €</u>	<u>3.457,08 €</u>

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug und der Aufbau weisen dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.


Bemerkung:

- Fahrzeugmängel, die durch eine Probefahrt erkannt werden, finden in der Fahrzeugbewertung keine Berücksichtigung (Probefahrt nicht durchgeführt).
- Die Überprüfung der Klima- und Heizungsanlage erfolgte ausschließlich auf Funktion von Bedienelementen und kurzzeitigem Testlauf des Gebläsemotors. Eine Leistungsüberprüfung erfolgte im Rahmen der Fahrzeugbewertung aus zeitlichen Gründen nicht – Zusatzkosten können entstehen.
- Hinweis: Die Fahrzeugbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Beschädigungsfotos



Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren

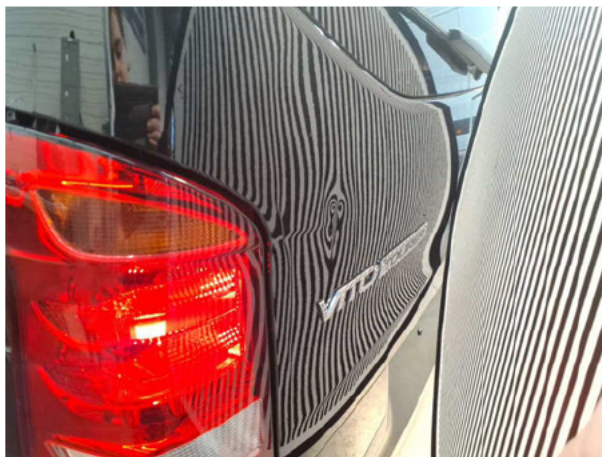

Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren




Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren

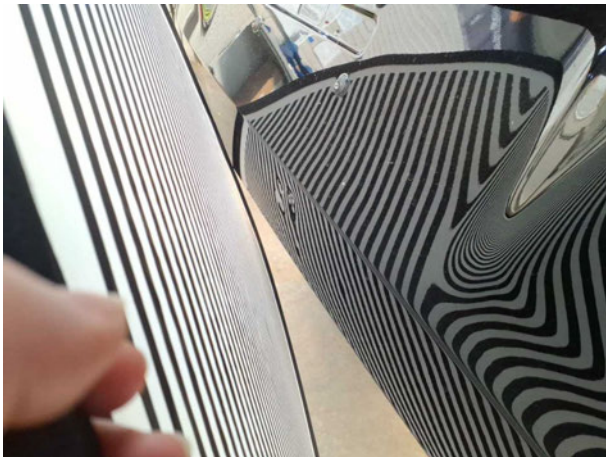

Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Karosserie: Unterbodenverkleidung (H) - gebrochen / gerissen - erneuern



Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Seitenwand links: Seitenwand hinten unterhalb - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Seitenwand links: Seitenwand hinten unterhalb - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

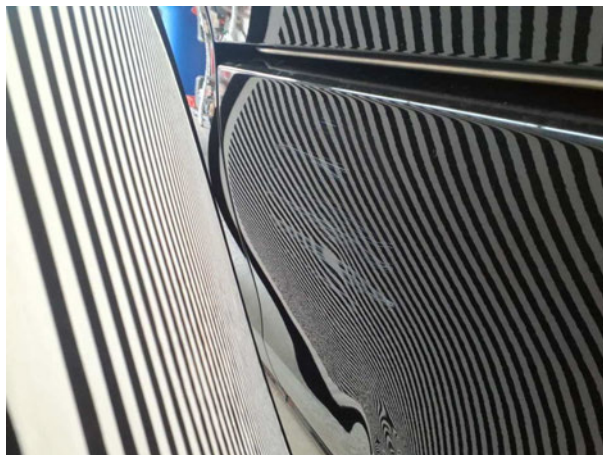

Seitenwand links: Seitenwand hinten unterhalb - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Seitenwand links: Seitenwand hinten unterhalb - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Seitenwand links: Seitenwand hinten unterhalb - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Seitenwand links: Seitenwand hinten unterhalb - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Seitenwand rechts: Seitenwand hinten oberhalb (+ leiste) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

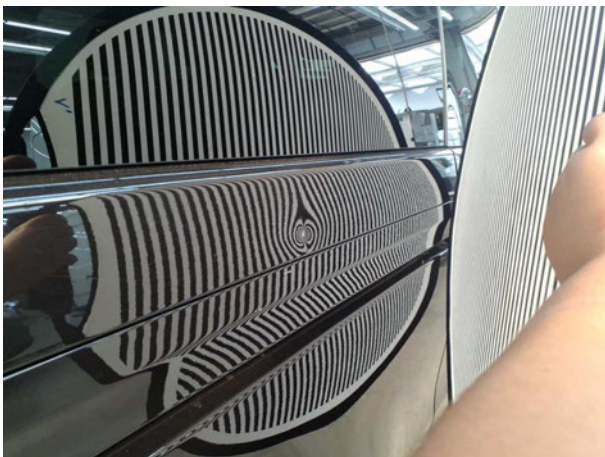


Seitenwand rechts: Seitenwand hinten oberhalb (+ leiste) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

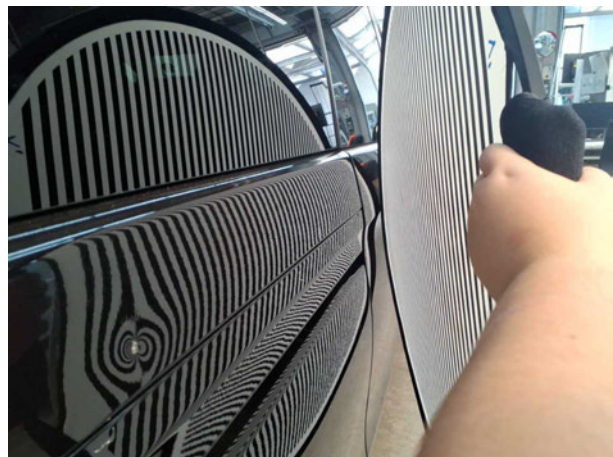

Seitenwand rechts: Seitenwand hinten oberhalb (+ leiste) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Seitenwand rechts: Seitenwand hinten oberhalb (+ leiste) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

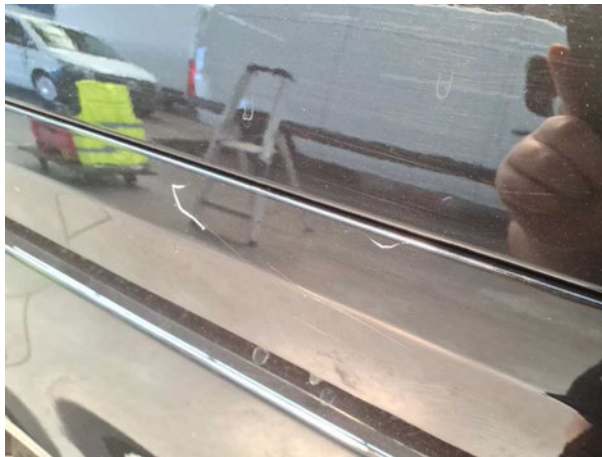

Seitenwand rechts: Seitenwand hinten oberhalb (+ leiste) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Seitenwand rechts: Seitenwand hinten oberhalb (+ leiste) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Interieur: Zigarettenzünder (+ Aschenbecher) - fehlt - erneuern



Interieur: Zigarettenanzünder (+ Aschenbecher) - fehlt - erneuern



(Steinschläge) - Delle(n) - Smart

Repair



Rad/Reifen: Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge) - Delle(n) - Smart Repair



Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge) - Delle(n) - Smart Repair



Rad/Reifen: Radblende vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair



Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Heckklappe/-tür: Heckklappe (schließt sich nicht, Geräusche) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen



Heckklappe/-tür: Heckklappe (schließt sich nicht, Geräusche) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen