

19.06.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -AC 0102E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKN81AFNU083553
Vertrags-Nummer:	45507081	Erstzulassung:	06.05.2022
Internes KZ:	15047910	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2430

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 45507081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -AC 0102E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch  
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
27.08.2025	9059958418	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite	Nein	Nein
27.08.2025	9059957500	Eigenverschulden		Nein	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 45507081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -AC 0102E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch  
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



**KMHKN81AFNU083553**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	49.225 km
<b>Hersteller</b>	Hyundai	<b>Restlauf bis Service</b>	0 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	IONIQ5	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	02/2028
<b>Fahrgestellnummer</b>	KMHKN81AFNU083553	<b>Leistung / Hubraum</b>	53 kW
<b>Erstzulassung</b>	06.05.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	06/2024, 22.300 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/55 R19 105V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                      69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026  
**Protokollnummer: 45964753**  
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Hyundai	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	IONIQ5	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	49.225 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	KMHKN81AFNU083553	<b>Erstzulassung</b>	06.05.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

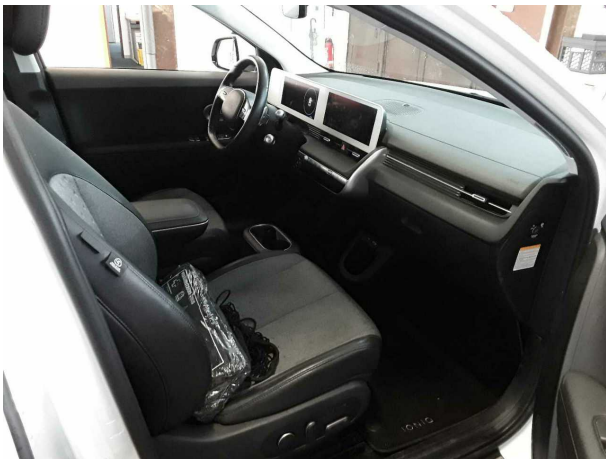


Abbildung 9: Innenraum

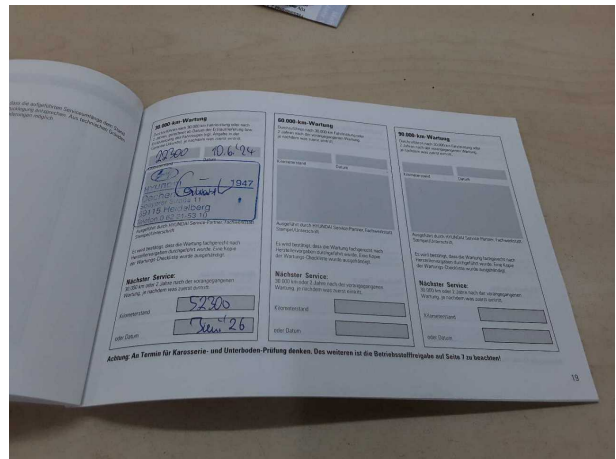


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges



**Abbildung 22:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern




**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



**KMHKN81AFNU083553**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	49,225 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	0 Monat(e)
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Report on hand)	02/2028
Vehicle Identification number	KMHKN81AFNU083553	Power / Engine displacement	53 kW
First registration	6 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2024, 22,300 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
2	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
3	Mudguard - left side	Wheel well extension - Scratched - Replace
4	Front bumper	Spoiler - Damaged - Replace
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
8	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Deformed - Replace

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No.	Location
	None detectable

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026  
**Protocol number: 45964753**  
Delivery date: 16 Jun 2026



## Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	235/55 R19 105V	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

## Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026  
**Protocol number: 45964753**  
Delivery date: 16 Jun 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Hyundai	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	IONIQ5	<b>Mileage (Read)</b>	49,225 km
<b>Vehicle Identification number</b>	KMHKN81AFNU083553	<b>First registration</b>	6 May 2022

**Details of the order:**

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

**Vehicle identification:**

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

**Inspection conditions:**

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

**General condition:**

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026  
Protocol number: 45964753  
Delivery date: 16 Jun 2026



Figure 7: Interior

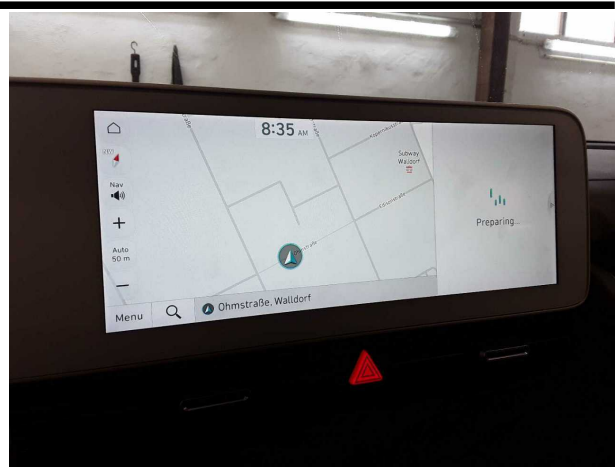


Figure 8: Interior

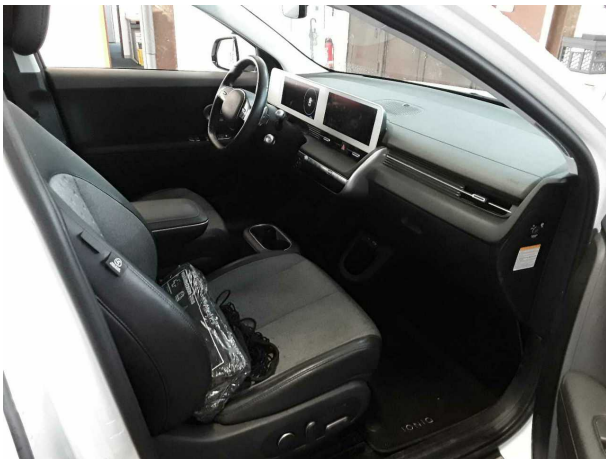


Figure 9: Interior

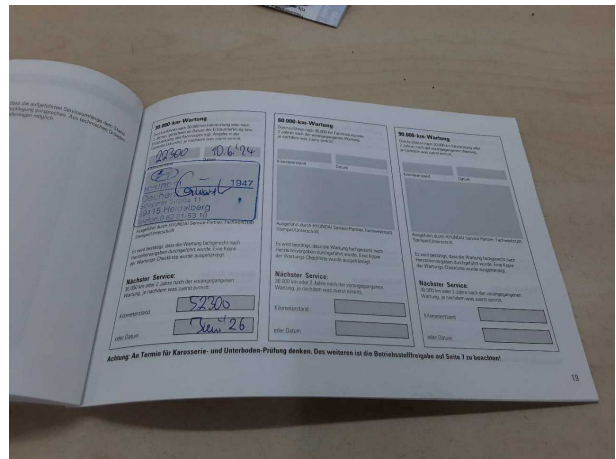


Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



**Figure 19:** Misc.



**Figure 20:** Misc.



**Figure 21:** Misc.



**Figure 22:** Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #1:** Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #2:** Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



**Damage #2:** Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



**Damage #2:** Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



**Damage #3:** Mudguard - left side: Wheel well extension - Scratched - Replace



**Damage #3:** Mudguard - left side: Wheel well extension - Scratch...  
- Replace



**Damage #4:** Front bumper: Spoiler - Damaged - Replace



**Damage #4:** Front bumper: Spoiler - Damaged - Replace



**Damage #4:** Front bumper: Spoiler - Damaged - Replace



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #8:** Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #8:** Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #8:** Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #9:** Mudguard - right side: Mudguard - right side - Deformed - Replace



**Damage #9:** Mudguard - right side: Mudguard - right side - Deformed - Replace