



L6TCX2E73NE021804

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	80.275 km
Hersteller	LYNC & CO	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	LYNK 01	HU (Bericht lag nicht vor)	
Fahrgestellnummer	L6TCX2E73NE021804	Leistung / Hubraum	192 kW / 1.477 ccm
Erstzulassung	09.12.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Blau
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - ohne Funktion - Diagnose durchführen
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - lackieren
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - Löcher - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (ZentralEingelagert)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R20 100W	Vredestein	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/45 R20 100W	Vredestein	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Pfeildarstellung
Radio DAB

Bemerkungen

FIN Abfrage nicht möglich

Hersteller	LYNC & CO	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	LYNK 01	Laufleistung (abgelesen)	80.275 km
Fahrgestellnummer	L6TCX2E73NE021804	Erstzulassung	09.12.2022

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	170 µm
2	Dachholm links	160 µm
3	Dachholm rechts	180 µm
4	Heckklappe/-tür	126 µm
5	Kotflügel links	135 µm
6	Kotflügel rechts	135 µm
7	Motorhaube	125 µm
8	Schweller links	99 µm
9	Schweller rechts	96 µm
10	Seitenwand links	140 µm
11	Seitenwand rechts	133 µm
12	Tür hinten links	135 µm
13	Tür hinten rechts	140 µm
14	Tür vorne links	129 µm
15	Tür vorne rechts	124 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

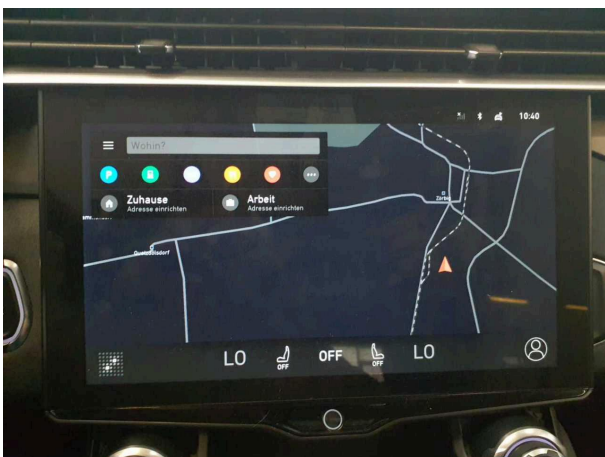


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

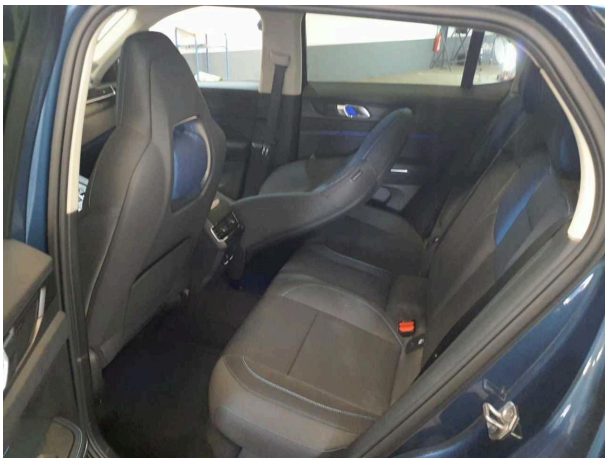


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Schweller



Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Typschild



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung

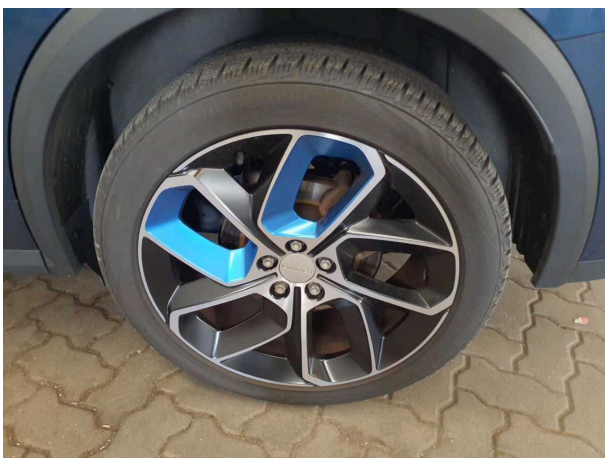


Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung




Abbildung 19: Dokumente



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

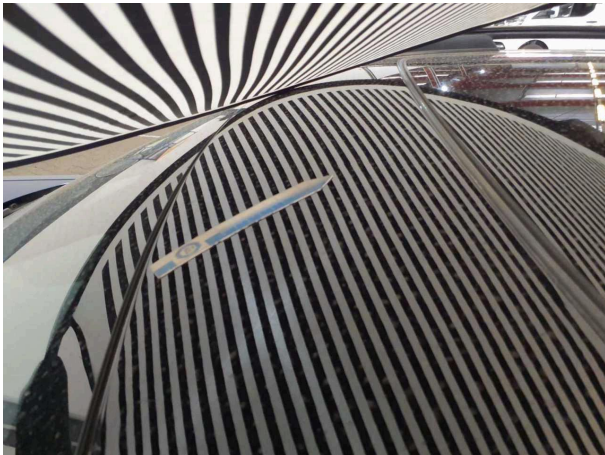


Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - lackieren

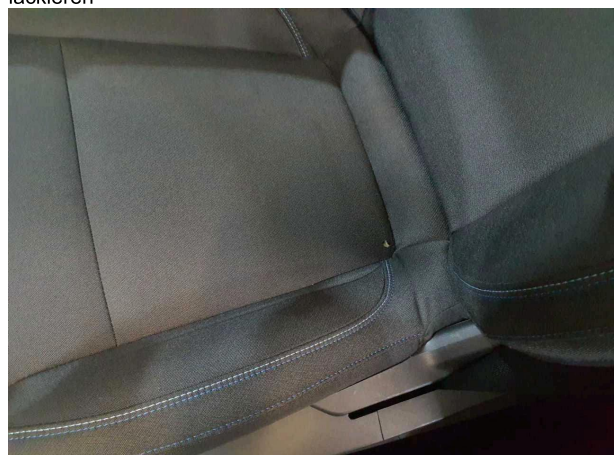

Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - Löcher - Smart Repair



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - Löcher - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren

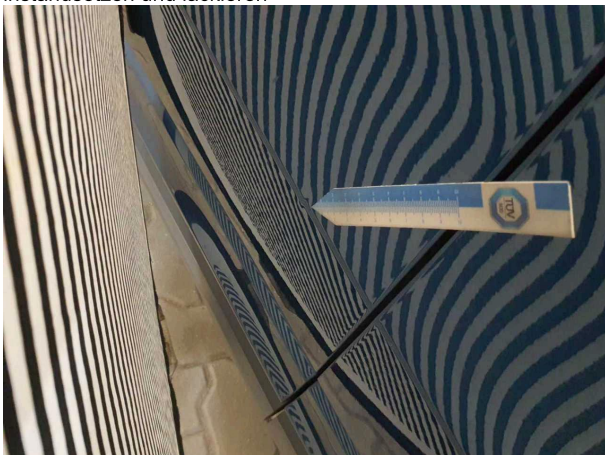

Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren