

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002396291
Besichtigt am: 12.05.2026 14:09
Berichts-Nr: 10594041
FIN: VSSZZZKJ5RR116437



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

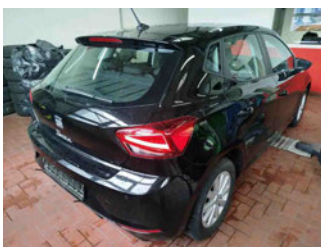

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANH
Erstzulassungsdatum:	21.03.2024
Laufleistung:	10.923 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	30.000 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einparkhilfe vorn und hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einstiegsinfotainment Radio GP (UNECE)
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
6 Lautsprecher (passiv)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fertigungsablauf Standard
Abwicklung Serie	Formteilhimmel ungeteilt
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ambientelicht Ausführung 1	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne für AM/FM Empfang	Frontantrieb
Armaturentafel Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel links, konvex	FULL LINK
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Ausströmer	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Ebener Ladeboden hinten	Komfortpaket
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kopfstützen hinten (3 Stück)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

Kopfstützen vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Feuerlöscher
Kurzheck	Ohne Fußmatten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Heckspoiler
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Individualeinbau
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Navigationsgerät
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Luxusausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Sprachsteuerung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normalluftfilter	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Normalsitze vorn	Pan-European-eCall
Ohne "drive select"	Pannenset
Ohne 2. Batterie	Preisnachlass-Paket
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Anhängervorrichtung	Radstand
Ohne Applikationen	Rechtsverkehr
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne CD/DVD für Navigation	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Differenzialsperre	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

Schriftzugsatz in Grundaussführung
Schubladen unter den Vordersitzen
SEAT "Full LED"
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	356,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ5RR116437

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10594041
vom: 12.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

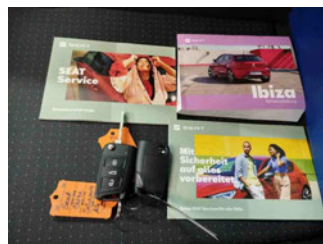

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten rechts

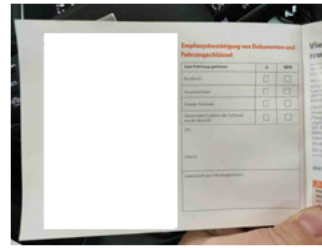

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio