

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002467494
Besichtigt am:	22.05.2026 10:40
Berichts-Nr:	10657909
FIN:	TMBJJ8NX9PY114189



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	26.04.2023
Laufleistung:	94.664 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	DAB - Digitaler Radioempfang
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dachreling, schwarz
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Sportausführung
"LIGHT AND VIEW"	Dämpfung vorn
"REAR VIEW"	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Doppelton-Signalhorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Drehstromgenerator 140 A
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	Einparkhilfe vorn und hinten
7-Gang-Automatikgetriebe	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher (passiv)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrerkniesairbag
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
AM Clever	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	FPK-Medium
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Ausströmer	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Besondere Innengeräuschkämpfung	Heckscheibenwischer "AERO"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Höheneinstellung, manuell f. Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs- und Tiefeneinstellung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Infotainment Columbus w/o VC

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anschlussgarantie
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortausstattung	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Skisack
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne vorn	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mittelkonsole	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Multipler Matrix-Beam	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Navi Columbus + Web radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Normal-Lackierung	Pannen-Set
Notrufsystem eCall+	Radschrauben Standard
Ohne "drive select"	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Ablagenpaket/box	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Adapter	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder
	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstbefeüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportfahrwerk
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfand Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	8,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	8,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Warndreieck	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 15.657,79
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 13.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 28.657,79

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	201,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	398,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	151,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	262,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	172,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	183,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX9PY114189

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(22.05.2026 10:40)

Kennzeichen verbleiben Vorort

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

Seitenansicht - Schweller links



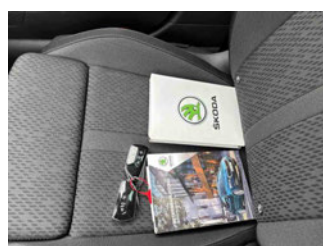
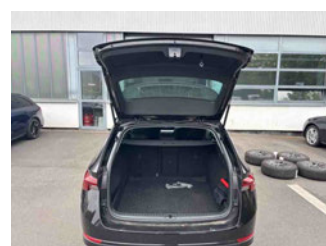
Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

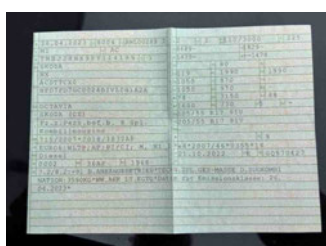
Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



FEHLTEILE

1 - Warndreieck - Fehlt - Ersetzen

