

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	165	----	----	7.3	----	----	-----
Mittel:	132	----	----	5.8	----	----	-----
Hoch:	117	----	----	5.1	----	----	-----
Extra hoch:	136	----	----	6.0	----	----	-----
Kombiniert:	133	----	----	5.9	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1534##NO.30: A2 max 1517###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+56 kg##NO 35.:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET40;##205/60
R16 92H#6,0JX16 ET38;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET38;##205/60 R
16 92H#6,0JX16 ET35;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET35;##195/60 R16
89H M+S#6,0JX16 ET35;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET40;##

046CC0144346



www.PS-Team.de



SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

Variante:

Version:

NW

ABCDLAAX0

NFD7FD7CW0094BISTNK3N1A0A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

KAMIQ

0.2.2. 1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB27SZ_A0_0549-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-2Q0_0V_0235_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_NW_DLAA_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00219_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-NW_DGW_D_AKACAA-TMB-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBGR7NW3P3071261

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2022-12-15

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0349*17, erteilt am 2022-10-11

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit ...right
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und ...metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2022-12-15

Mlada Boleslav 2022-12-15

Ing. Milan Haken
Head Technical conformityDr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBGR7NW3P3071261

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2639

4.1. Achsabstand [mm]: 2639

5. Länge [mm]: 4241

6. Breite [mm]: 1793

7. Höhe [mm]: 1547

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1247

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1299

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1746

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 920 / 870

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2946

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1200

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 620

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Line

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): 81.00 bei 5500

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 197

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1521 / 1506

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET40 / A / C1

Achse 2: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET40 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: GREY

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 69.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 64.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1381

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 108.8 0.132 0.03422

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 153.0	22.8	20.4	43.1	-----	-----	0.3000	0.03 E11
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/km]

Gesamte RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

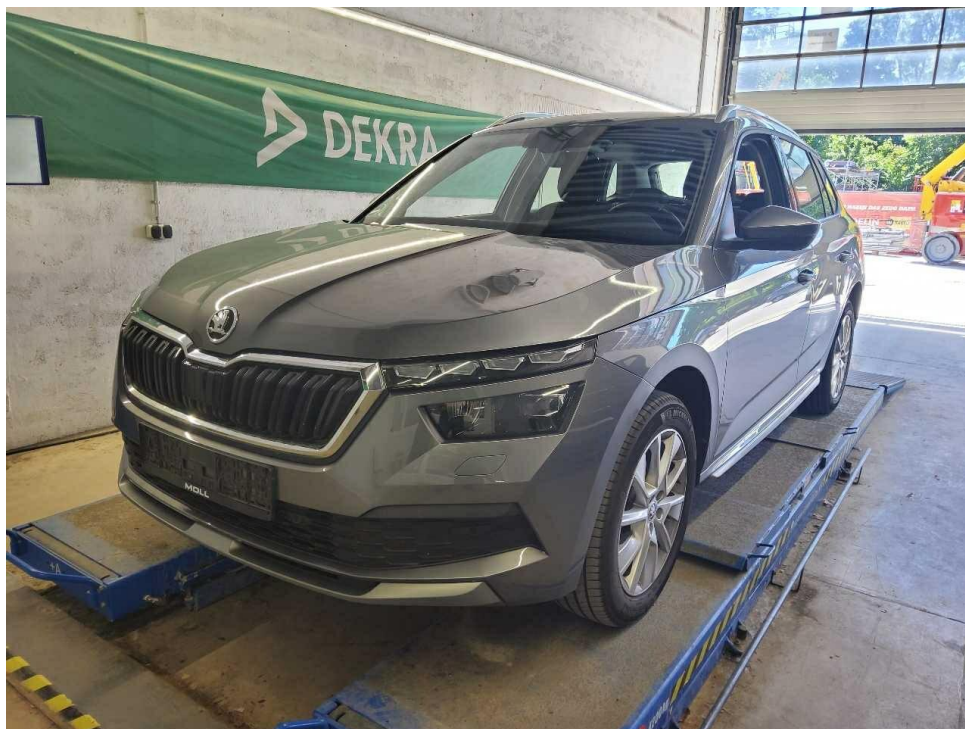


Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

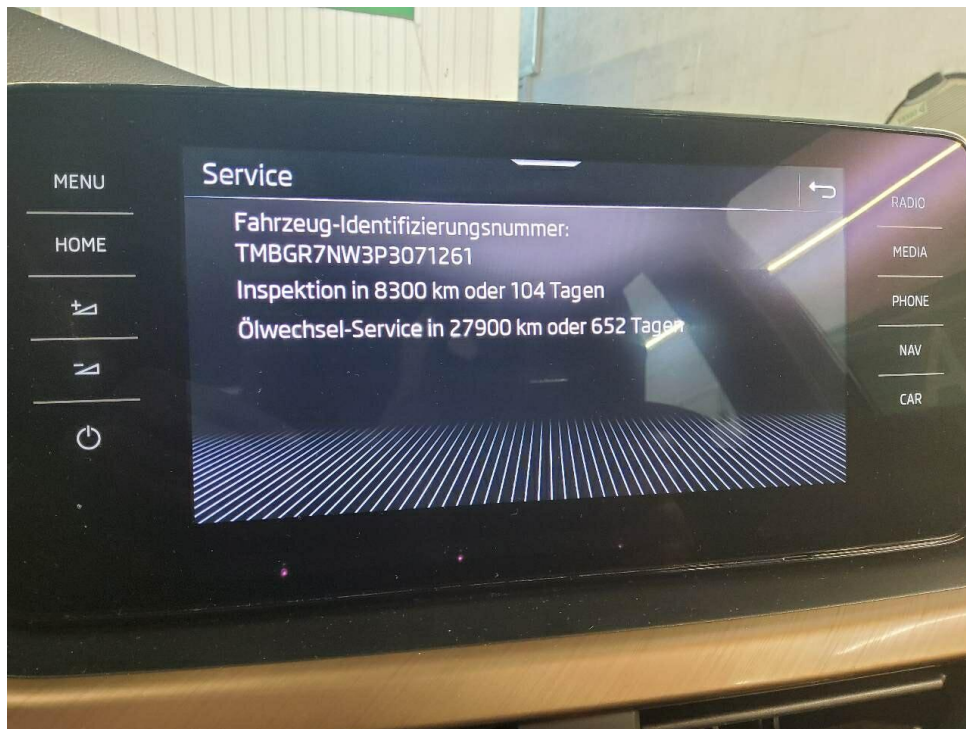


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

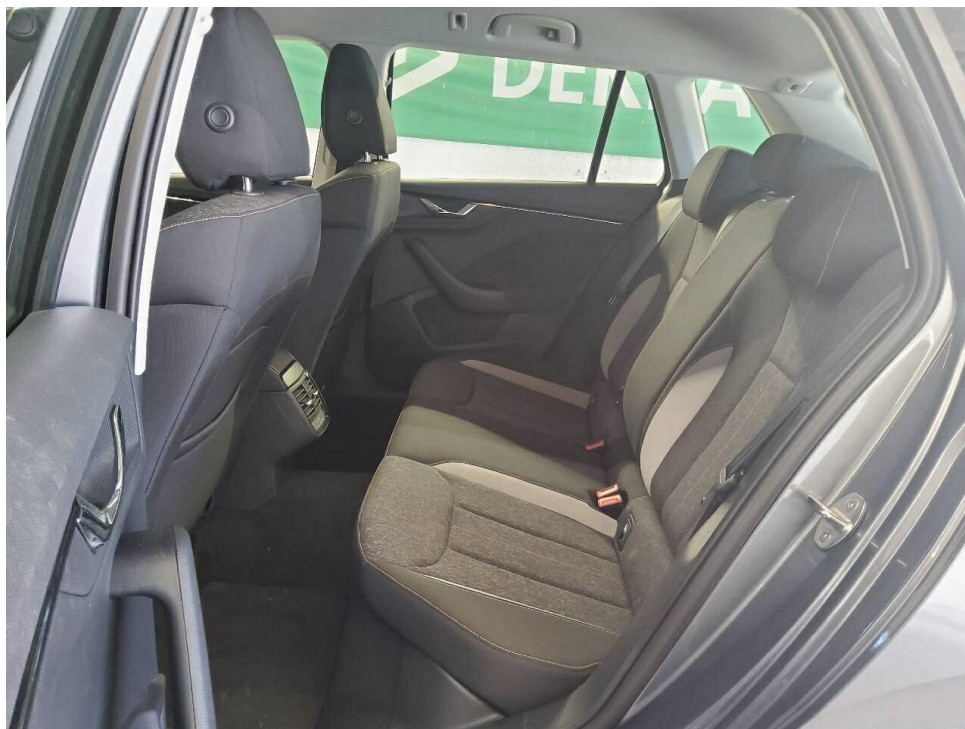


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

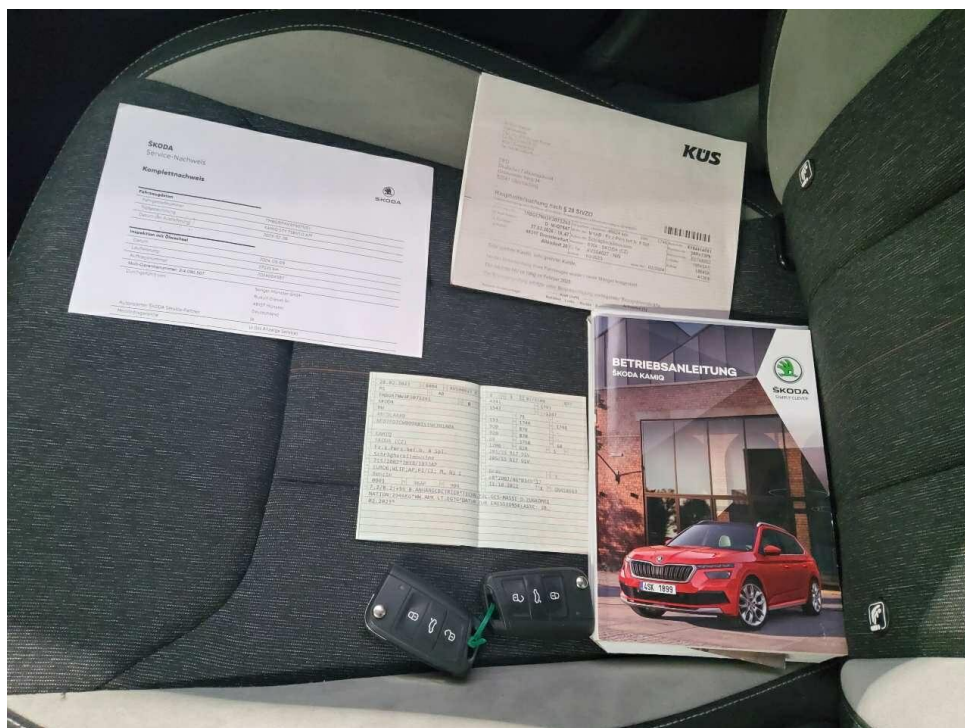


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

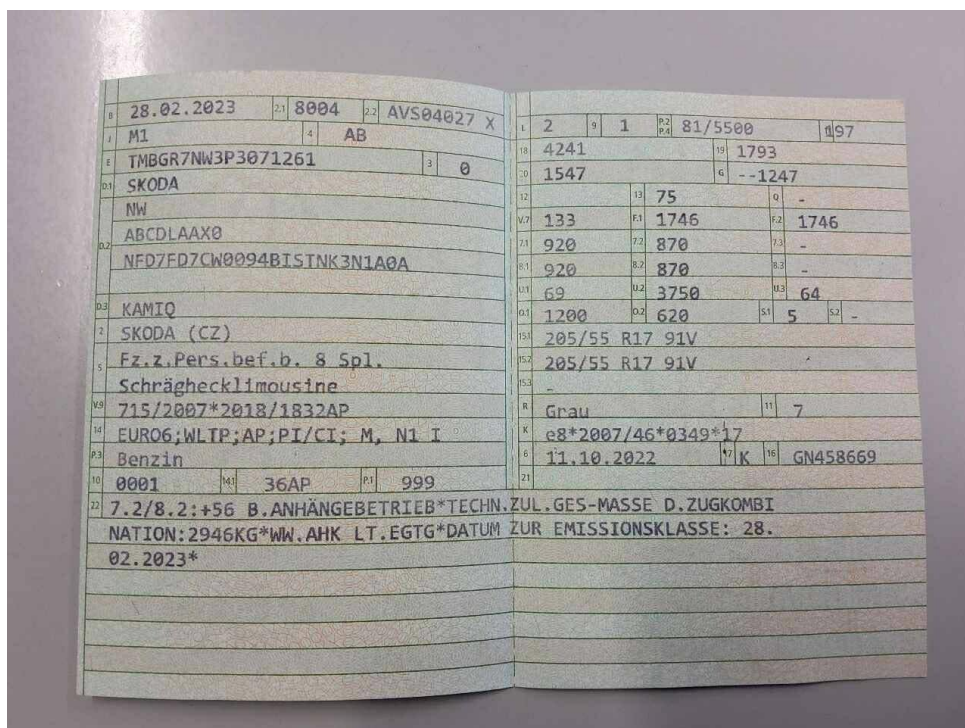


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

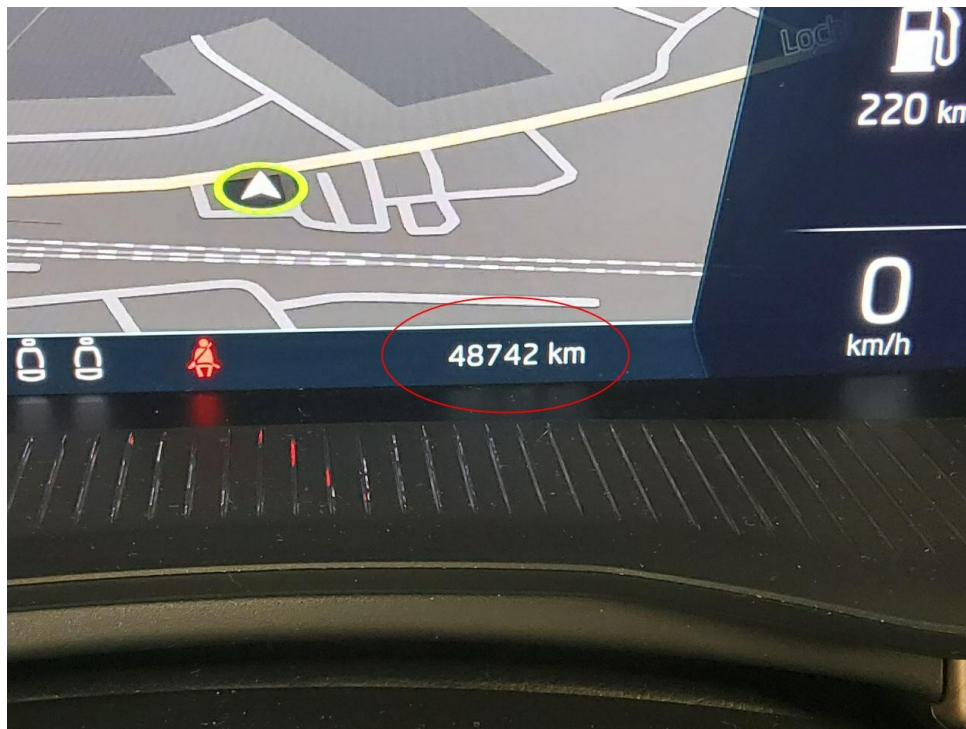


Bild 13 : Laufleistung

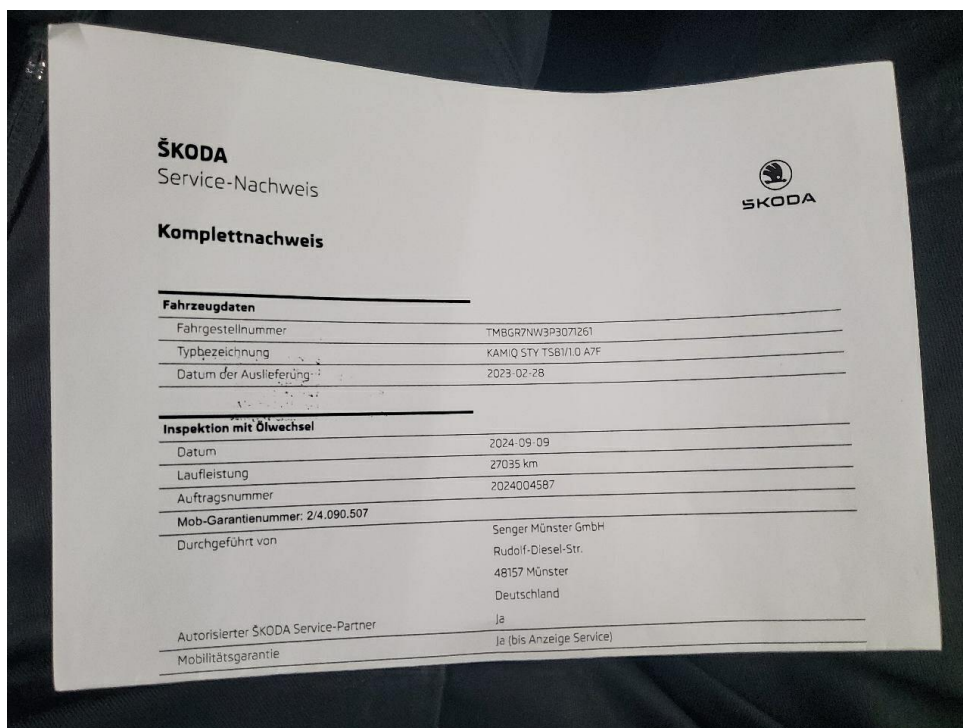


Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Motorhaube, Lackierung, Umweltschaden

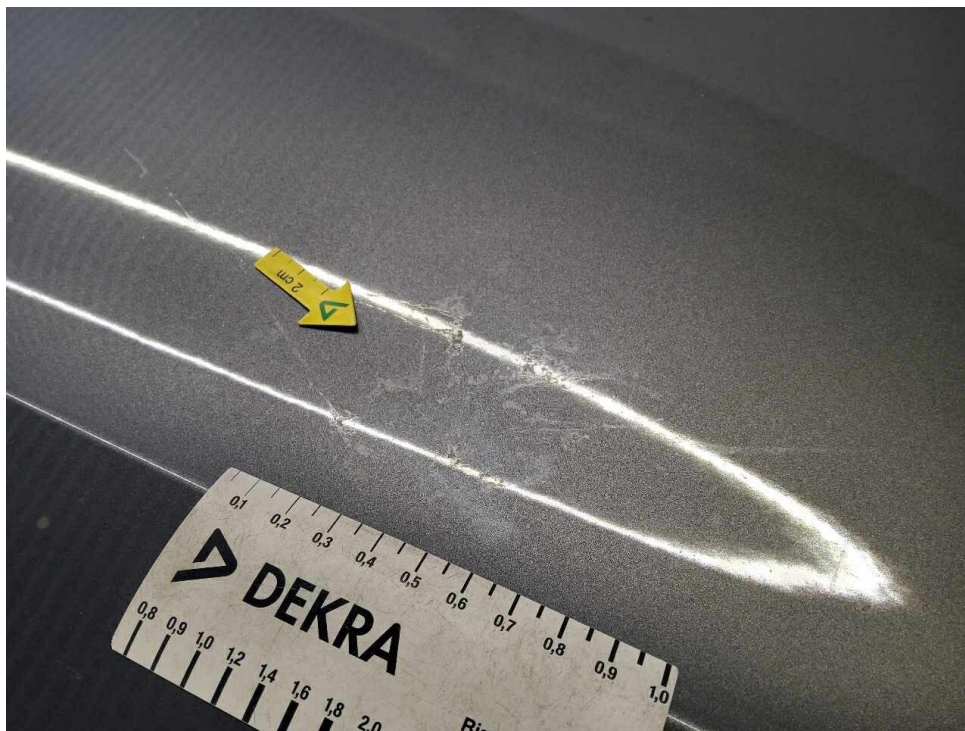


Bild 16 : Motorhaube, Lackierung, Umweltschaden



Bild 17 : Motorhaube, Lackierung, Umweltschaden

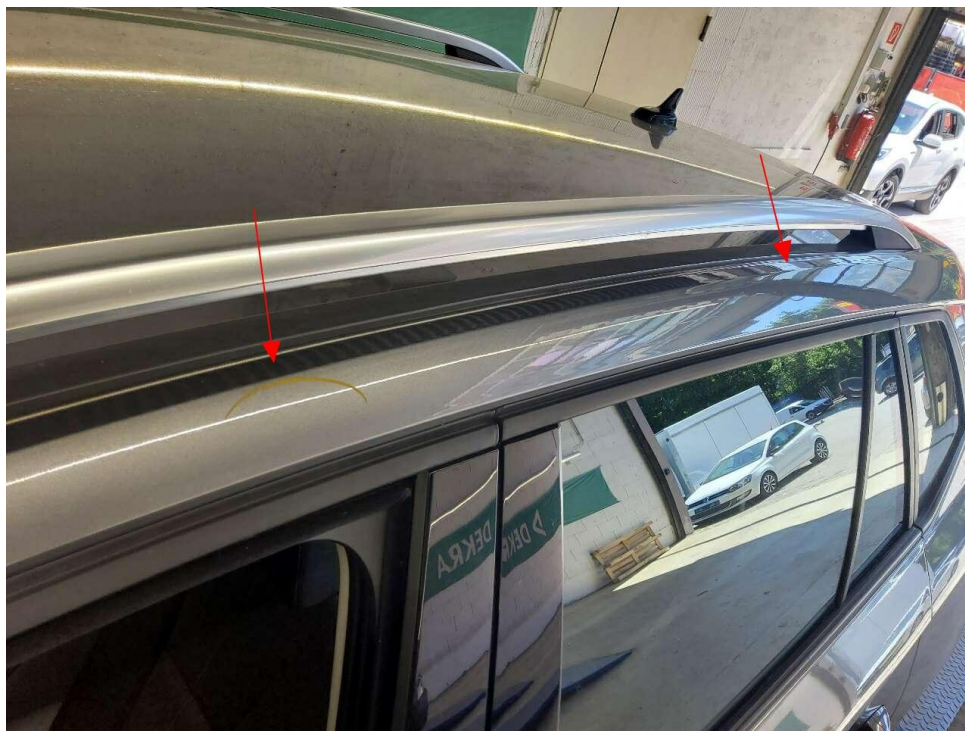


Bild 18 : Dachrahmen links, eingedellt



Bild 19 : Dachrahmen links, eingedellt



Bild 20 : Dachrahmen links, eingedellt



Bild 21 : Dach, mehrfach eingedellt



Bild 22 : Dach, mehrfach eingedellt

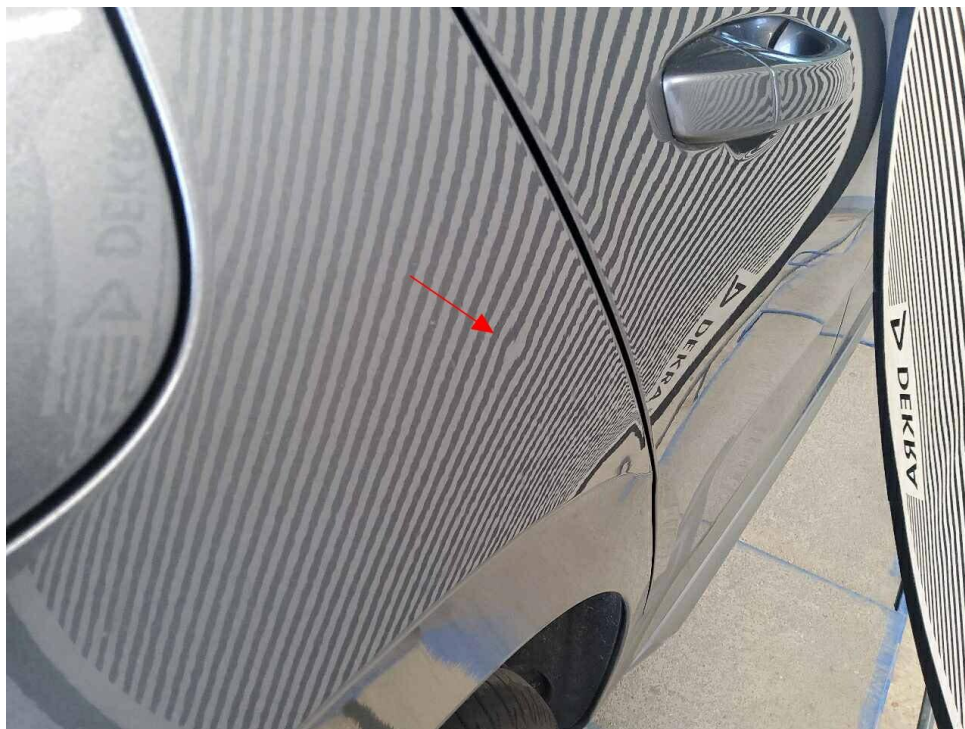


Bild 23 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingeblendet

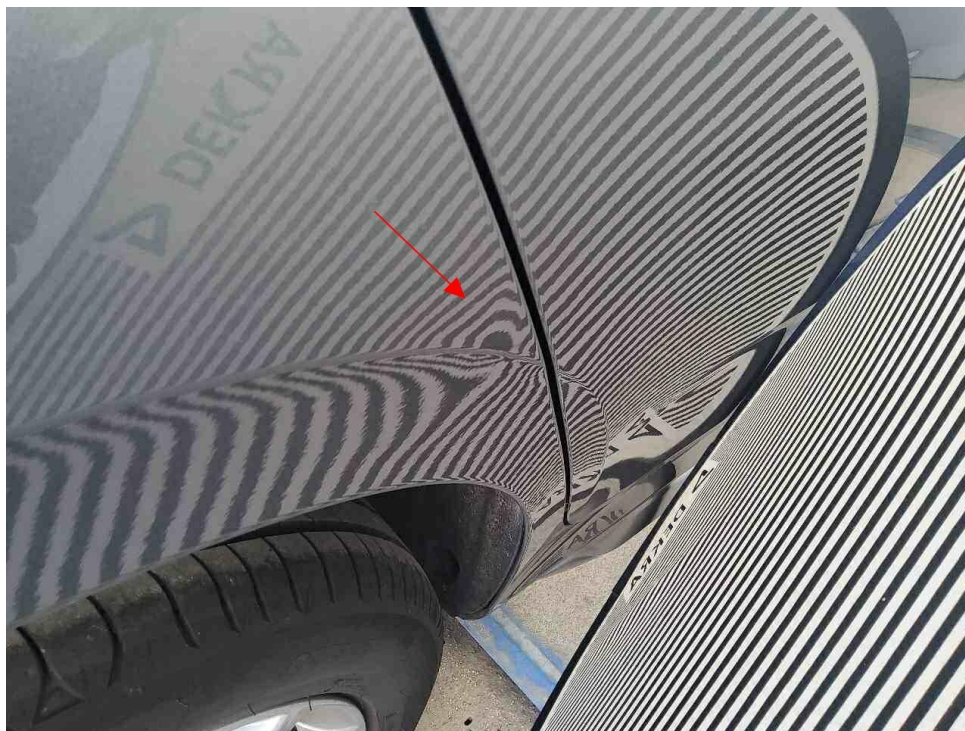


Bild 24 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingeblendet

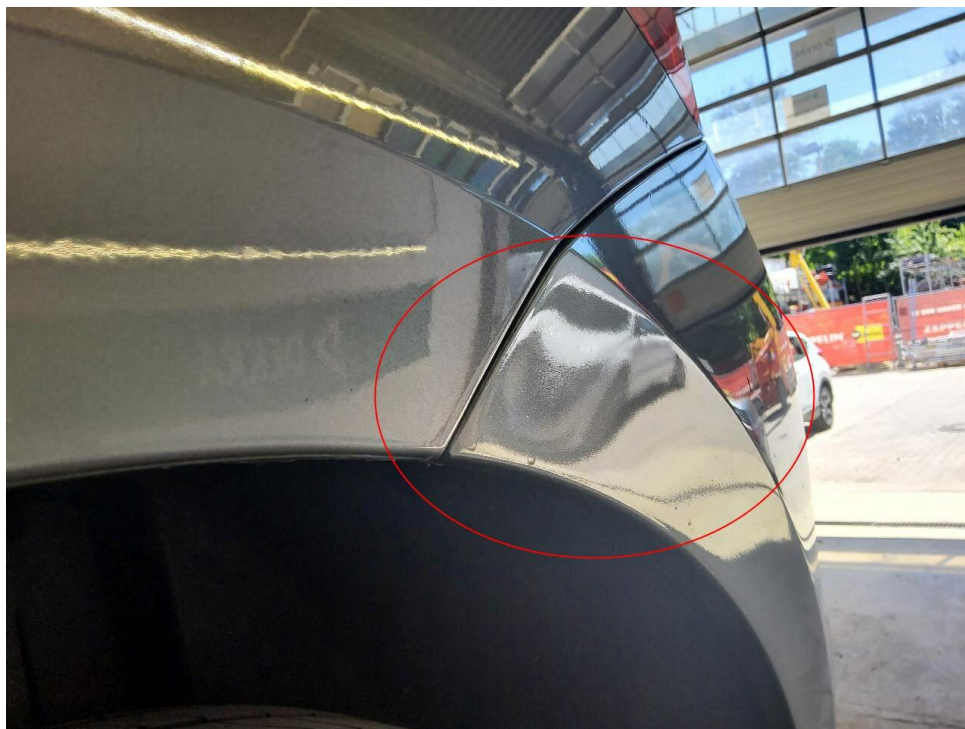


Bild 25 : Stoßfänger hinten, Reparaturspuren erkennbar (matte Lackoberfläche, Lackeinschlüsse)



Bild 26 : Stoßfänger hinten, Reparaturspuren erkennbar (matte Lackoberfläche, Lackeinschlüsse)

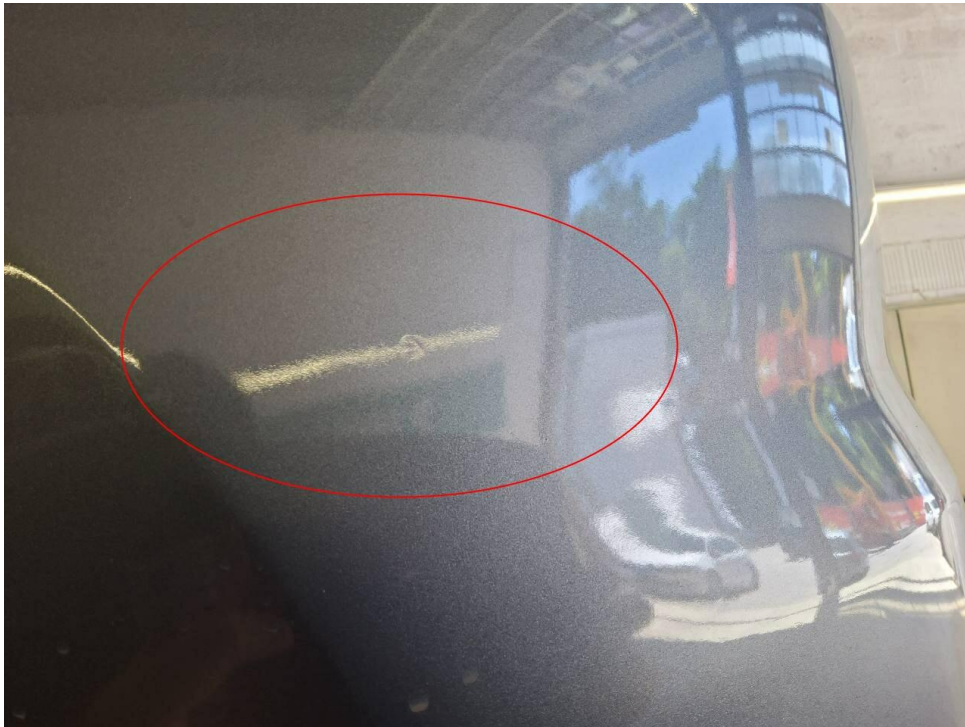


Bild 27 : Stoßfänger hinten, Reparaturspuren erkennbar (matte Lackoberfläche, Lackeinschlüsse)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5466908
Hersteller	Škoda
Model	Kamiq
Variante	Style 1.0 TSI
Listenpreis	27.000,00
VIN	TMBGR7NW3P3071261
Erstzulassungsdatum	1.2.2023
Kennzeichen	M Q7547

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5466908

18.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024115887	17.10.2024	Rücklicht links Stoßfänger hinten	3.392,76
2024115171	17.10.2024		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
28.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 138 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.02.2023	Letzte Zulassung	28.02.2023
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Kamq 1.0 TSI DSG Style
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGR7NW3P3071261
HSN / TSN	8004 / AVS	Schlüssel-Nr.	40466713
Km-Stand abgelesen	48742	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Graphite Grau Metallic	Polster / Farbe	Mikrofaser/Stoff /
	(F7C)		Schwarz/Grau
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, silber, Dekor Copper-Brushed, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY START, schlüsselloses Start-Stopp-System, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent (Easy Light Assist), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn mit auto up/down-Funktion, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Tagfahrlicht, LED-Abblendlicht und Fernlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad höhen- und längeneinstellbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen am Lenkrad, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Mittelkonsole mit Dekorleiste in Piano-Black, Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display, Multikollisionsbremse (MKB), Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor und automatische Innenspiegelabblendung, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen Braga, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kamiq, Sitze: Beheizbare Vordersitze inkl. beheizbare Scheibenwaschdüsen, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Fahrersitz höhen- und längeneinstellbar, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Spurhalteassistent (Lane Assist), Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Verzurrösen im Kofferraum, Voll-LED Heckleuchten mit animierten Blinker, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung mit klappbarem Schlüssel

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4GX	Beheizbare Windschutzscheibe
	Lackierung: Metallic
PLG	Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad Beheizbar (DSG)
WB6,YO	Paket: Business
Z	
WA9	Paket: Licht & Sicht
PKR	Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse (Ladefunktion) an Rückseite der Mittelarmlehne

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 09.09.2024 bei Kilometerstand 27.035
bis Wartung verbleiben:	8.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube, Lackierung, Umweltschaden, smart repair (Bild 15, 16, 17)
2. Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 23, 24)
3. Dachrahmen links, eingedellt, drücken (Bild 18, 19, 20)
4. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21, 22)
5. Stoßfänger hinten, Reparaturspuren erkennbar (matte Lackoberfläche, Lackeinschlüsse), lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26, 27)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Ladekante, zerkratzt,
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Tür vorne links, Einstieg, eingedellt,
Motorhaube, eingedellt,
Dachrahmen rechts, eingedellt,
LM-Felge vorne rechts, zerkratzt,
LM-Felge hinten rechts, zerkratzt,
LM-Felge hinten links, zerkratzt,