



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts

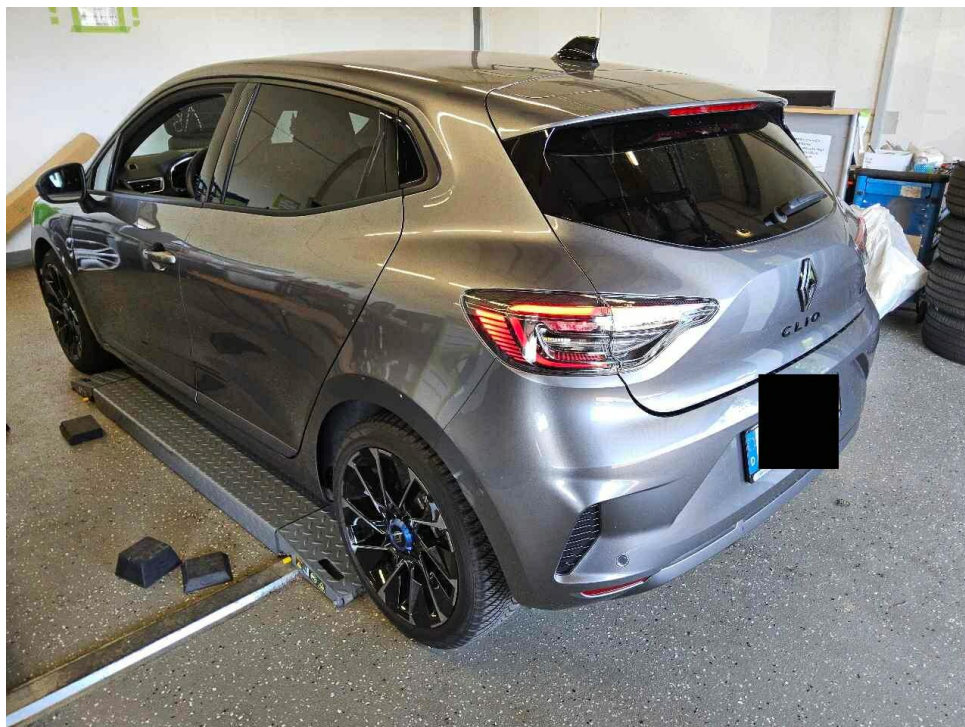


Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand

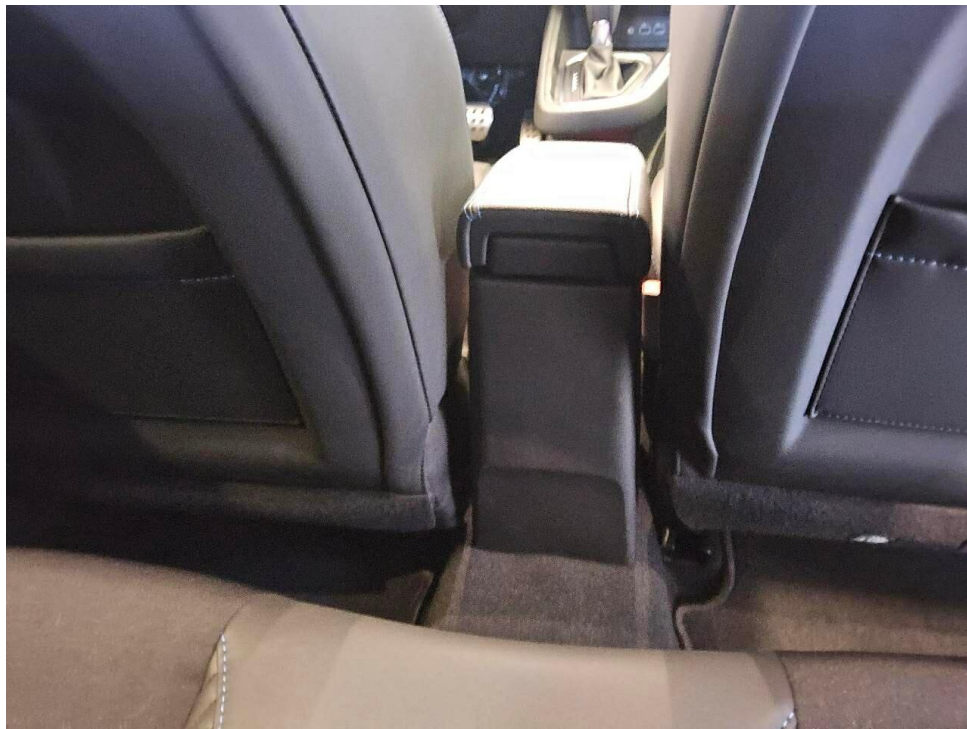


Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

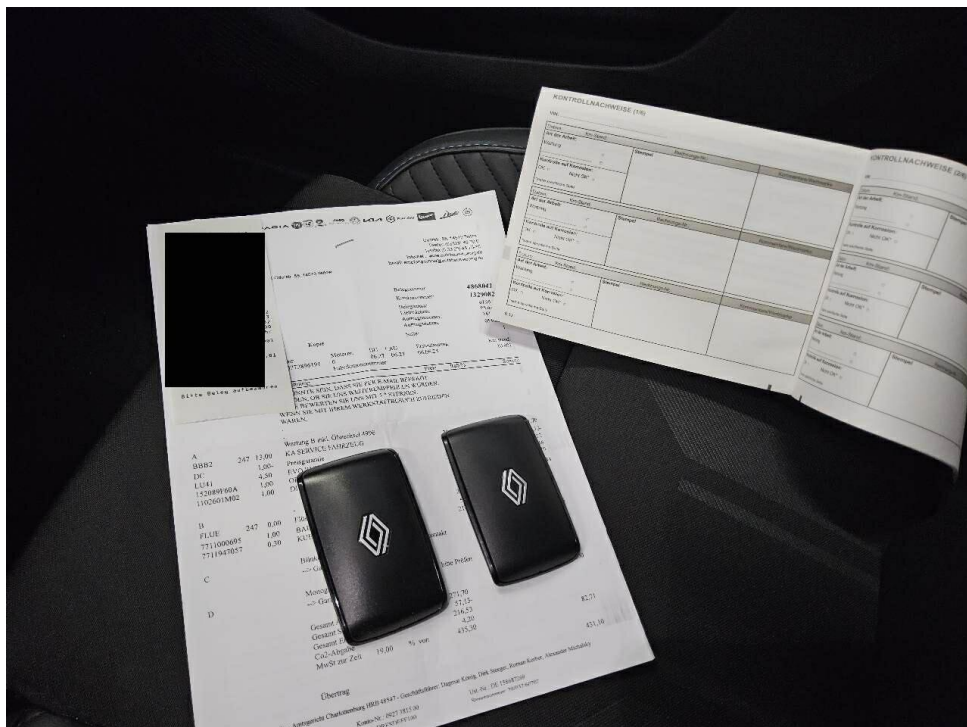


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden

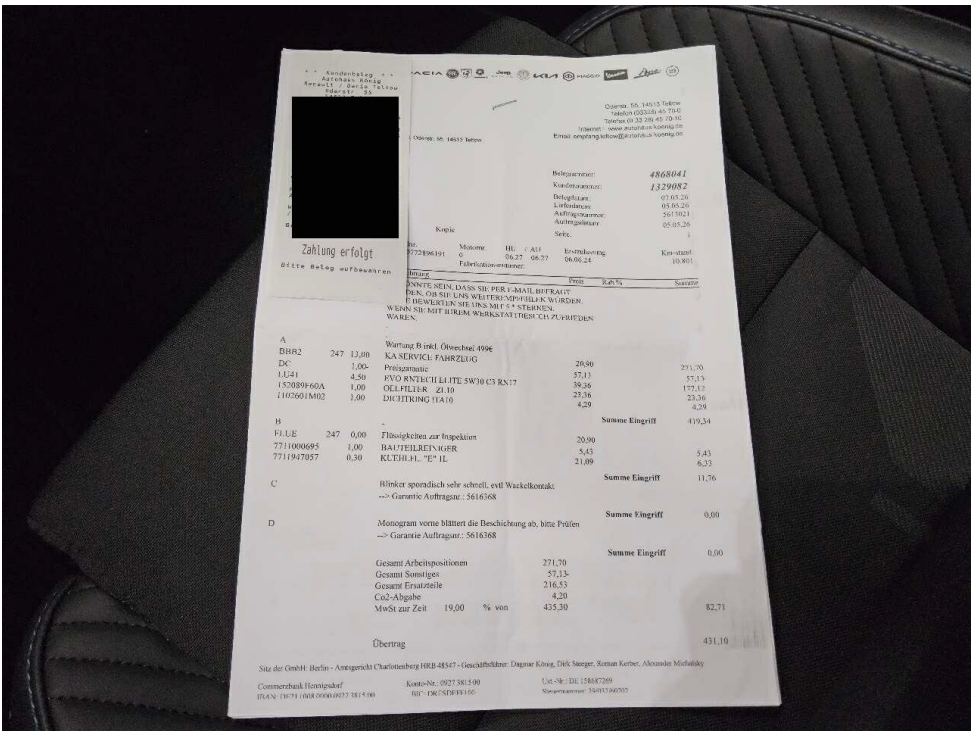


Bild 10 : Wartungsnachweis



Bild 11 : Stoßfänger vorne rechts unterhalb verschrammt



Bild 12 : Stoßfänger vorne rechts unterhalb verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 28.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 140 µm bis 157 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.06.2024	Letzte Zulassung	06.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Clio V (08.2019->) / Clio V 1.6 E-TECH Hybrid 145 Esprit Alpine (EURO 6 5 3333 / BPP DE002 6520 06 / 2027 4 / 1598	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJA00772896191
HSN / TSN	3333 / BPP	DAT Europa-Code®	017201330120002
DAT Marktindex	DE002 6520	Km-Stand abgelesen	11615
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	69
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SCHIEFERGRAU / TEKQG		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A / O	7 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A / O	7 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A / O	7 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Auspuffblende verchromt, Ausstattungs-Paket: Driving, Automatische Türverriegelung, Außenausstattung: Designelemente Alpine-Line, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegelgehäuse Black Pearl Schwarz, Bremsassistent, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel Grau, Dachhimmel mit LED-Beleuchtung hinten, Easy-Paket, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Fahrassistent-System: Abstandswarner, Fahrassistent-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistent-System: Stau- und Autobahnassistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontschürze Sport in Wagenfarbe, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - Multi-Mode, Heckscheibe heizbar, Hybrid 105 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 69 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-Paket Plus, Innenausstattung: Designelemente Alpine-Line, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen 7x17 (La Fleche, glanzgedreht), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Linkslenker, Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn, Modellpflege, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik mit Velours, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED in Halb-Rhombus-Design, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
83626	Motor 1,6 Ltr. - 69 kW E-Tech Hybrid
4576	City-Premium-Paket
11677	Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 07.05.2026 bei Kilometerstand 10.801

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfänger vorne rechts unterhalb verschrammt, smart repair (Bild 11, 12)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links leichte Dellen,