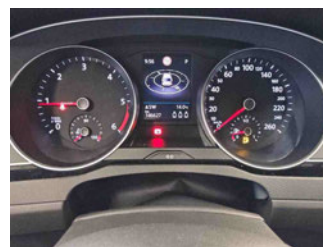


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002446820
Besichtigt am: 13.05.2026 10:46
Berichts-Nr: 10600201
FIN: WVVZZZ3CZME093519

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CON
Erstzulassungsdatum:	18.03.2021
Laufleistung:	146.627 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Florence-Braun - Titanschwarz/ Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet für Instrumententafel und Türverkleidungen
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 180 A
4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
Abgasnorm EU6 AP	Elegance
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektrische Luftzusatzheizung
AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außen-Sound Standard	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerassistentenpaket inkl. "Emergency Assist"
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 420A (70Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumauskleidung in Textil
Dachhimmel in Titanschwarz	Gepäckraumboden aufstellbar
Dachhimmel in Titanschwarz	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling silber eloxiert	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dämpfung hinten, Basis 1	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Dämpfung vorn	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Nappa"

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent
"Side Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags
vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und
der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste und
Chromblenden im Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Türverkleidung in Lederoptik

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfstand Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf
Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Winterräder "Aragon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x
16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	1,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	1,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	2,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	2,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	2,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
7	Stoßfängergitter vorne mitte	Gebrochen	Ersetzen
8	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
10	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
11	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
12	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
13	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
14	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
15	Stoßfängerzierblende vorne	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 9.429,64
Summe (ohne MwSt.):				€ 9.429,64

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	2.250,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	185,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	668,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME093519

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

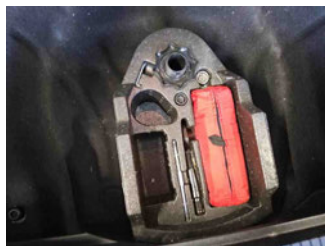

Equipment - Bordwerkzeug

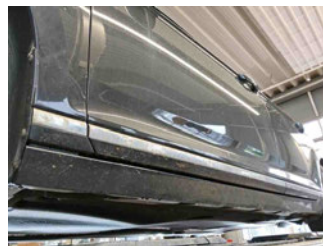

Seitenansicht - Schweller links

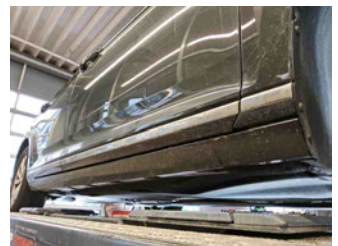

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

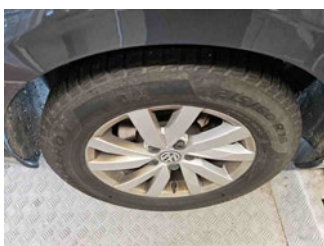

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

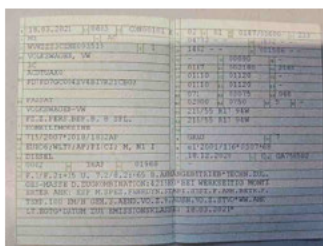

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts


Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar


Steinschläge >2 mm



2 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

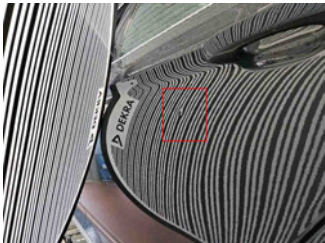


3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

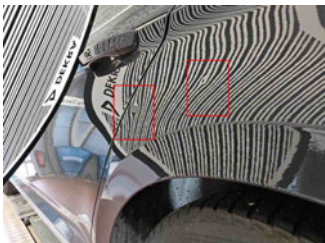

4 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen




5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren

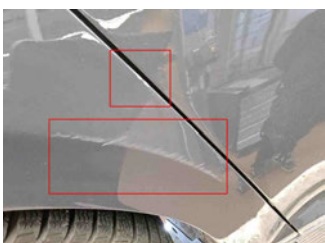

6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



7 - Stoßfängergitter vorne mitte - Gebrochen - Ersetzen

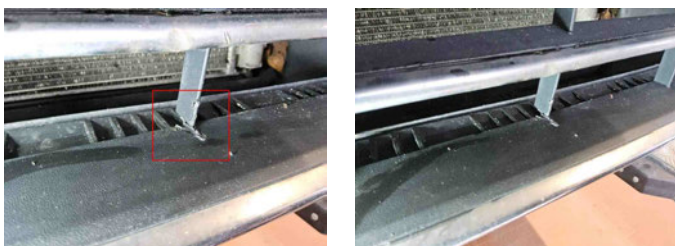

8 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



10 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



11 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen




12 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




13 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair



14 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

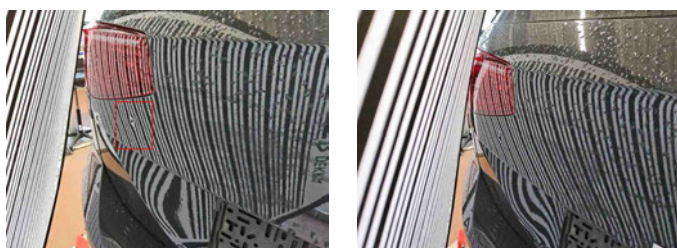


15 - Stoßfängerzierblende vorne - Deformiert - Ersetzen

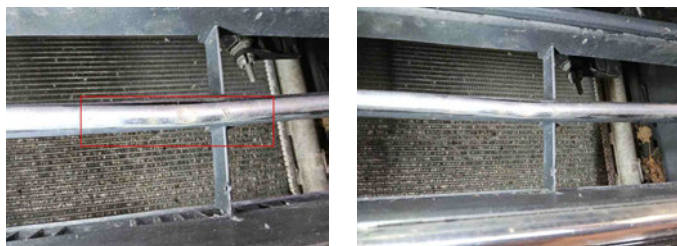

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

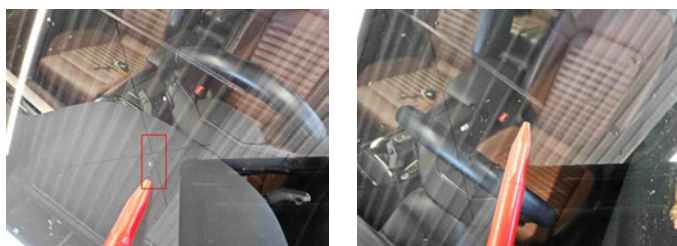

2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

