

Scherer GmbH & Co. KG
Goldbacher Str. 85
63741 Aschaffenburg
Deutschland

Mario Günther
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertung
☎ +49 61814240319
☎ +49 1722030891
✉ mario.guenther@de.tuv.com

Zustandsbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1935064
Auftrag vom: 15.06.2026 / 11:17 Uhr
Auftrag per: Kundensystem

Ordnungsmerkmale

Bestellangaben: SCHERER-
20260615111733-495F3B
Fahrzeugnummer: PN078038

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 17.06.2026 / 11:40 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Scherer GmbH & Co. KG
Goldbacher Str. 85
63741 Aschaffenburg
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Scherer GmbH & Co. KG
Goldbacher Str. 85
63741 Aschaffenburg

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	HU-JM600E	FIN:	WAUZZZF20PN078038
HSN/TSN:	0588 / BZF	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Audi
Modell:	A6 55 2.0 TFSI e quattro Avant sport (EURO 6d)	Erstzulassung:	14.06.2023
Letztzulassung:	14.06.2023	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	06.2026
Leistung:	195,0 KW	Hubraum:	1.984 ccm
Antriebsart:	Hybrid	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	109130 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	109130 Kilometer	Laufleistung angegeben:	109130 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Gletscherweiß Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	------------------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:	lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja
Bereifung verkehrssicher:	Ja
Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	245/45 R 19,0 102 Y	Bridgestone	Sommerreifen	DOT1223	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	245/45 R 19,0 102 Y	Bridgestone	Sommerreifen	DOT1223	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse links	245/45 R 19,0 102 Y	Bridgestone	Sommerreifen	DOT1223	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	245/45 R 19,0 102 Y	Bridgestone	Sommerreifen	DOT1223	Leichtmetallfelge	4,0 mm

TireFit:	Ja	TireFit Ablaufdatum:	-
-----------------	----	-----------------------------	---

Feststellungen

Fahrprobe:	durchgeführt	Bemerkung Fahrprobe:	Vereinbarungsgemäß wurde mit dem Fahrzeug im Rahmen der Besichtigung lediglich eine eingeschränkte Fahrprobe auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Hierdurch besteht ein Beurteilungsrisiko.
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Letzte Inspektion am:	08.01.2026	Letzte Inspektion bei km-Stand:	90327 km
Nächste Inspektion am:	26.02.2027 / 254 Tag(e)	Ölservice:	29.10.2027
Kommentar Ölservice:	Restlaufzeit 7500km	Verkehrssicherheit:	Ja
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt		
Unterseite begutachtet:	Ja		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		
	Im Rahmen der Besichtigung wurde die Funktionsbereitschaft der Klimaanlage geprüft. Eine weitergehende Funktionsprüfung hat nicht stattgefunden.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Bordwerkzeug	vorhanden		
Datenträger Navigationssystem	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Heckklappe	188
Seitenwand rechts	255

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Anhängerkupplung	ohne Beanstandung		
Klimaanlage	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung, fällig, durchführen



Innenraum / Kofferraum

linke Seite, Zierleiste Tür vorne links, verkratzt, akzeptierter Schaden



Karosserie

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Halterungen gebrochen - zusätzlich unsachgemäße Rep.links, gebrochen, erneuern



Felgen / Bereifung

Vorderachse, Felge vorne rechts, verschürft, akzeptierter Schaden



Hinterachse, Felge hinten rechts, mehrfach , Materialabtrag, erneuern



Schlusswort

Die Dienstleistung "Zustandsbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Mario Günther
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Hanau, den 17.06.2026

Das Dokument umfasst Seiten und 28 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 28 Fotos

Dokumentennummer:

1935064

Amtliches Kennzeichen:

HU-JM600E

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WAUZZZF20PN078038



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Frontdiagonale



Bild 3: Heckdiagonale



Bild 4: Heckdiagonale



Bild 5: Innenraum vorne

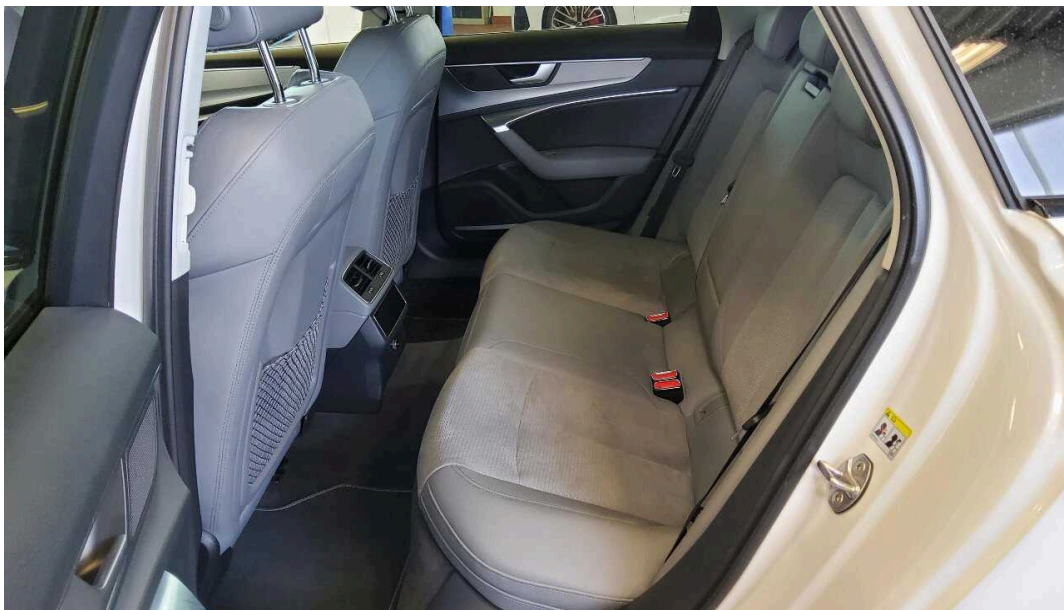


Bild 6: Innenraum hinten



Bild 7: montierte Räder



Bild 8: Kofferraum



Bild 9: Tacho



Bild 10: Schlüssel/Borddokumente

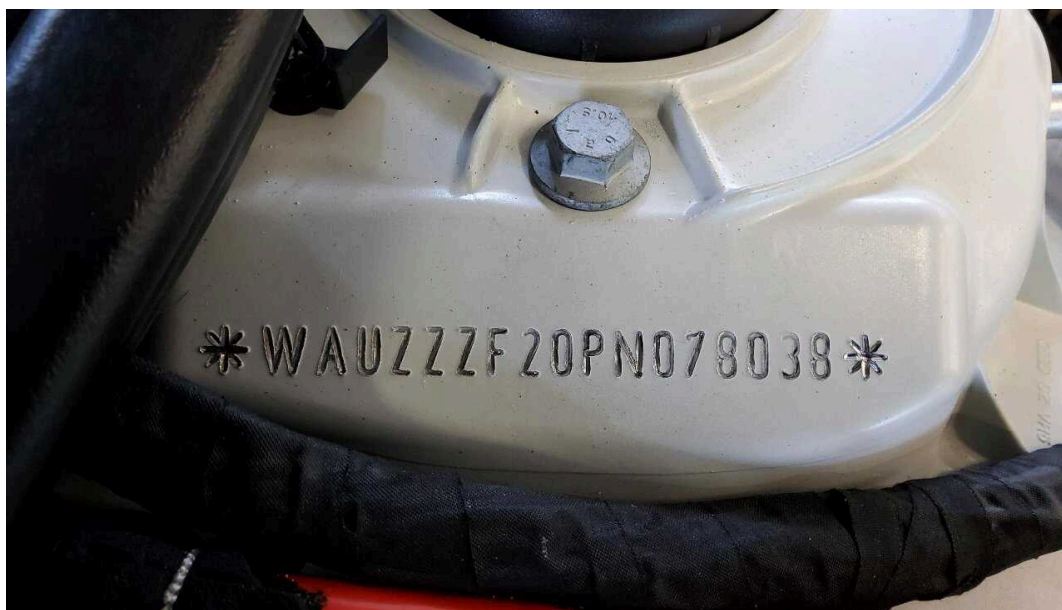


Bild 11: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 12: Unterboden



Bild 13: Türschweller rechts



Bild 14: Türschweller links

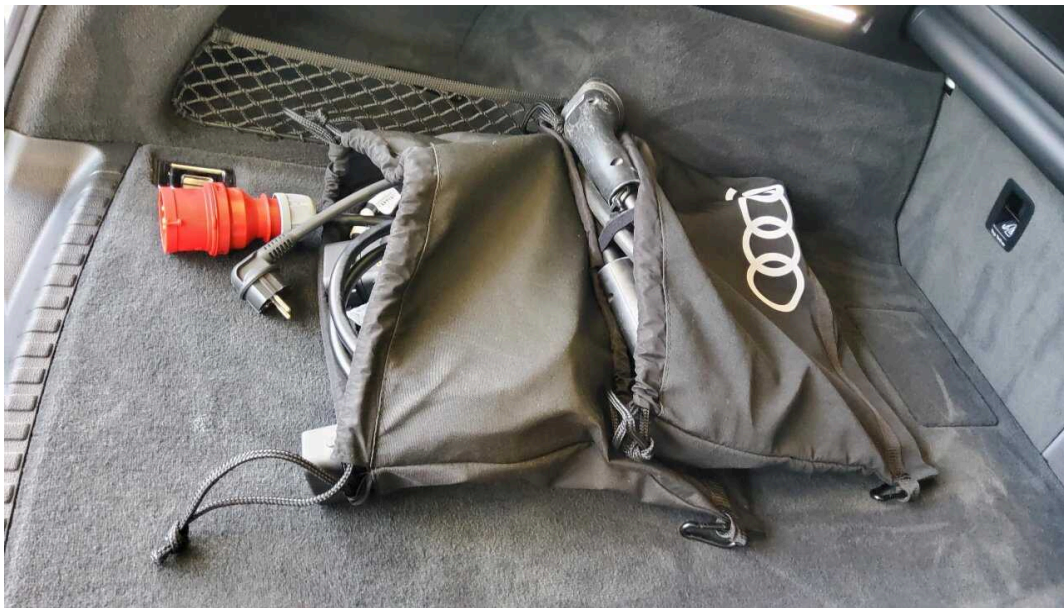


Bild 15: Ladekabel

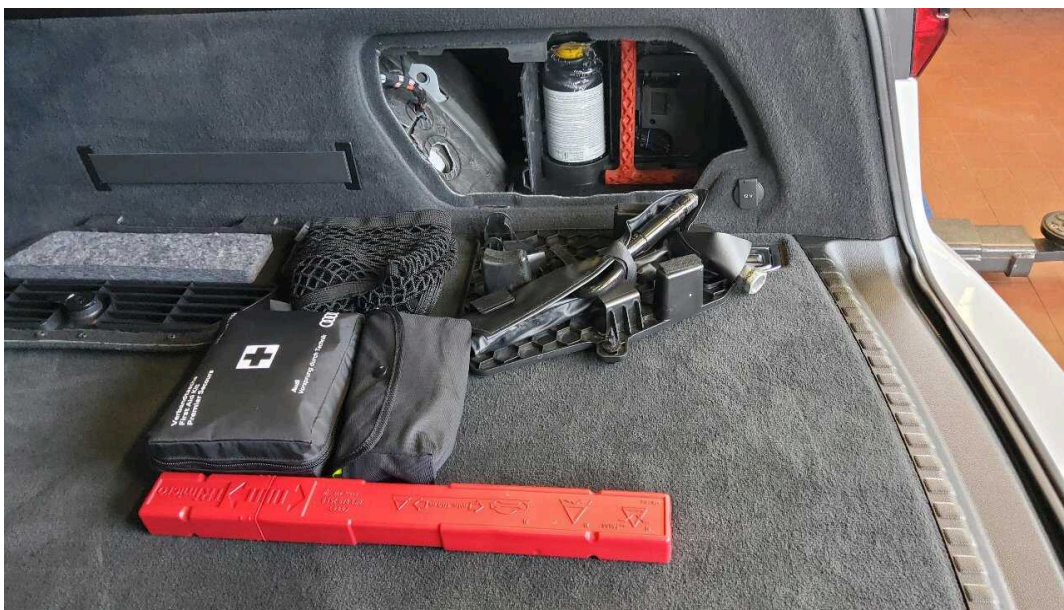


Bild 16: Bordwerkzeug/Zubehör



Bild 17: Zubehör

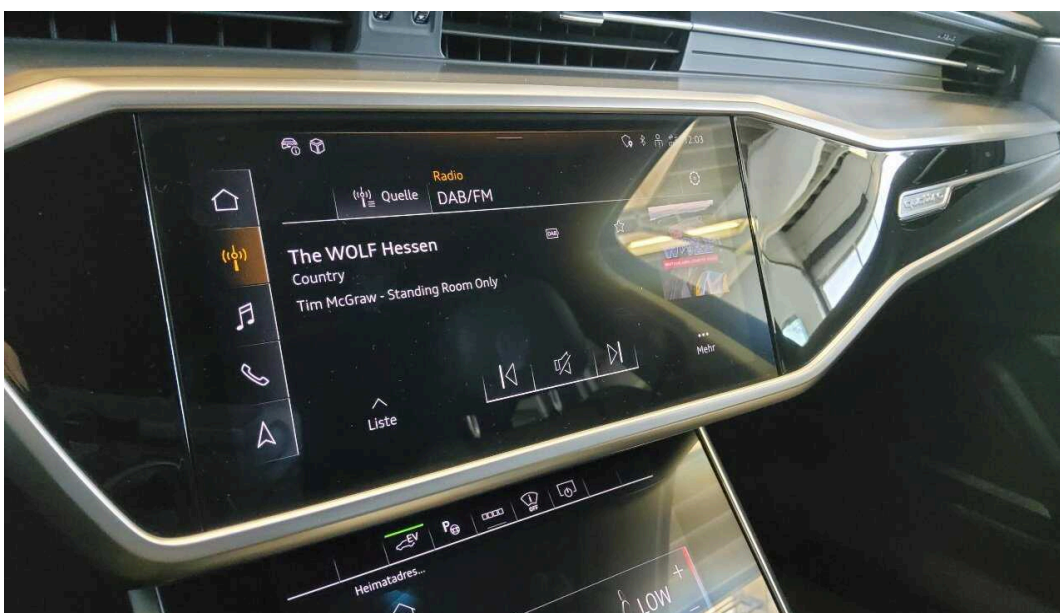


Bild 18: Radio/Media



Bild 19: Navigation



Bild 20
linke Seite Zierleiste Tür vorne links verkratzt

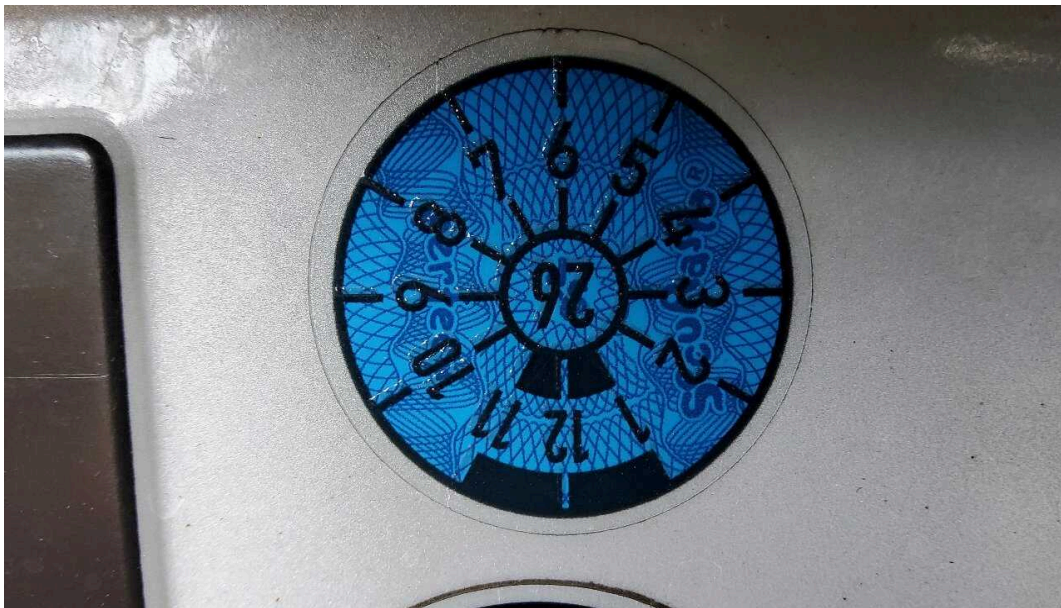


Bild 21
Wartung / Prüfung Hauptuntersuchung fällig



Bild 22
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Halterungen gebrochen - zusätzlich unsachgemäße Rep.links gebrochen



Bild 23

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Halterungen gebrochen - zusätzlich unsachgemäße Rep.links gebrochen

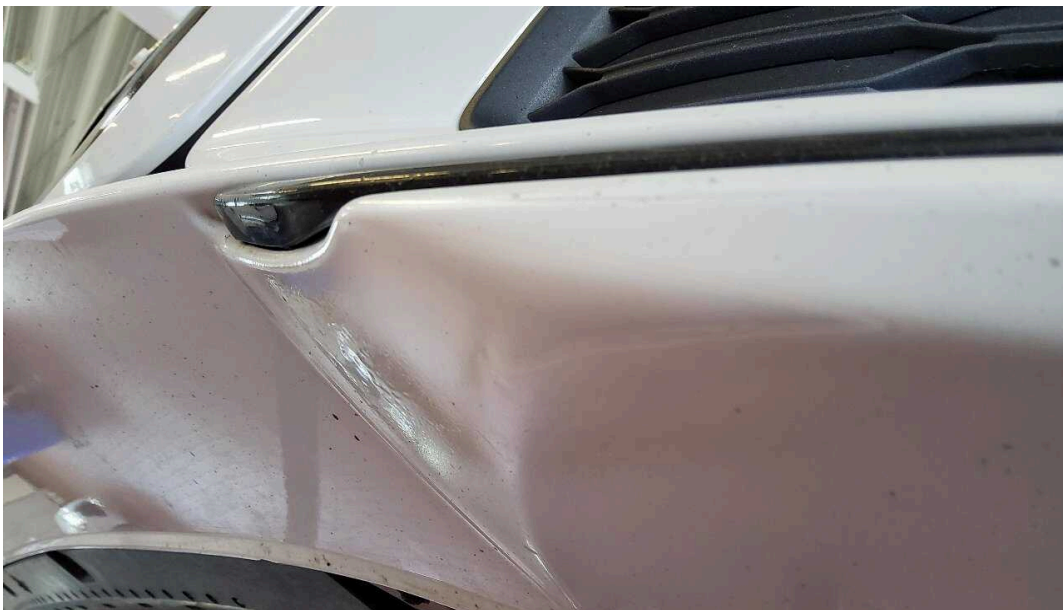


Bild 24

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Halterungen gebrochen - zusätzlich unsachgemäße Rep.links gebrochen



Bild 25
Vorderachse Felge vorne rechts verschürft

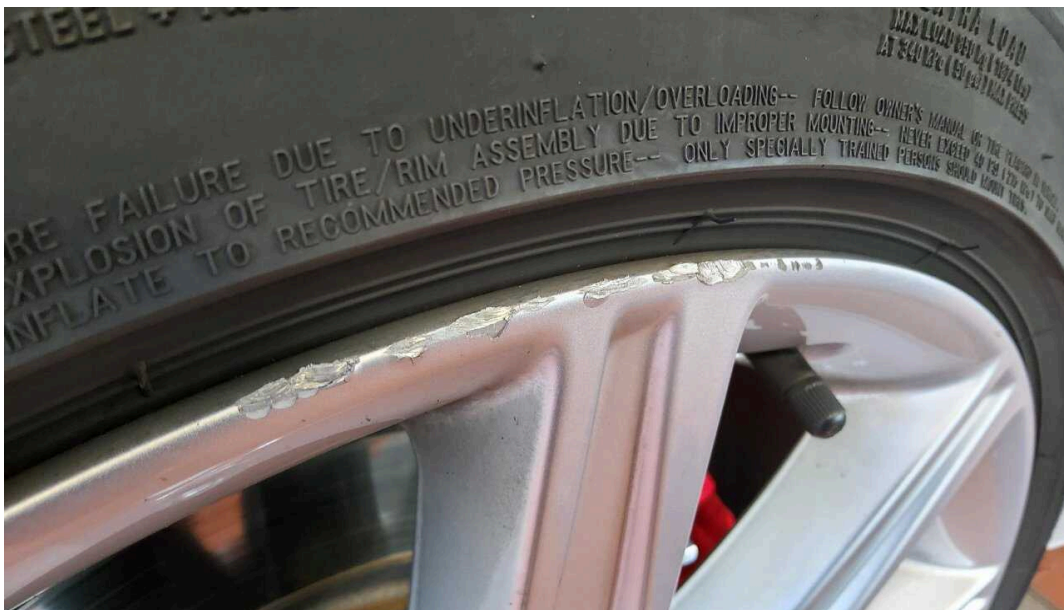


Bild 26
Hinterachse Felge hinten rechts mehrfach Materialabtrag



Bild 27
Hinterachse Felge hinten rechts mehrfach Materialabtrag

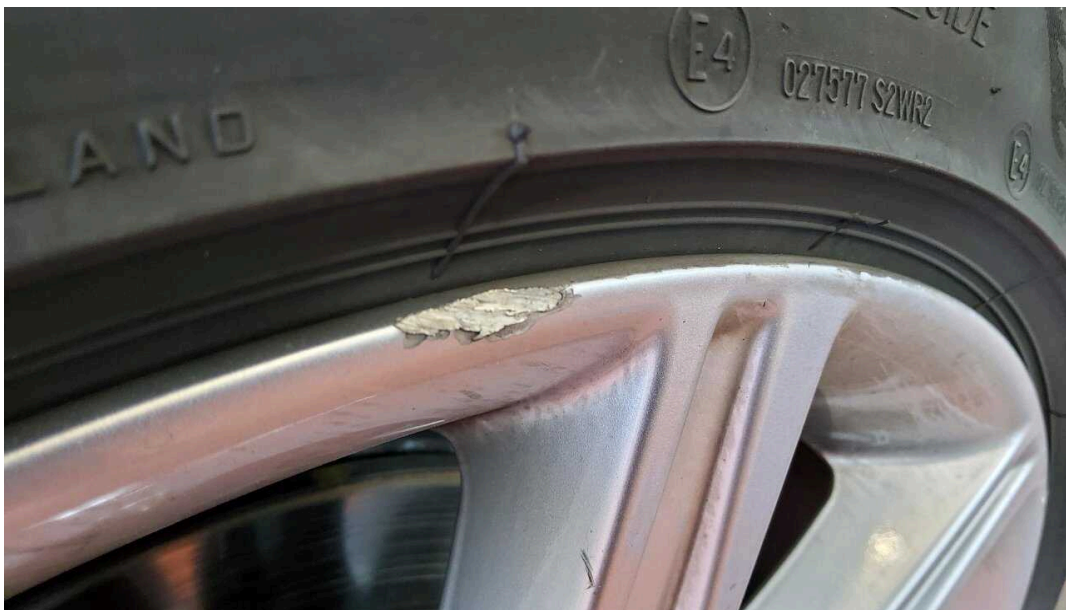


Bild 28
Hinterachse Felge hinten rechts mehrfach Materialabtrag