

TMBEK9NW9N3090580

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	130.959 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	3.500 km
Typ/Modell	SCALA	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	TMBEK9NW9N3090580	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	13.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	07/2025, 104.455 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Parksensoren Mitte - lose - de-/montieren
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (Steinschläge) - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	205/55 R16 91V	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R16 89H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	195/60 R16 89H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46242067
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	SCALA	Laufleistung (abgelesen)	130.959 km
Fahrgestellnummer	TMBEK9NW9N3090580	Erstzulassung	13.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46242067
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

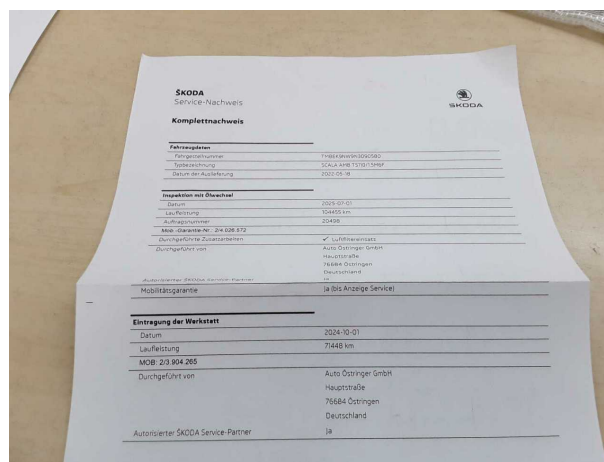


Abbildung 10: Sonstiges

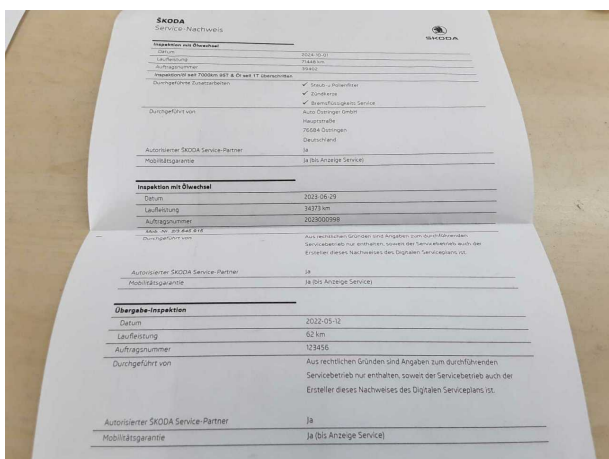


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

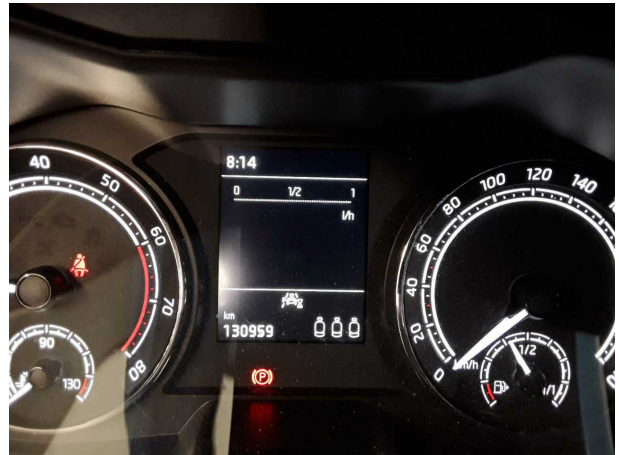


Abbildung 16: Sonstiges

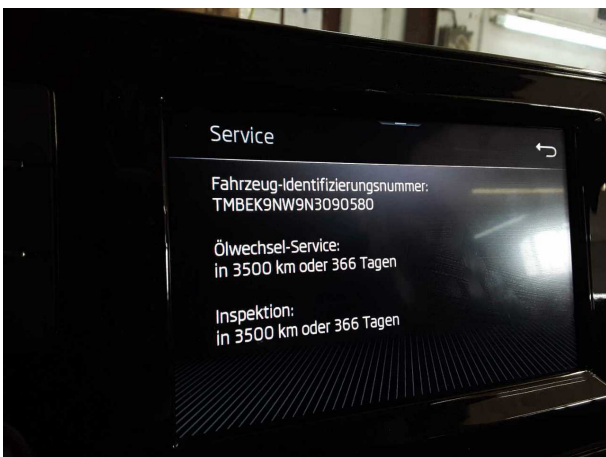


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair

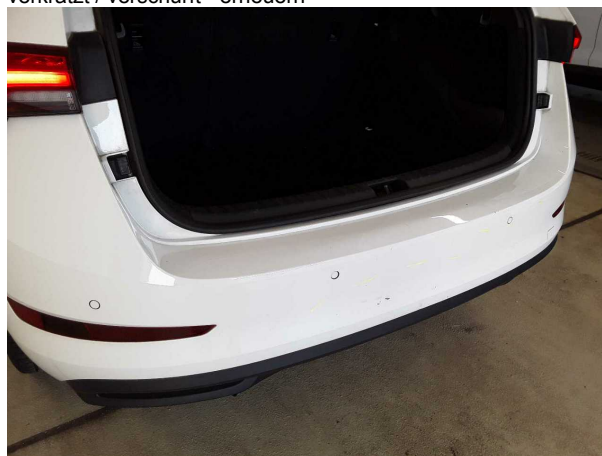

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Parksensoren Mitte - lose - de-/montieren

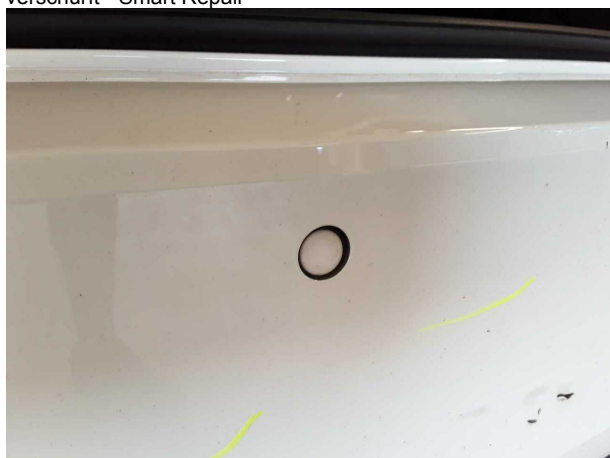

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Parksensoren Mitte - lose - de-/montieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

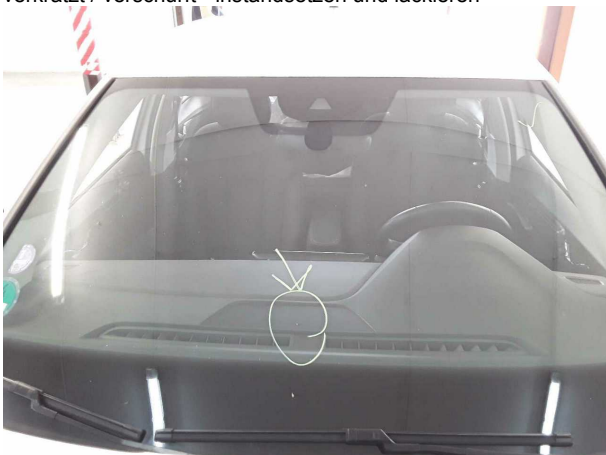


Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

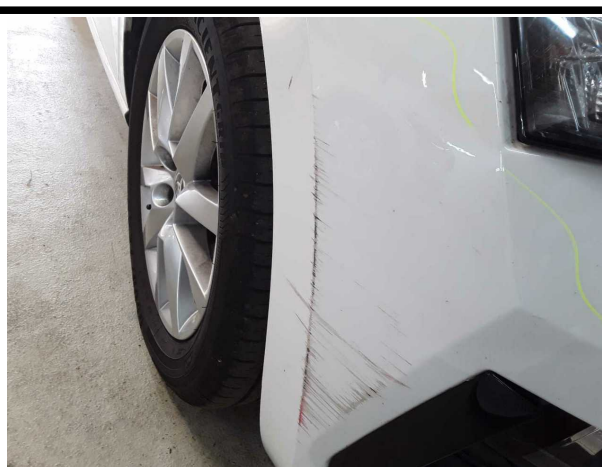

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

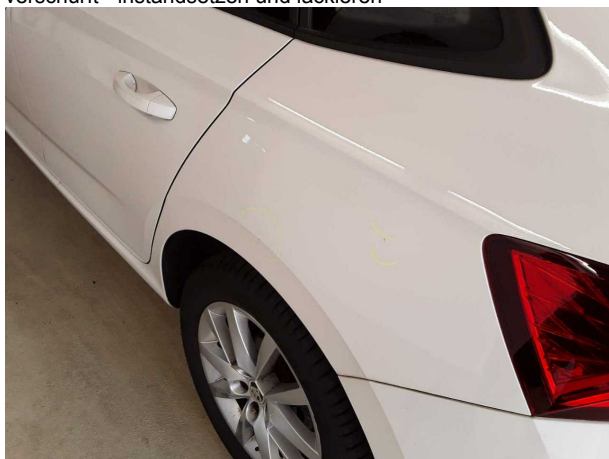

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

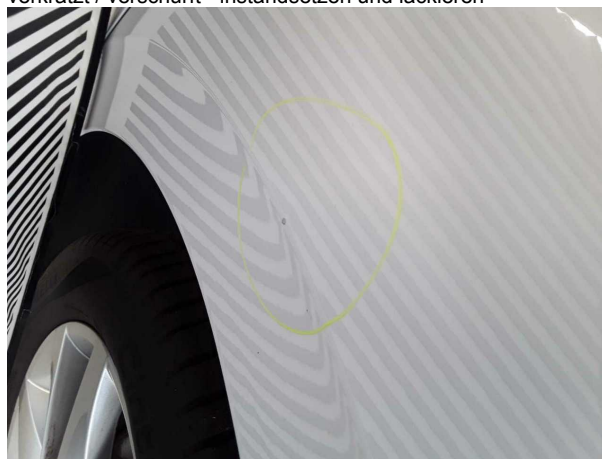

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBEK9NW9N3090580

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	130,959 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	3,500 km
Type / Model	SCALA	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	TMBEK9NW9N3090580	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	13 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	07/2025, 104,455 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Fog lamp	Fog lamp - front right side - Scratched - Replace
3	Door - rear right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
4	Rear bumper	Parking sensors - centre - Loose - Un- / install
5	Front bumper	Spoiler - Damaged - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
7	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
9	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Mudguard - right side	Mudguard - right side (Steinschläge) - No deduction
4	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
5	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46242067
Delivery date: 30 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91V	Goodyear	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	205/55 R16 91V	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/60 R16 89H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	195/60 R16 89H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46242067
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	SCALA	Mileage (Read)	130,959 km
Vehicle Identification number	TMBEK9NW9N3090580	First registration	13 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46242067
Delivery date: 30 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

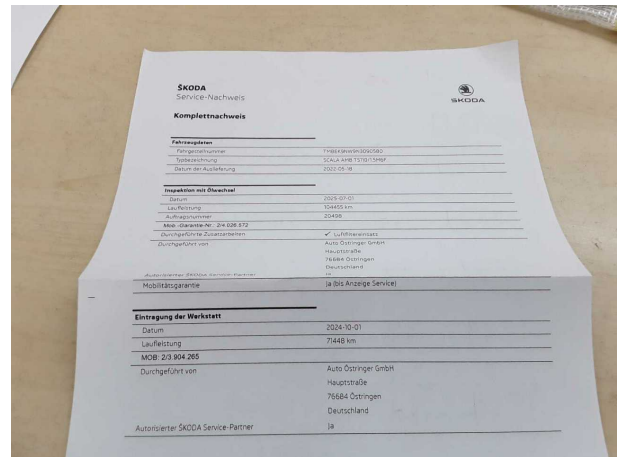


Figure 10: Misc.

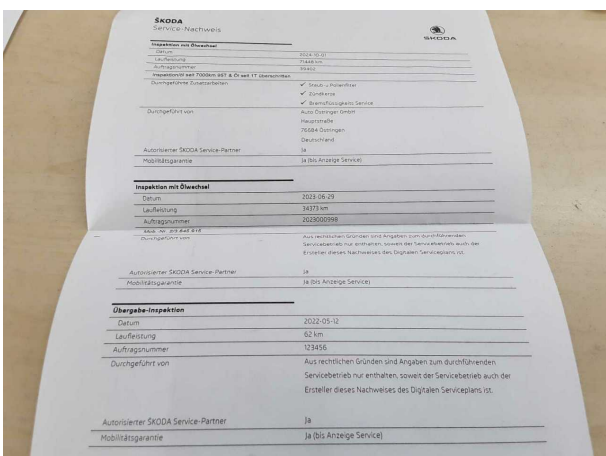


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.

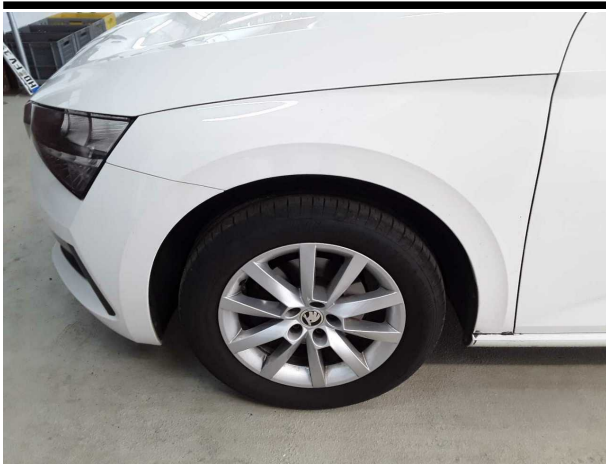


Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.

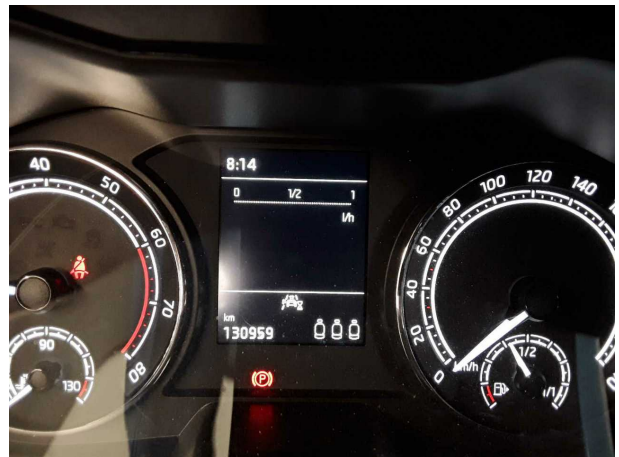


Figure 16: Misc.

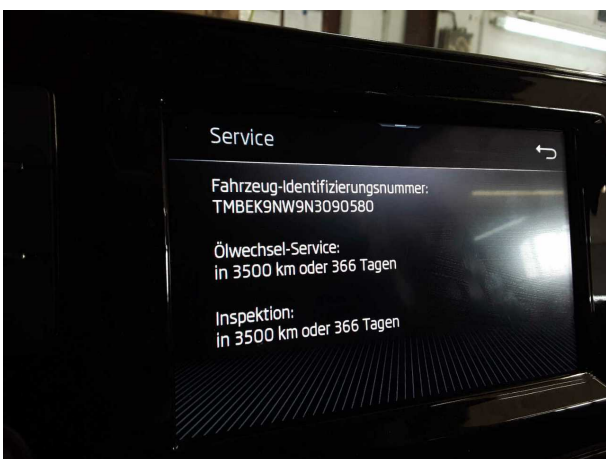


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Fog lamp: Fog lamp - front right side - Scratched - Replace



Damage #2: Fog lamp: Fog lamp - front right side - Scratched - Replace



Damage #3: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #4: Rear bumper: Parking sensors - centre - Loose - Un- / install



Damage #4: Rear bumper: Parking sensors - centre - Loose - Un- / install



Damage #5: Front bumper: Spoiler - Damaged - Replace



Damage #5: Front bumper: Spoiler - Damaged - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

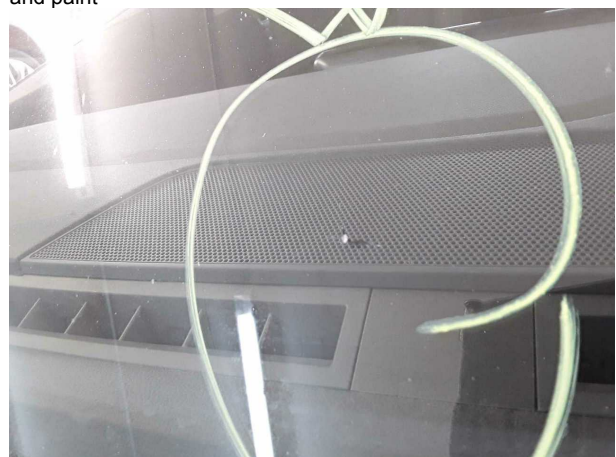

Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

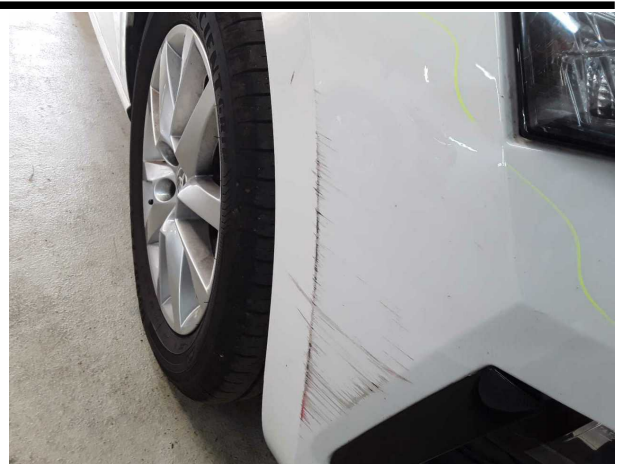

Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -FV 1971	Fahrgestell-Nummer:	TMBEK9NW9N3090580
Vertrags-Nummer:	51967081	Erstzulassung:	13.05.2022
Internes KZ:	15048562	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	110
durchschn. Verbr./100 Km:	4,800	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1245	zul. Gewicht (kg):	1650

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51967081
Amtliches Kennzeichen: HD -FV 1971
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51967081
Amtliches Kennzeichen: HD -FV 1971
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer