

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

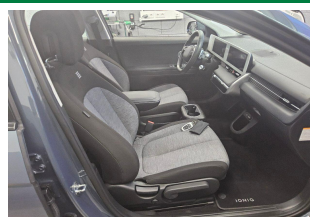

Kennzeichen

KA U1063E

FIN

KMHKN81EFPU159968

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
02.06.2026, telefonisch.
02.07.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
02.07.2026
Vertragsnummer 70733082
Auftragsnummer ELSRM004635
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-4.142,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.480,68 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.142,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.480,68 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 64 µm bis 110 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.07.2023	Letzte Zulassung	06.07.2023
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 58 kWh Dynamiq
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81EFPU159968	HSN / TSN	8252 / ALB
Schlüssel-Nr.	10341558	Km-Stand abgelesen	34874
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	56
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grün
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JC) inkl. Frontkollisionswarner, Assistent: Einparkhilfe, vorne, Assistent: Totwinkel-Assistent Aktiv (BCA), Ausstiegswarner (SEW), Außenspiegel Unterseits in Schwarz hochglänzend, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Batterieheizsystem, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische

Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Lucid Blue, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion (RCCA), Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbare, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Beifahrersitz, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V im Gepäckraum, Steckdose 12V-vorne, Telefon: Smartphone-Ablage mit Kabelloser Ladefunktion, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmepumpe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 22.08.2025 bei Kilometerstand 24.421

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Motorraum Dämmung Tierverschleiß, erneuern (Bild 7)	145,38	173	100	-145,38	-173
2. Türeinstieg hinten rechts verkratzt, smart repair (Bild 8)	100,84	120	100	-100,84	-120
3. Rücksitz links Bezug Loch, erneuern (Bild 9, 10)	263,03	313	100	-263,03	-313
4. Lenkradkrantz eingerissen (eingeschnitten), erneuern (Bild 11)	1.182,35	1.407	100	-1.182,35	-1.407
5. Radlaufblende Türe hinten links verkratzt, erneuern (Bild 12, 13)	419,33	499	100	-419,33	-499
6. Radlaufblende Seitenwand hinten links verkratzt, erneuern (Bild 14)	93,28	111	100	-93,28	-111
7. Stoßfänger hinten unterteil verkratzt, smart repair (Bild 15, 16)	176,47	210	100	-176,47	-210
8. Türe hinten rechts mehrfach eingedellt und oberflächliche verkratzt, smart repair (Bild 21)	268,91	320	100	-268,91	-320
9. Blende Türe hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 19, 20)	419,33	499	100	-419,33	-499
10. Stoßfänger vorne verkratzt und eingedellt, instandsetzen (Bild 23, 24, 25)	411,76	490	100	-411,76	-490
Gesamt	3.480,68	4.142		-3.480,68	-4.142

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

1x Fahrzeugschlüssel verkratzt, abgenutzt,
Windschutzscheibe Steinschläge,
Motorhaube Steinschläge,
Heckklappe Verkleidung verkratzt,
Kofferraum Verkleidungen verkratzt,
Türeinstieg hinten links verkratzt,
Türverkleidung hinten links verkratzt,
Türe vorne rechts Zierblende verkratzt,
Felge glanzgedreht hinten links kleine Kratzer,
Reifen vorne links Abschürfung,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

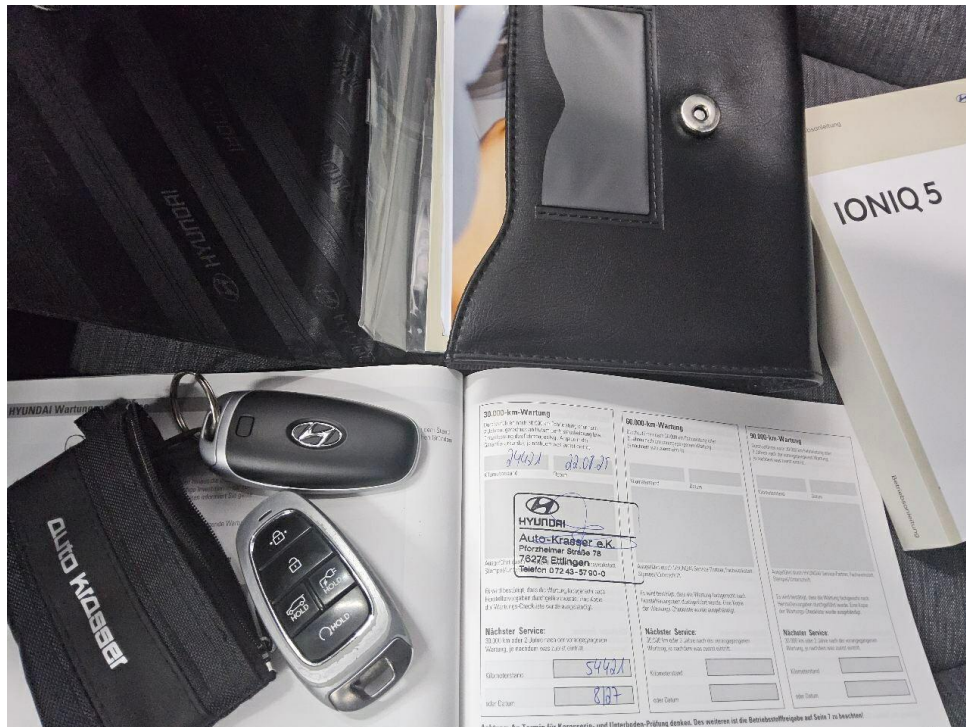


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD

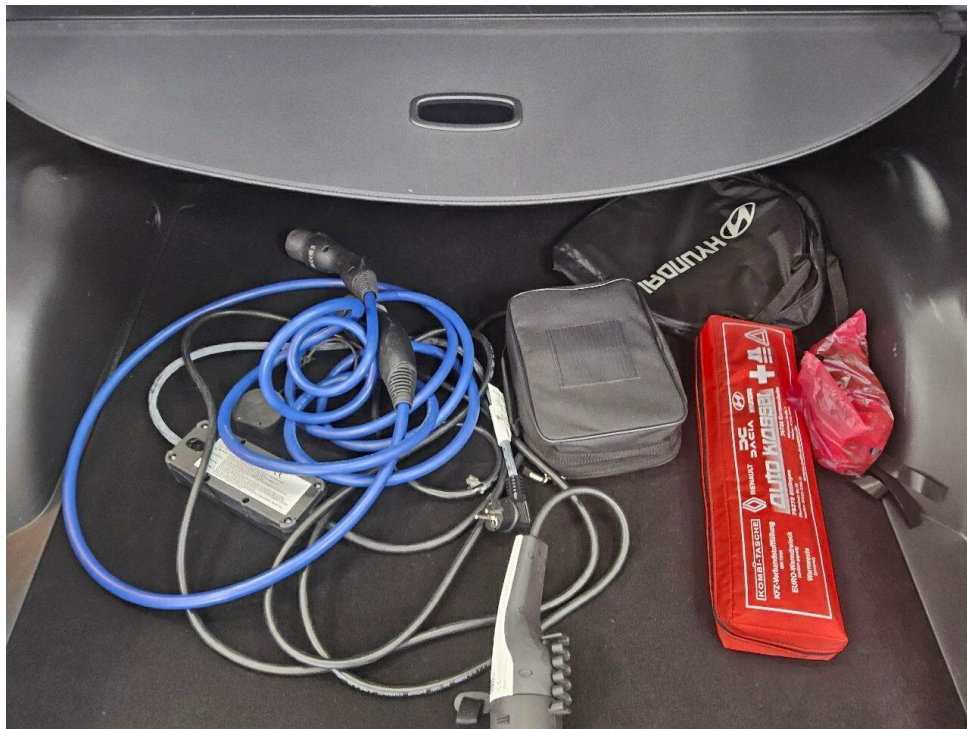


Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Motorraum Dämmung Tierverbiss



Bild 8 : Türeinstieg hinten rechts verkratzt



Bild 9 : Rücksitz links Bezug Loch



Bild 10 : Rücksitz links Bezug Loch



Bild 11 : Lenkradkrantz eingerissen (ingeschnitten)



Bild 12 : Radlaufblende Türe hinten links verkratzt

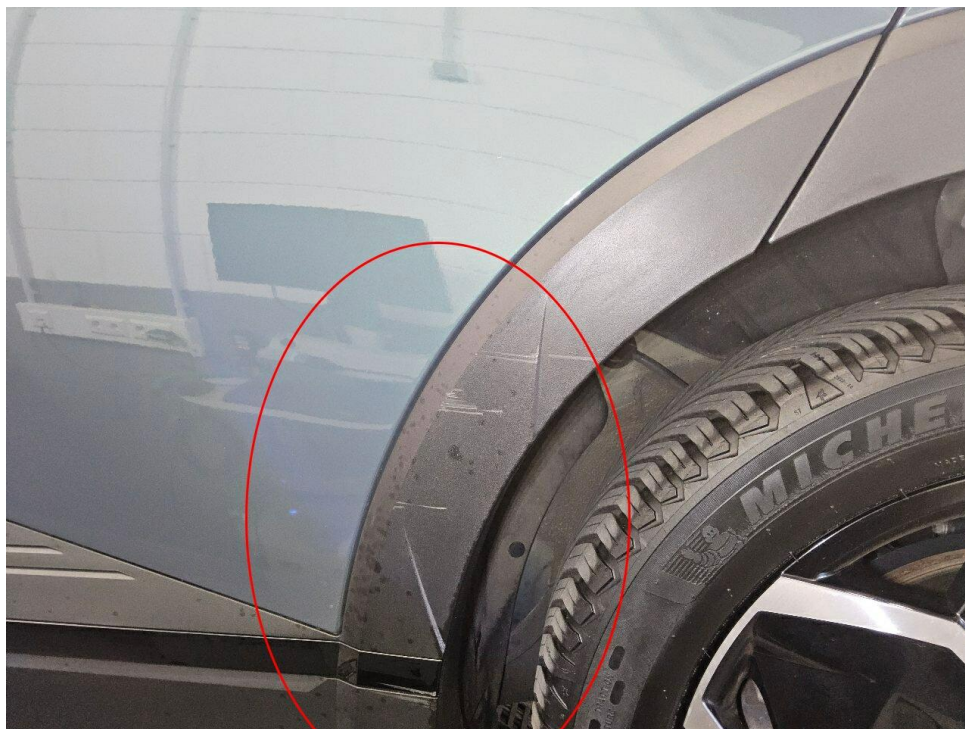


Bild 13 : Radlaufblende Türe hinten links verkratzt

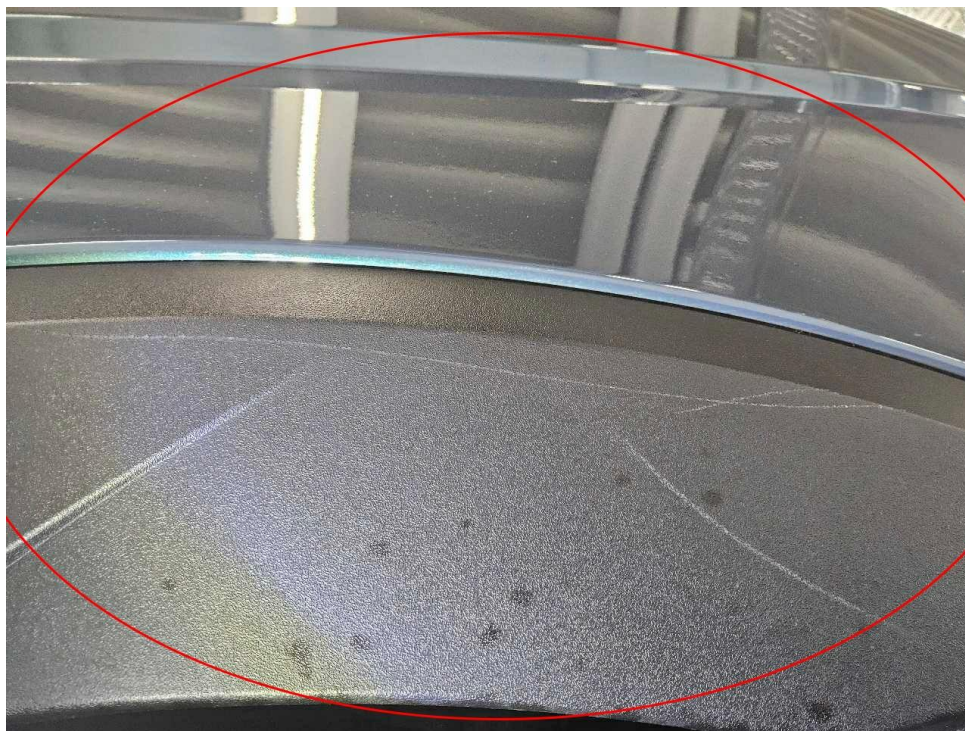


Bild 14 : Radlaufblende Seitenwand hinten links verkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten unterteil verkratzt



Bild 16 : Stoßfänger hinten unterteil verkratzt



Bild 17 : Türe hinten rechts eingedellt und oberflächliche verkratzt



Bild 18 : Türe hinten rechts eingedellt und oberflächliche verkratzt

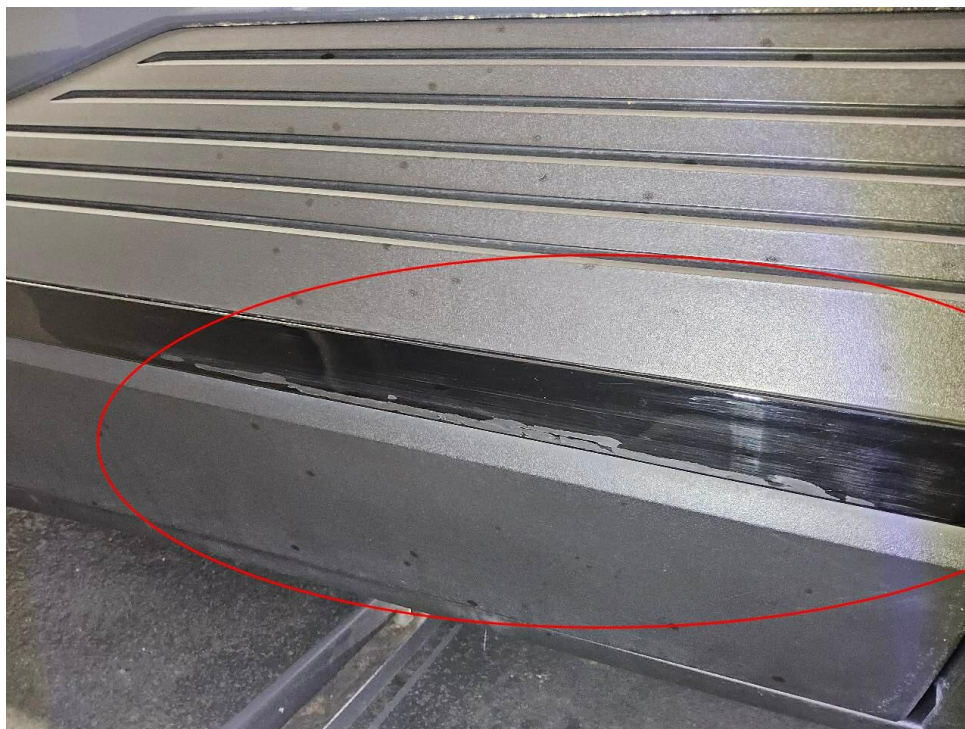


Bild 19 : Blende Türe hinten rechts verschrammt



Bild 20 : Blende Türe hinten rechts verschrammt

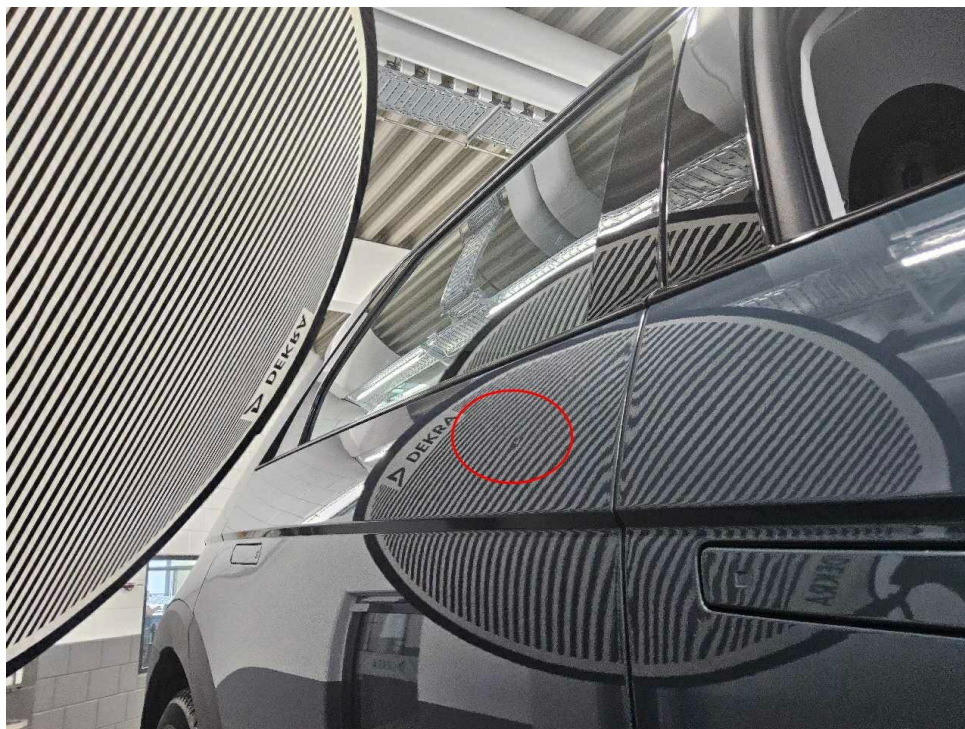


Bild 21 : Türe hinten rechts mehrfach eingedellt und oberflächliche verkratzt



Bild 22 : Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 23 : Stoßfänger vorne verkratzt und eingedellt

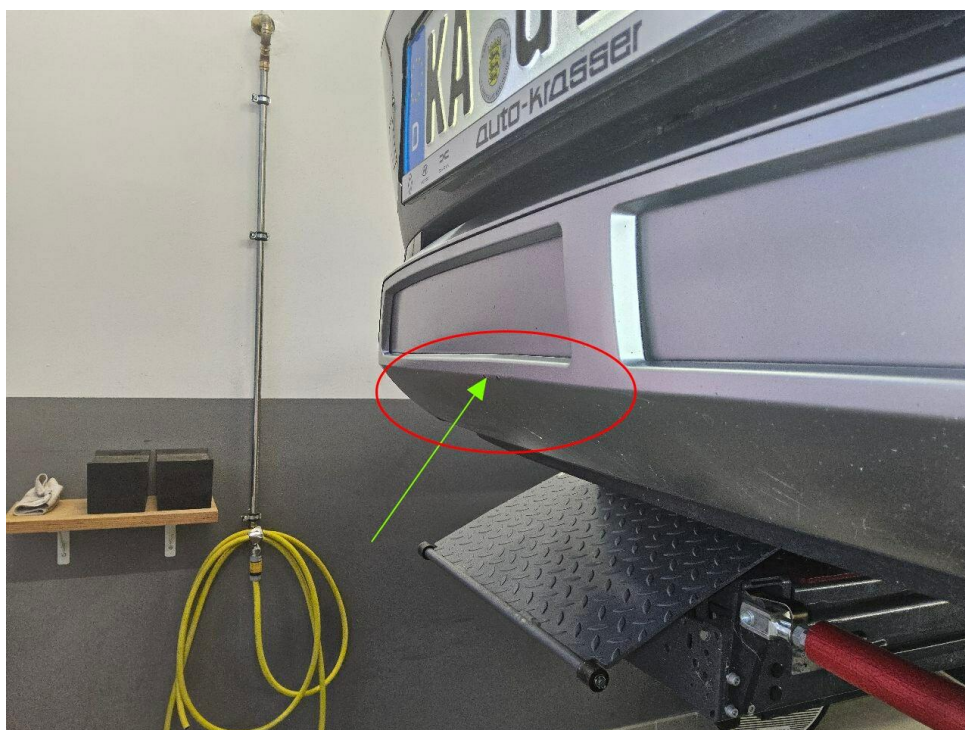


Bild 24 : Stoßfänger vorne verkratzt und eingedellt



Bild 25 : Stoßfänger vorne verkratzt und eingedellt

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	KA -U 1063E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKN81EFPU159968
Vertrags-Nummer:	70733082	Erstzulassung:	06.07.2023
Internes KZ:	15062529	Kilometer-Stand:	34874
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Digital Teal Mineraleffekt Polsterung: Stoff Grau Innenraum Hell-/Dunkelgrau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 40.252,10

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assistenz Paket	840,34
DYNAMIQ-Paket	4.285,71
Digital Teal Mineraleffekt	0,00
Elektrische Heckklappe	420,17
Mineraleffekt-Lackierung	554,62
Stoff Grau Innenraum Hell-/Dunkelgrau	0,00
Wärmepumpe	0,00
Ganzjahresreifen	563,02

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Ganzjahresreifen	563,02
------------------	--------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 46.915,96

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 55.829,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 55.829,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	2010	zul. Gewicht (kg):	2450

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 70733082
Amtliches Kennzeichen: KA -U 1063E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 70733082
Amtliches Kennzeichen: KA -U 1063E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer