



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

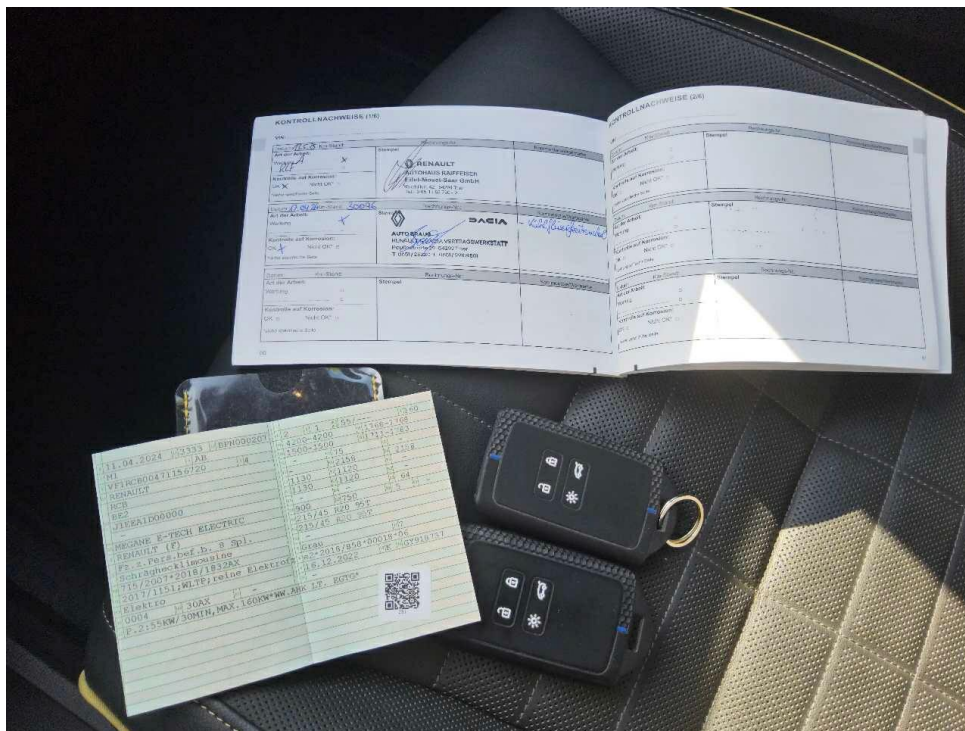


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Ladekabel



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrämmt, polieren



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 12 : Lenkrad, verschrammt



Bild 13 : Tür vorne links, verschrammt

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung  
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss  
Besichtigung 04.05.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 160 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.04.2024	Letzte Zulassung	11.04.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Megane E-Tech Electric (02.2022->) / Megane E-Tech EV60 220 Iconic (60 kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr. DAT Europa-Code®	VF1RCB00471156720 017201750150001	HSN / TSN	3333 / BPN
Km-Stand abgelesen	31547	DAT Marktindex	DE001 6390
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Leistung (kW)	55
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Antriebsart	Frontantrieb
Farbe (Hersteller)	GRAU KQJ + SCHWARZ GNE / Metallic / BIYWU	Felgen	Leichtmetall
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S /O	5 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S /O	5 mm
2 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S /O	4 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, 2-Farben-Lackierung Metallic, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armaturenbrett Kunstleder, Ausstattungs-Niveau EA4 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Ausstattungs-Paket: Harman-Kardon, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Dachantenne im Haiﬂischflossen-Design, Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 160 kW (cont. 55 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmoduswechsler), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 60 kWh, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Kunstleder, schwarz, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 7x20 (Enos), Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mittelkonsole mit Ablagefach, Nebelscheinwerfer, Reifen 215/45 R20 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Schnellladefunktion 22 kW (AC), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Stoßfänger mit goldenen Akzenten, Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 17.04.2026 bei Kilometerstand 30.096  
 bis Wartung verbleiben: 360 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

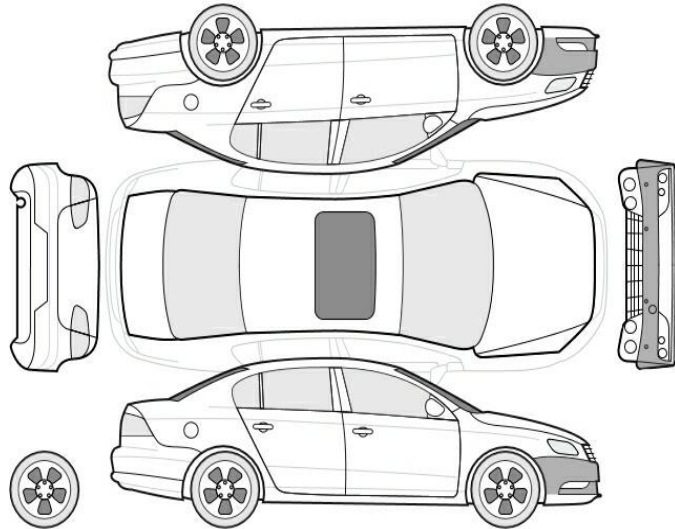

### Bezeichnung des Schadens

Frontbereich, kleine Steinschläge,  
Lenkrad, verschrammt, (Bild 12)  
Tür vorne links, verschrammt, (Bild 13)  
Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt,  
polieren (Bild 10, 11)