

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002413475
Besichtigt am: 17.04.2026 09:48
Berichts-Nr: 10449338
FIN: WVGZZZA1ZPV704145

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CFP
Erstzulassungsdatum:	12.06.2023
Laufleistung:	50.104 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Indiumgrau Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Vorne
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	11.04.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	25.248 km
Restlauf bis Service:	5.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17

4 Leichtmetallräder "Valencia" 7 J x 17 in Galvanograu

4 Türen

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

6 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung weiß

Anhängervorrichtung

Anhängervorrichtung abnehmbar und abschließbar

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißanzeige

Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen

Dachhimmel schwarz

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Lava Stone Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Schriftzug

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepannstabilisierung

Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-

Fahrzeugrückkauf

Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung

Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

LED-Rückleuchten dunkelrot

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 7

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Steckdose

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Progressivlenkung

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Raucherausführung

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

R-Line Ausstattung

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Rückstrahler in allen Türen

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger im "R-Line"-Styling



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile in Wagenfarbe
Typprüfand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höhenstellbar, ergoActiveFahrsitz mit längs
verschiebbarer Oberschenkelaufklappung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Tür hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Aschenbecher	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZPV704145

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

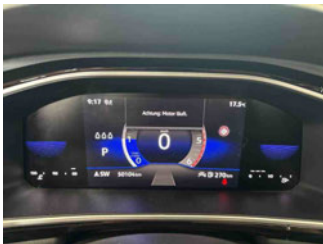

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

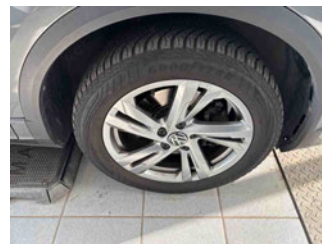

Räder - Rad montiert vorne rechts

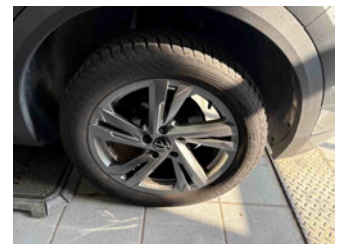

Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

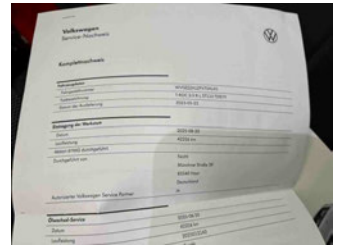

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

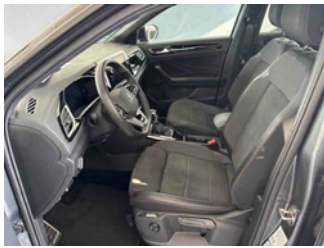


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

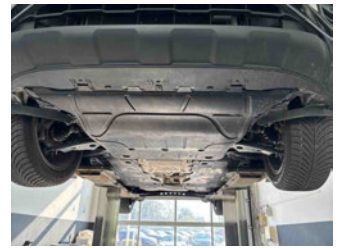

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

Kommentar

nicht reparabel (schwarzer Bereich)

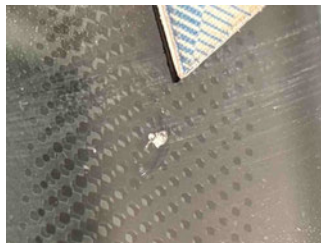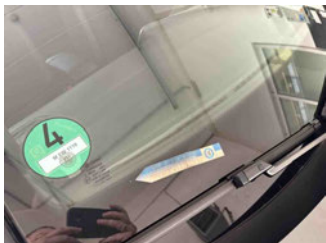

2 - Tür hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren


Kommentar

mit Knick



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

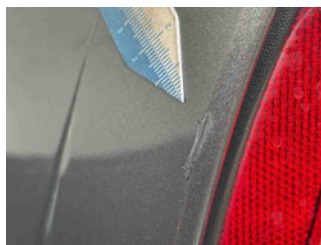



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10449338
vom: 19.04.2026

5 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

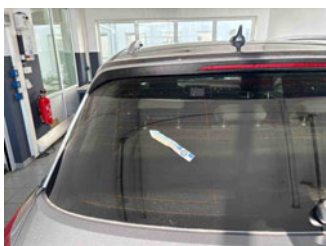

FEHLTEILE

1 - Aschenbecher - Fehlt - Ersetzen

