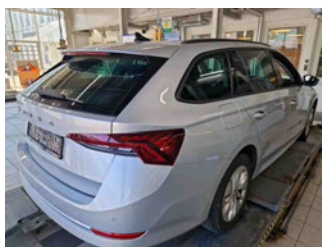


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002466298
Besichtigt am:	22.05.2026 11:57
Berichts-Nr:	10660062
FIN:	TMBJJ8NX8PY062411

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	12.04.2023
Laufleistung:	84.806 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dachreling, schwarz
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Basis 1
"REAR LIGHT VIEW"	Dämpfung vorn
"REAR VIEW"	Dekor-Einlagen, Alu
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
"SUNSET"	Doppelton-Signalhorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
D1/TI9/T1I/T3C	-
7-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerkniefahrer
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
auslösbar	tungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel Standard	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	elektrisch
Außenspiegel; Glas el. einstell-/beheizb.-aut. abblendbar	Fertigungsablauf Standard
(Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-	Frontantrieb
Limiter	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine
Besondere Innengeräuschkämpfung	Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
Betriebsspannung 12 V	akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordwerkzeug	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachse "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
	Infotainment Columbus w/o VC

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Car2X
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersicherung, manuell	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kleinlederpaket(2-Speichen-Beheizbares Multifunktionslederlenkrad für Radio und Tel., mit Tiptronic)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortausstattung	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kopfstützen vorn	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lichtassistent
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder "TWISTER AERO" 7J x 16" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mit Adapter	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navi Columbus + Web radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Radschrauben Standard
Normalsitze vorn	Radstand
Notrufsystem eCall+	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 205/60 R16 92V
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reise
	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
 Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfand Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	2,5 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	2,5 mm

Reifen verkehrssicher: Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	3,5 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	3,5 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
7	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
9	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Auffüllen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Zusätzliche(r) Reifen	Kein Originalteil	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Reifen	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 15.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	191,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	215,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	284,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX8PY062411

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

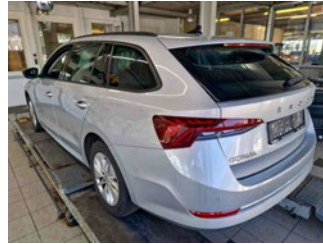


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

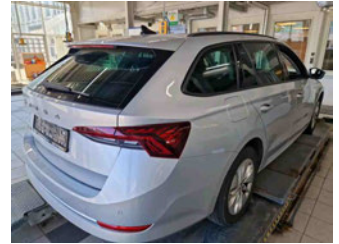


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

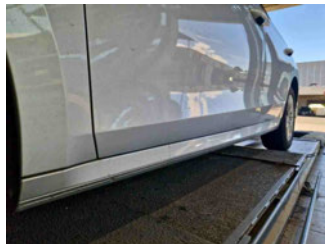


Seitenansicht - Schweller links

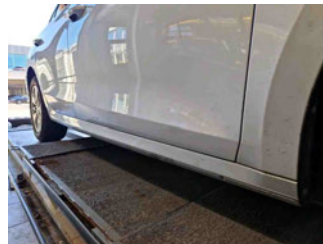

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

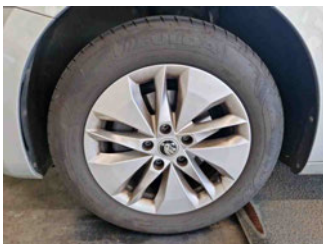

Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts

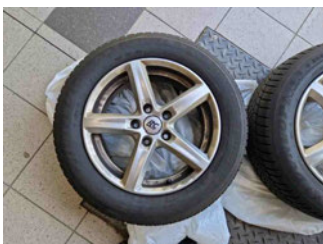

Räder - Rad beiliegend #1

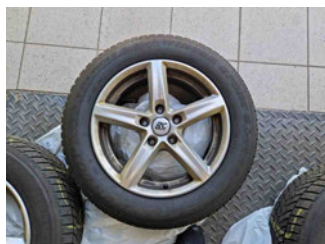


Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4

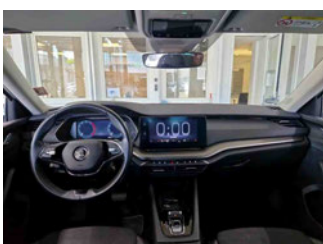

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10660062
vom: 22.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

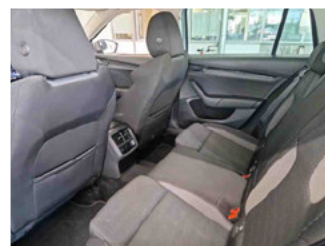

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

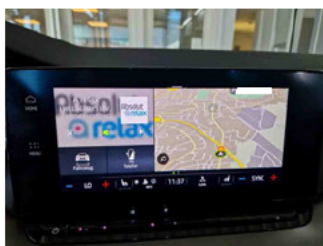

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

eingedellt und große Steinschläge

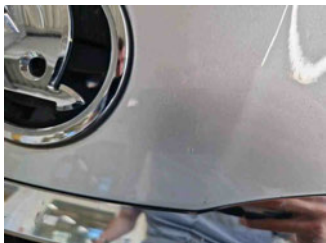

2 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



5 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



7 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




8 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

9 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Auffüllen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

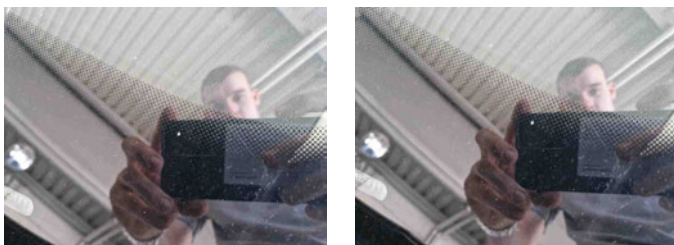

2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Zusätzliche(r) Reifen - Kein Originalteil - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Zubehör, keine Kalkulation von Schäden!



4 - Reifen - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Reifen der Hinterachse im Randbereich Nahe der Verschleißgrenze, allerdings noch innerhalb der Toleranzgrenze daher Gebrauchsspur!

