



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	EU-AM 380
Berichtsnummer :	0000000933495-DE613		
Referenznummer:	31201386		

Fahrzeugdaten

Mazda CX-5 (KF)(09.2017->) Exclusive-Line AWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	JMZKFGWE690360556	Laufleistung abgelesen:	87497 km 22.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	15.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1998 ccm / 121 kW (165 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	SOUL RED CRYSTAL M
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2028 / 05.2028
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	79026 / 04.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Toyo	225/55/R19/99V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Toyo	225/55/R19/99V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Toyo	225/55/R19/99V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Toyo	225/55/R19/99V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Connectivity & Convenience-Paket
Außenspiegel elektr. anklappbar, Internetbasierende Dienste, Social Media Integration (Onlinedienste / Apps), Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Einparkhilfe vorn und hinten, Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Sitzheizung vorn, Rückfahrkamera, Lenkrad heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsenergieerückgewinnung i-ELOOP
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik
- 6 Lautsprecher
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart Allradantrieb
- Audiosystem Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten außen
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • LCD-Farbdisplay im Rundinstrument • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) • Make-up-Spiegel beleuchtet • Mittelarmlehne hinten • Multi-Commander • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Radstand 2700 mm • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischerenteiser vorn • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Sitze vorn höhenverstellbar • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht • USB-Anschluss hinten • Wegfahrsperr (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten • Leseleuchte vorn • LM-Felgen • Mild-Hybrid 121 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 121 kW) • Modellpflege (2) • Multi-Info-Display (Farbe) • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang • Start/Stop-Anlage (i-Stop) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss • Wärmeschutzverglasung getönt • Zylinderabschaltung |
|--|---|

Sonderausstattung

- Sonderlackierung Magma-Rot Metallic

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Kotflügel Vorne - Links	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
2. Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair
3. Motorhaube	Hagelschaden	Sanft Instandsetzen

4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
5.	Dachrahmen - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
6.	Dach	Hagelschaden	Sanft Instandsetzen
7.	Heckklappe	Hagelschaden	Sanft Instandsetzen
8.	Dachrahmen - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
9.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Lackieren
10.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
11.	Felge Hinten - Links	Korrodiert	Smart Repair
12.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Rückleuchte Rechts	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole

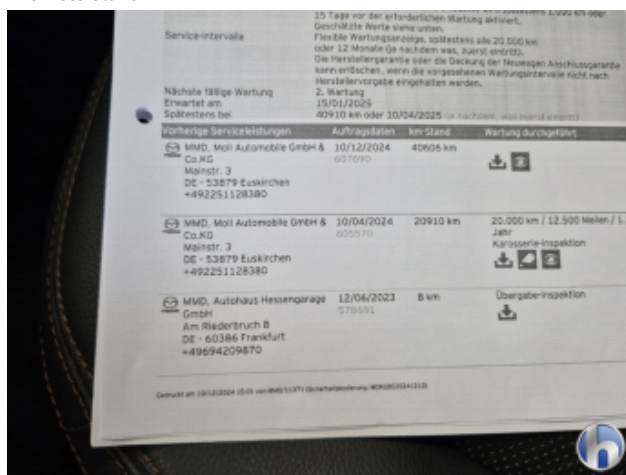

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis

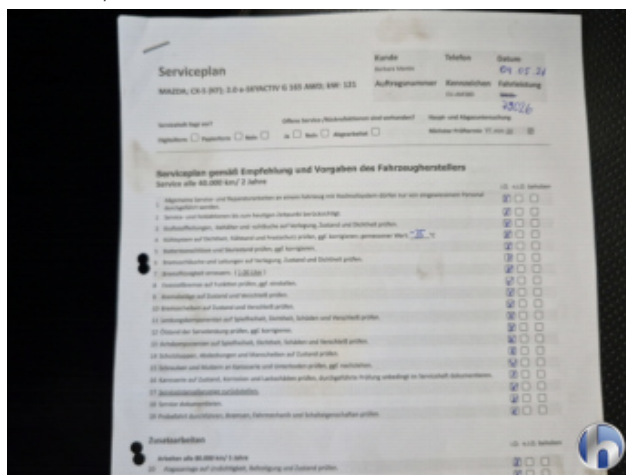

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen




1. Kotflügel Vorne - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



1. Kotflügel Vorne - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair

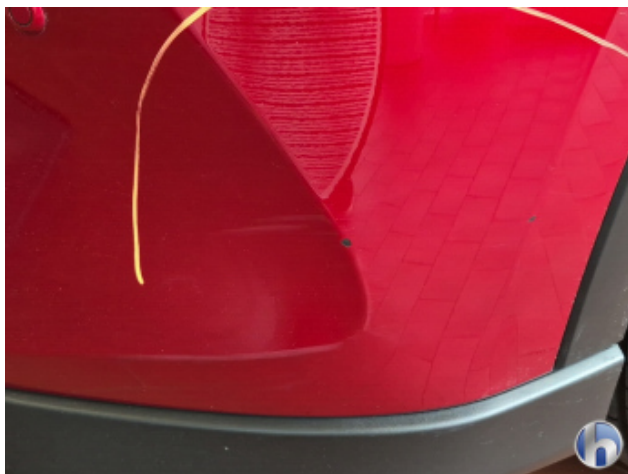

2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair




3. Motorhaube
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



3. Motorhaube
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen




3. Motorhaube
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen

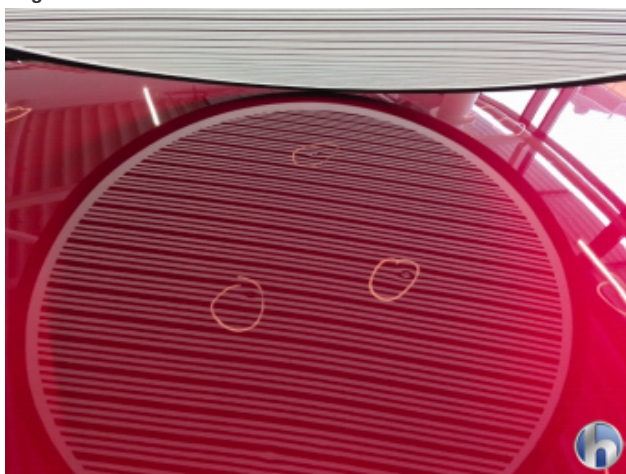

3. Motorhaube
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



3. Motorhaube
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen

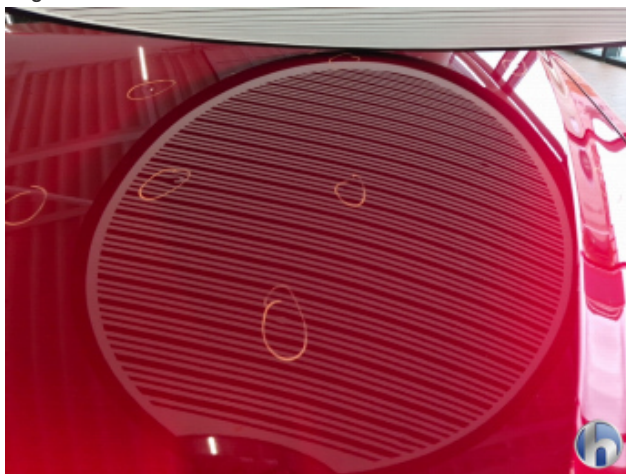


3. Motorhaube
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren

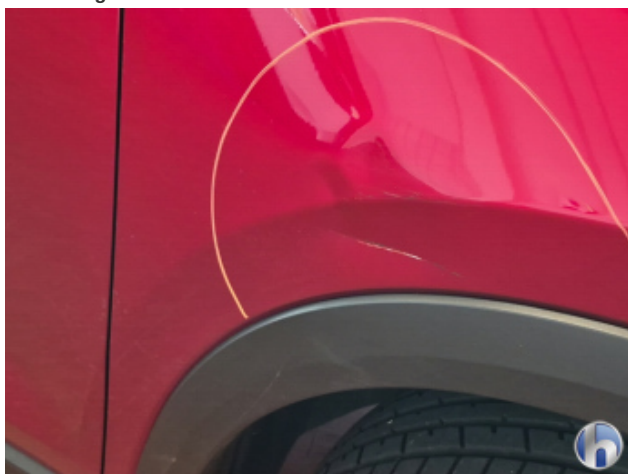

4. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Dachrahmen - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



5. Dachrahmen - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



7. Heckklappe
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen




7. Heckklappe
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



8. Dachrahmen - Links

1 Delle - Sanft Instandsetzen

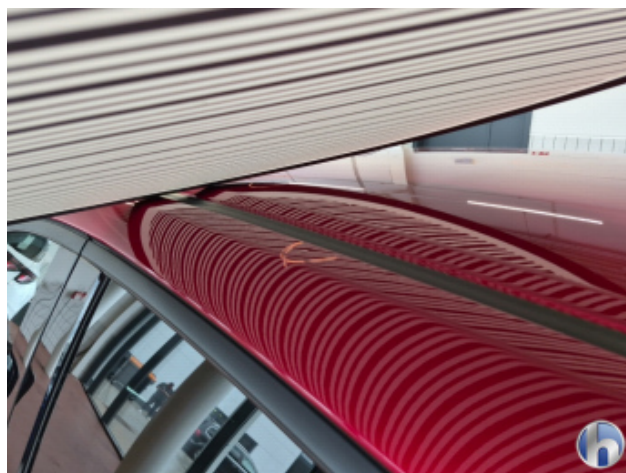

8. Dachrahmen - Links

1 Delle - Sanft Instandsetzen



9. Stoßfänger Hinten

Abschürfung - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten

Abschürfung - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten

Abschürfung - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten

Abschürfung - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren



10. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



10. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



11. Felge Hinten - Links
Korrodiert - Smart Repair



11. Felge Hinten - Links
Korrodiert - Smart Repair



11. Felge Hinten - Links
Korrodiert - Smart Repair



12. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



12. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



12. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



13. Rückleuchte Rechts
Beschädigt - Erneuern



13. Rückleuchte Rechts
Beschädigt - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



13. Rückleuchte Rechts
Beschädigt - Erneuern

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 Exclusive-Line AWD Sports Utility Vehicle 5-türig
1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	EU -AM 0380	Fahrgestell-Nummer:	JMZKFGWE690360556
Vertrags-Nummer:	47560082	Erstzulassung:	15.06.2023
Internes KZ:	15067097	Kilometer-Stand:	87497
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 Exclusive-Line AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei 6-Gang

Lackierung: Soul Red Crystal Metallic Polsterung: Stoff mit Streifenmuster Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **34.193,28**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

LEDER-AUSSTATTUNG SCHWARZ INKL. SITZHEIZUNG	2.016,80
Metallic Lackierung Sonderfarbe Soul Red Crystal	924,37
Soul Red Crystal Metallic	0,00
Stoff mit Streifenmuster Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **37.134,45**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **44.190,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.190,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 Exclusive-Line AWD Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	121 / 165	Hubraum:	1998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	171
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,600	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	198	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,90
Leergewicht (kg):	1592	zul. Gewicht (kg):	2080

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 47560082
Amtliches Kennzeichen: EU -AM 0380
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 Exclusive-Line AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.05.2026	9059998251	Hagelschaden	Motorhaube mitte Delle Dach mitte mitte Delle	Nein	Nein
07.05.2026	9059996690	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden) Stoßstange hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Radlauf hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Ja
04.03.2026	9059984877	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle bis 3 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 47560082
Amtliches Kennzeichen: EU -AM 0380
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 Exclusive-Line AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei
6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.12.2024	40606	Bremsflüssigkeitswechsel
13.12.2024	40606	Inspektion und Wartung
02.10.2025	61901	Inspektion und Wartung
21.05.2026	79325	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.05.2026	79325	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
21.05.2026	79325	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer