

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002449092
Besichtigt am:	19.05.2026 12:09
Berichts-Nr:	10665138
FIN:	WVWZZZ3CXRE015211

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	16.10.2023
Laufleistung:	107.748 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	10.03.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	101.151 km
Restlauf bis Service:	7.300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Heckklappe
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung in Textil
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Business	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel in Mistralgrau	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kategorie 0
Dämpfung hinten,Basis 1	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kindersicherung
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 22

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausrüstung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder "Aragon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
5	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren
8	Türgriff außen hinten links	Kratzer	Lackieren
9	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Prüfen
10	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Prüfen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CXRE015211

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

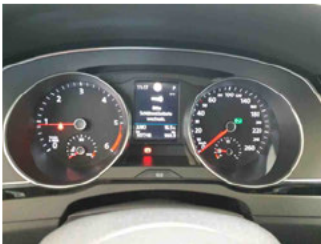

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

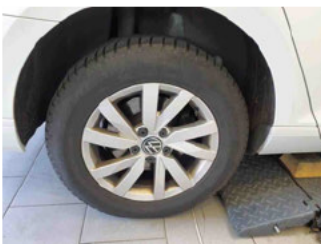

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10665138
vom: 26.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

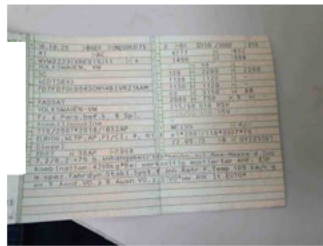

Fahrzeug - abgegebene ZB1

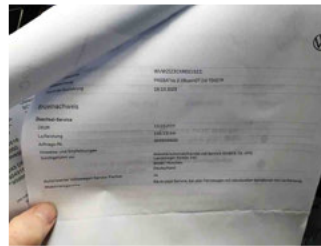

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren

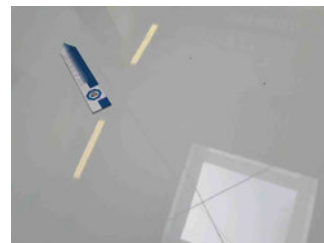

2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair



5 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

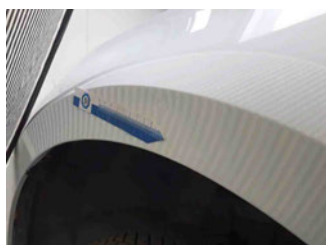

6 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren



8 - Türgriff außen hinten links - Kratzer - Lackieren



9 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Prüfen



10 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Prüfen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

