

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002467369
Besichtigt am:	21.05.2026 11:25
Berichts-Nr:	10649846
FIN:	VSSZZZKL1RR086354

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQR
Erstzulassungsdatum:	16.05.2024
Laufleistung:	18.520 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Safe & Driving"-Paket M

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent
(inkl. Sensoren vorn und hinten)

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 30/4, bearbeitet,
kupferfarben/Satinschwarz

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4

4-Zyl.-Ottomotor 2,0 l/180 kW TFSI, homogen, Grundmotor:
T2H/T2G/TX5/TX6/ T0I/T3Q/TX9/T3J, TSI

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-
Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker

Dämpfung hinten, Sportausführung

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre vorn

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
-

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

Fußhebelwerk

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung Komfort

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kopfstütze für Vordersitz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Multifunktionskamera	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Trennwand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pan-European-eCall
Ohne Anhängavorrichtung	Parklenkassistent
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne Car2X	Rechtsverkehr
Ohne connect Paket 1	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen 235/35 R19 91Y
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn
Ohne Individualeinbau	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Ladeboden	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit
Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Leon VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfand Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: beheizbare Vordersitze

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	3,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartungsheft	Unvollständig	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL1RR086354

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

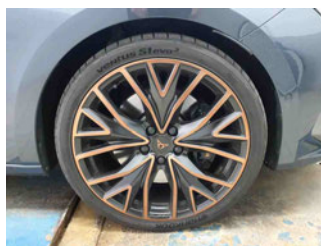

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10649846
vom: 21.05.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

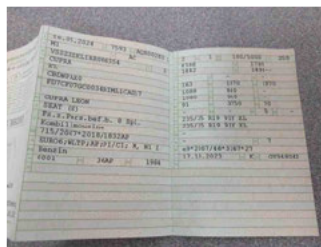

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Wartungsheft - Unvollständig - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Nachweis fehlt/Folgekosten möglich.

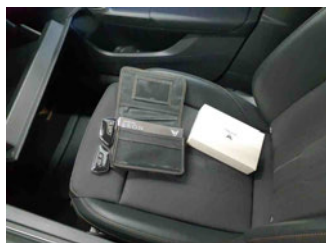

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

