



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330e Touring Sport Line Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2355

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 40399076

**Amtliches Kennzeichen:** H -FD 0456E

**Übersicht erstellt am:** 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 3er-Reihe 330e Touring Sport Line Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.06.2026	9059998527	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
02.06.2026	9059998519	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
18.05.2026	9059996699	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Steinschlag	Nein	Nein
18.05.2026	9059996698	Eigenverschulden	Frontgrill mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Nein	Nein
18.05.2026	9059996696	Eigenverschulden	Stosstange hinten mitte Kratzer > 10 cm oberflächlich	Nein	Nein
18.05.2026	9059996695	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
18.05.2026	9059996693	Eigenverschulden	Dach vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
19.11.2024	9059908753	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Kratzer Gehäuse Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
03.07.2024	9059893715	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
31.05.2024	9059890893	Eigenverschulden	Kofflülge hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Ja	Nein
30.05.2024	9059890048	Fremdverschulden	Stosstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
29.01.2022	9059801557	Eigenverschulden	Heckklappe mitte Kratzer 5-10 cm oberflächlich Stosstange vorne mitte Kratzer 5-10 cm oberflächlich Stosstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm oberflächlich Tür vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Tür hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Ja	Nein

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen.**

Datum und Unterschrift Käufer

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 40399076  
Amtliches Kennzeichen: H -FD 0456E  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 3er-Reihe 330e Touring Sport Line Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.11.2022	34562	Inspektion und Wartung
24.05.2024	67641	Wartungszusatzumfänge
24.05.2024	67641	Inspektion und Wartung
24.06.2024	81731	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.06.2024	81731	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
24.06.2024	81731	Bremsflüssigkeitswechsel
25.04.2025	100870	Wartungszusatzumfänge
25.04.2025	100870	Inspektion und Wartung

---

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH  
Rendsburger Str. 10, 30659 Hannover

Allane SE  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Hannover-Lahe  
Rendsburger Str. 10  
30659 Hannover  
Telefon 0511 / 90110-0  
Fax 0511 / 90110-80  
E-Mail  
hannover-lahe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Rene Müller  
Tel. direkt 0511 90110-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**H FD456E**

**FIN**

**WBA6N31090FL38051**

### Vorgang

Kunden-Nr. 0210006693  
Auftraggeber Allane SE, Parkring 33, 85748 Garching b.München  
Ihr Auftrag vom 10.06.2026, per Mail durch Herrn Philipp-Peter Franke, auf Wunsch des Leasinggebers.  
Besichtigung 17.06.2026, durch Herrn Rene Müller bei Firma Autopark Hackerott GmbH & Co., Mühlenfeld 5, 30853 Langenhagen ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.  
Bewertet auf 17.06.2026  
Betrifft Vertragsnummer 40399076  
Auftragsnummer 31200513  
Rahmenkostenstelle ZUB

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.237,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.039,49 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-870,00 EUR
	ohne MwSt.	-731,09 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 198 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

**Seitenteil links, Seitenteil rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts**

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.06.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	330e Touring Aut. Sport Line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6N31090FL38051	HSN / TSN	0005 / CYZ
Schlüssel-Nr.	10137126	Km-Stand abgelesen	122190
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Alarmanlage, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Antriebsmodi, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW eDrive Dienste, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko), Ladeklappe, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 776, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Standklimatisierung, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Xtraboost, Zentralverriegelung, Zubehör-Ladekabel (Mode 3)

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
3AC	Anhängerkupplung
5AS	Driving Assistant
5AC	Fernlichtassistent
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
4KL	Interieurleisten Aluminium Mesheffect
322	Komfortzugang
5A4	LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen
430	Paket: Innen- und Außenspiegel
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
6WD	Telefon: WLAN Hotspot
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 22.04.2025 bei Kilometerstand 100.870
nächste Wartung:	am 04 / 2027
bis Wartung verbleiben:	11.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Bremsflüssigkeit fällig laut Anzeige, (Bild 10)	126,05	150	100	-126,05	-150
2. Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen (Bild 11)	560,50	667	45	-252,10	-300
3. Alufelge vorne links, verschrammt, smart repair (Bild 12, 13)	126,05	150	100	-126,05	-150
4. Sommerreifen auf Alufelgen montieren (Auslieferungszustand),	100,84	120	100	-100,84	-120
5. Stoßfänger hinten, zerkratzt, smart repair (Bild 14)	126,05	150	100	-126,05	-150
<b>Gesamt</b>	<b>1.039,49</b>	<b>1.237</b>		<b>-731,09</b>	<b>-870</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Lackierung, Oberflächenkratzer (Aufbereitung),  
 Frontscheibe, Steinschlag,  
 Alufelge hinten rechts, zerkratzt,  
 Motorhaube, Steinschläge,  
 Stoßfänger vorne, Steinschläge,

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Rene Müller

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**


<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
17.06.2026	Nicht Anwesend	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Sommereifensatz

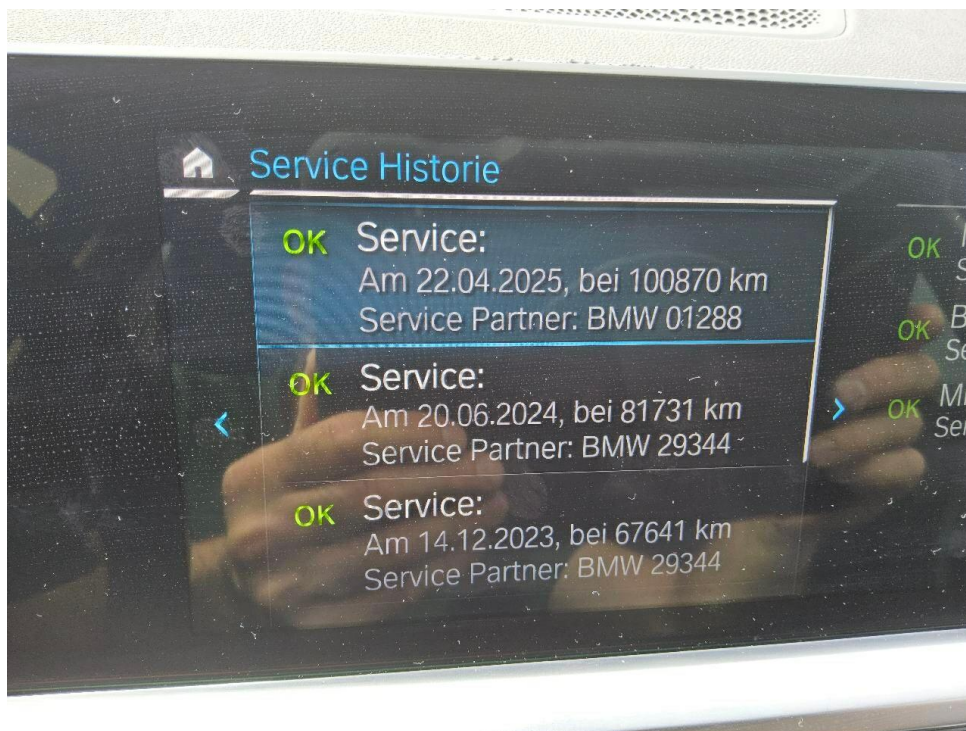


Bild 9 : Wartungsnachweis



Bild 10 : Bremsflüssigkeit fällig laut Anzeige



Bild 11 : Tür hinten links, eingedellt



Bild 12 : Alufelge vorne links, verschrammt



Bild 13 : Alufelge vorne links, verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger hinten, zerkratzt