

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002403529
Besichtigt am: 14.04.2026 10:19
Berichts-Nr: 10419178
FIN: WVVZZZ3CZPE031259

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	03.04.2023
Laufleistung:	114.453 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelton-Signalhorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Stahlräder 6,5 J x 16	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
8 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängavorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fernentriegelung für Heckklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Basis	Gepäckraumauskleidung in Textil
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumboden aufstellbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn
Berganfahrassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kategorie 0
Conceptline	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel in Mistralgrau	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Kindersicherung
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Head-Up Display
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
LED-Rückleuchten	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Kindersitz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Ladedose
Linkslenker	Ohne Ladekabel
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Lichtassistent
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Nebelscheinwerfer
Modellpflege KW 45	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Motorenstart Standard	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Müdigkeitserkennung	Ohne Sonnenschutzrollo
Multifunktionsanzeige "Plus"	Ohne Sprachsteuerung
Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Überführungsausrüstung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Uhr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Netztrennwand	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radschrauben Standard
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Differenzialsperre	Reifenkontrollanzeige
Ohne Dynamic Drive Control	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rückstrahler in allen Türen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
ohne Frontassistent/ohne City-ANB	Scheibenbremsen vorn
Ohne Garagentoröffner	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitliche Leisten unten in schwarz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagfahrlicht

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden

Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
6	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE031259

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung





Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

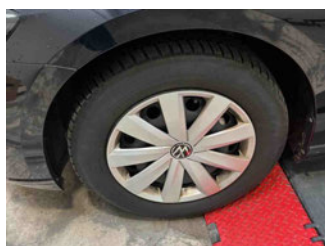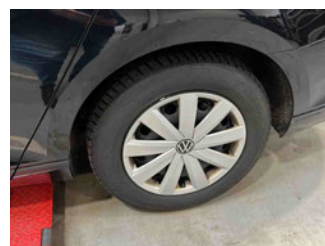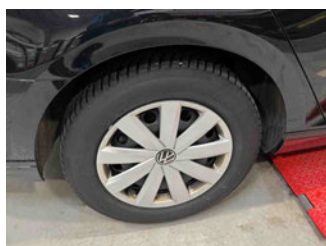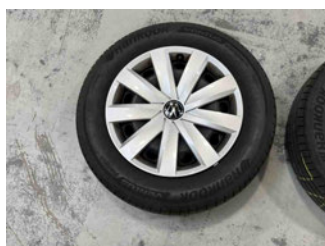Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10419178
vom: 14.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

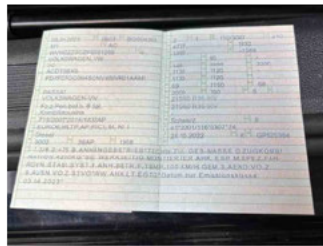


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung

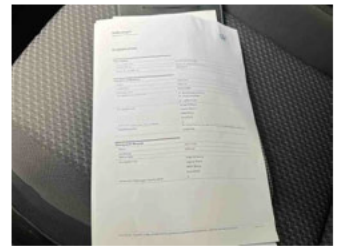

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

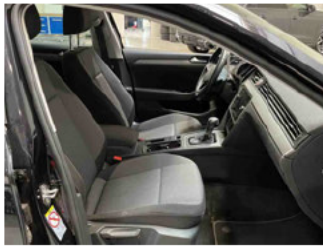

Innenraum - vorne

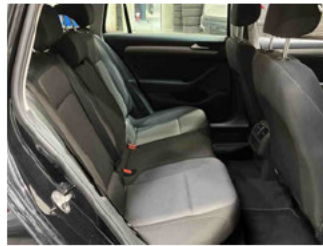

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren

Kommentar

Verätzungen und Steinschlag

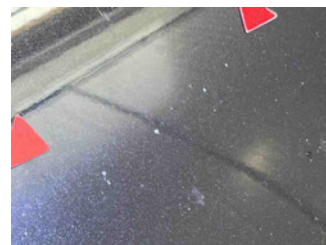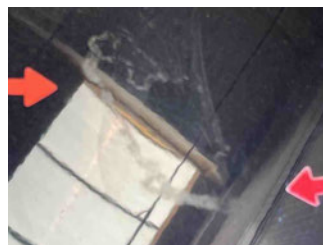





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

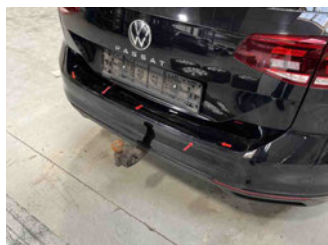

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

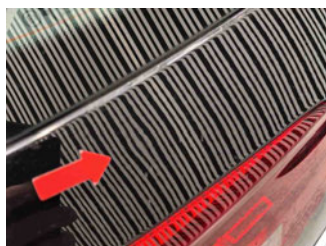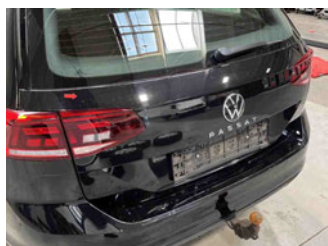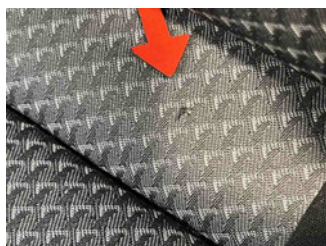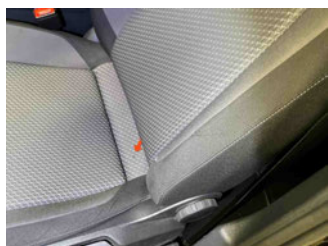


5 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair**6 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Sitzbezug vorne links - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

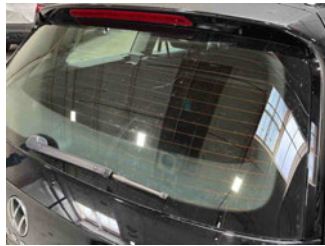

FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

