

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Select-Paket Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -DU 0678E	Fahrgestell-Nummer:	TMAK381GFNJ055110
Vertrags-Nummer:	45467081	Erstzulassung:	13.04.2022
Internes KZ:	15047870	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Select-Paket Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Select-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1760	zul. Gewicht (kg):	2170

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45467081
Amtliches Kennzeichen: HD -DU 0678E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Select-Paket Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
31.05.2026	9059999497	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
28.05.2026	9059998104	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
28.05.2026	9059998071	Eigenverschulden		Nein	Nein
05.07.2023	9059856505	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
28.06.2023	9059855466	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45467081
Amtliches Kennzeichen: HD -DU 0678E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Select-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMAK381GFNJ055110

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	53,771 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	11,229 km
Type / Model	Kona, Kauai	Main inspection (Report not on hand)	01/2028
Vehicle Identification number	TMAK381GFNJ055110	Power / Engine displacement	28 kW
First registration	13 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2026, 49,156 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Side panel - rear left side	Wheel arch - Scratch(es) - Cover / polish
3	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
4	Cab	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
5	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
6	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Side panel - rear right side	Wheel arch - Scratched - Replace
8	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
9	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
10	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
12	2nd wheel set	2nd wheel set (Fehlt) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
2	Sill - left side	Trim - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - front right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46240053
Delivery date: 30 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 98V	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					04/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46240053
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Kona, Kauai	Mileage (Read)	53,771 km
Vehicle Identification number	TMAK381GFNJ055110	First registration	13 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Inspection location**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: **46240053**
 Delivery date: 30 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior

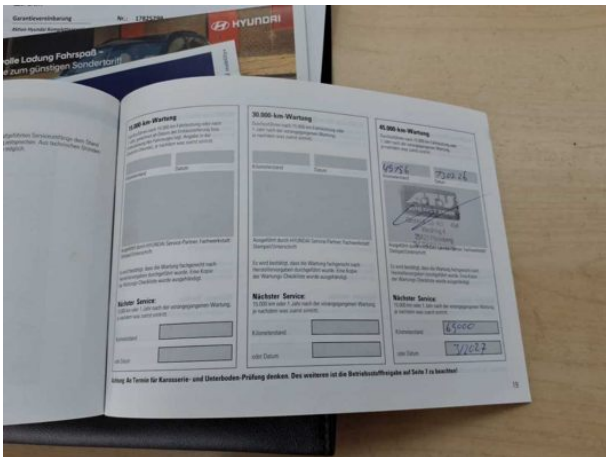


Figure 9: Misc.

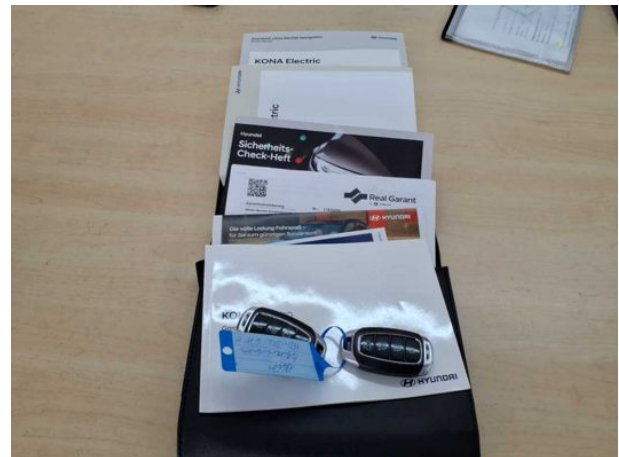


Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.


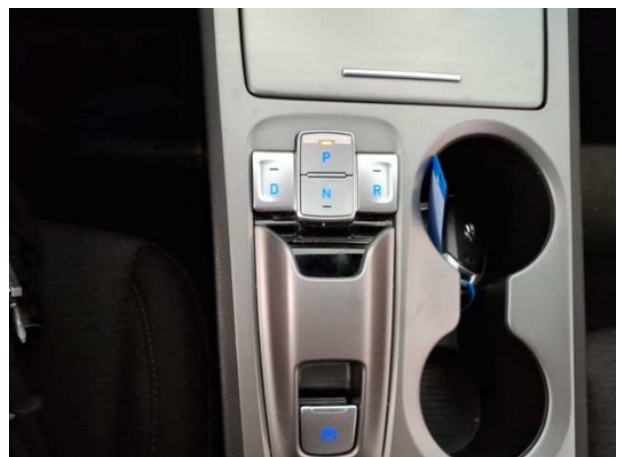


Figure 18: Misc.


Pictures of damage




Damage #1: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish

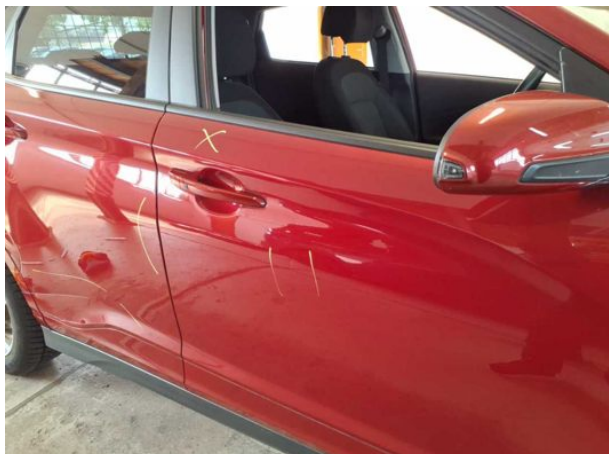

Damage #1: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cove...
polish

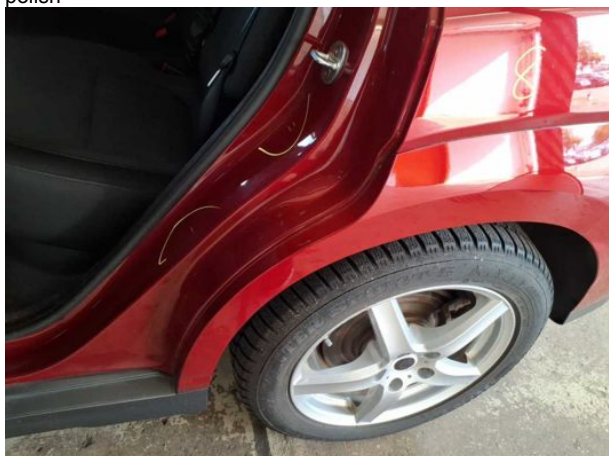

Damage #2: Side panel - rear left side: Wheel arch - Scratch(es) - Cover / polish

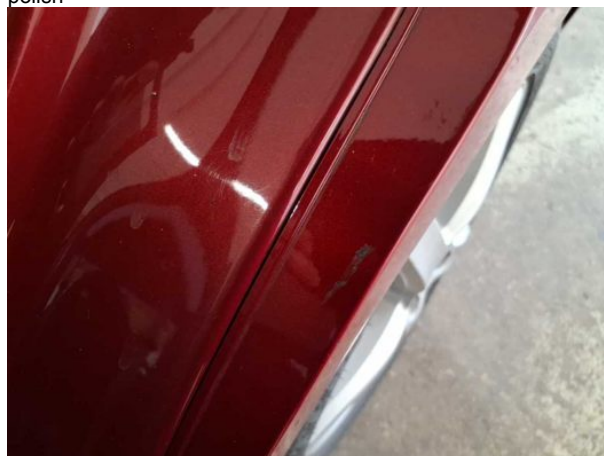

Damage #2: Side panel - rear left side: Wheel arch - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #3: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #3: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #4: Cab: Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace




Damage #4: Cab: Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace



Damage #5: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace



Damage #5: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace

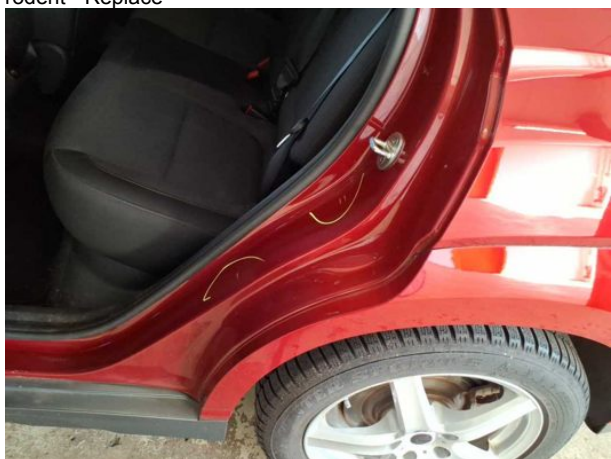

Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Side panel - rear right side: Wheel arch - Scratched - Replace



Damage #7: Side panel - rear right side: Wheel arch - Scratched - Replace



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

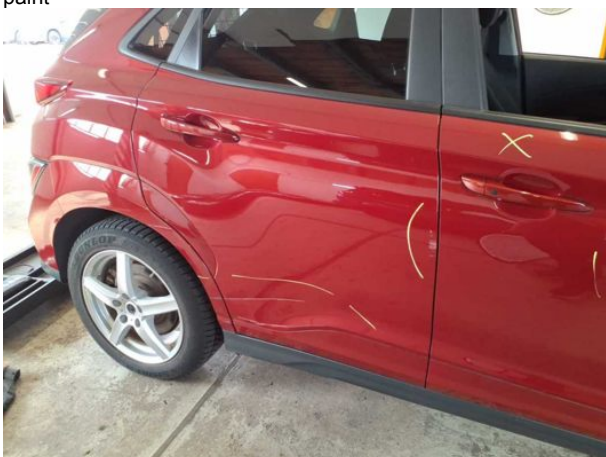


Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint

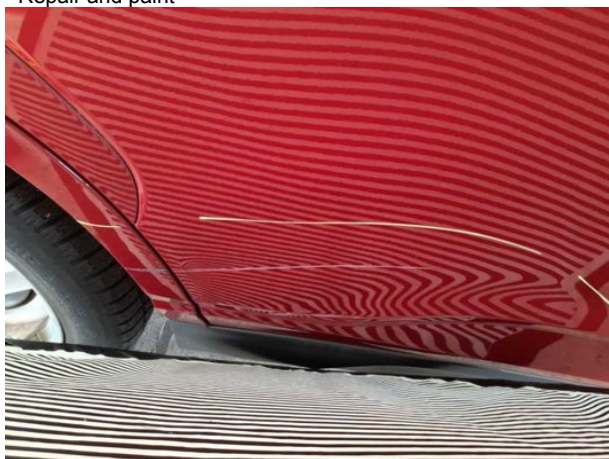

Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint

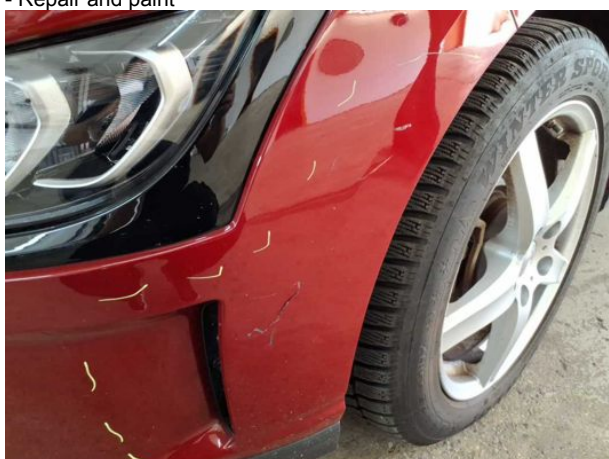

Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair a...
paint

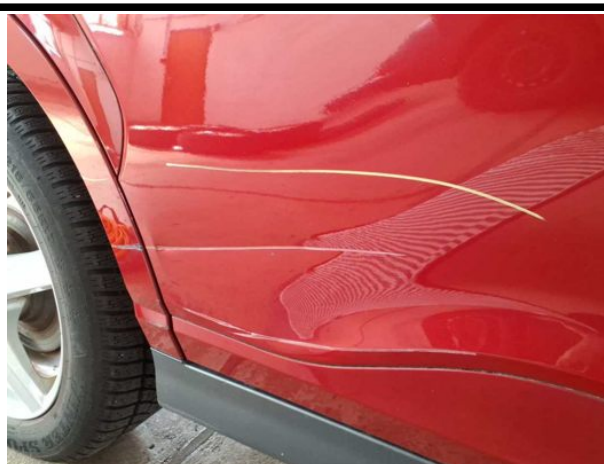

Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat
damage - Repair and paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint



TMAK381GFNJ055110

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	53.771 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	11.229 km
Typ/Modell	Kona, Kauai	HU (Bericht lag nicht vor)	01/2028
Fahrgestellnummer	TMAK381GFNJ055110	Leistung / Hubraum	28 kW
Erstzulassung	13.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2026, 49.156 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
4	Fahrerhaus	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
5	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
6	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Seitenwand rechts	Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	2.Radsatz	2.Radsatz (Fehlt) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Schweller links	Verkleidung - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne rechts

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46240053
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46240053
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Kona, Kauai	Laufleistung (abgelesen)	53.771 km
Fahrgestellnummer	TMAK381GFNJ055110	Erstzulassung	13.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46240053
 Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

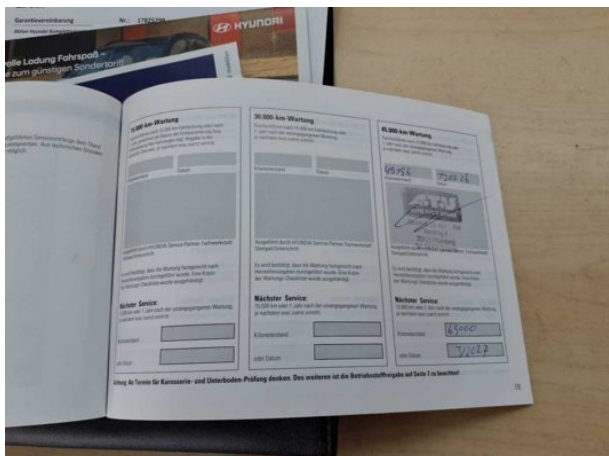


Abbildung 9: Sonstiges

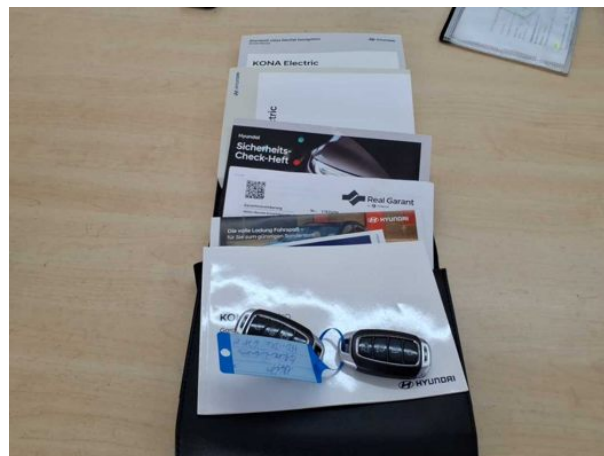


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

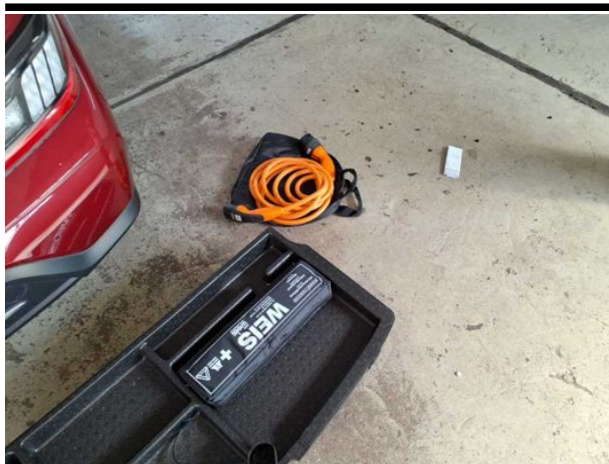


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

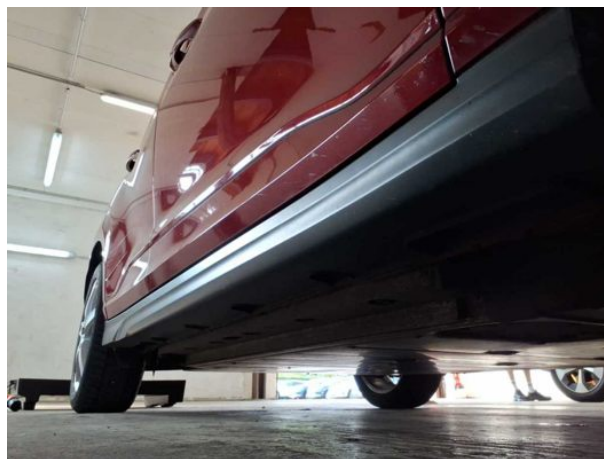


Abbildung 16: Sonstiges

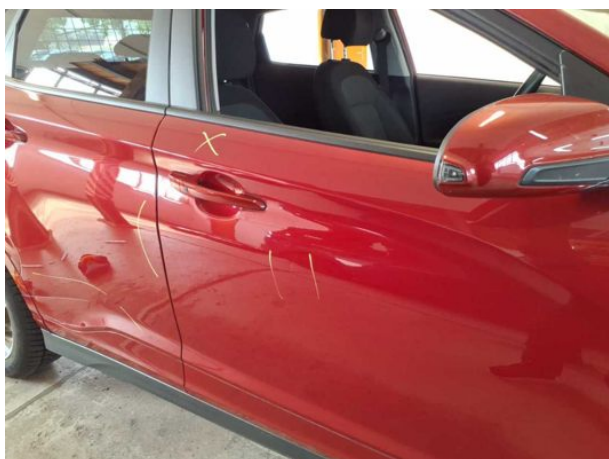


Abbildung 17: Sonstiges

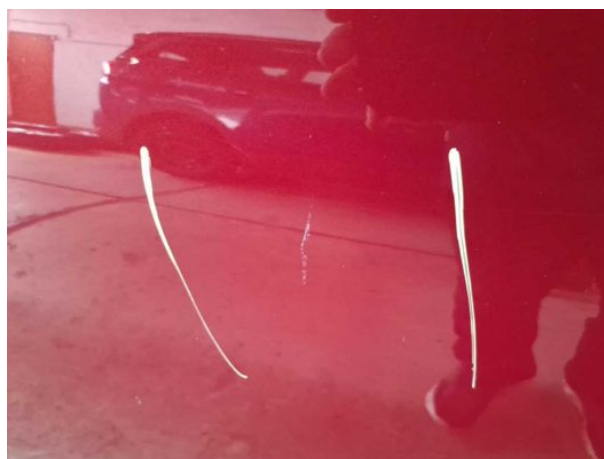


Abbildung 18: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren

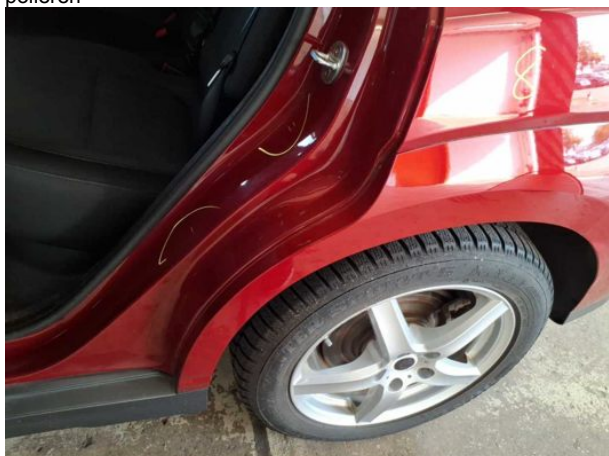

Beschädigung #2: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - auslege... polieren

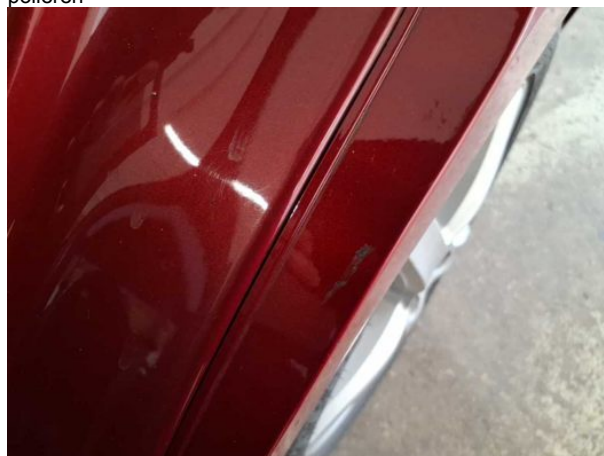

Beschädigung #2: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #4: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

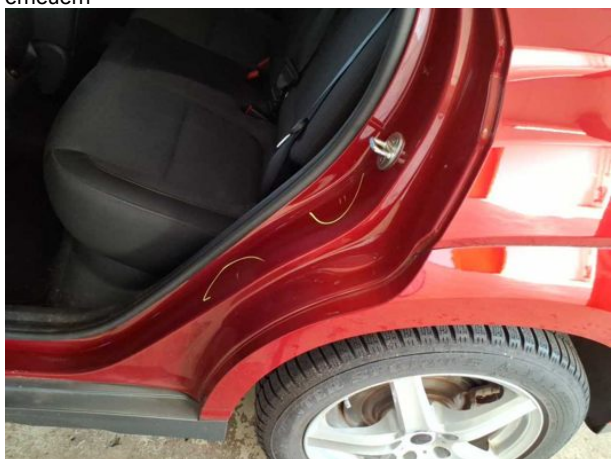


Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

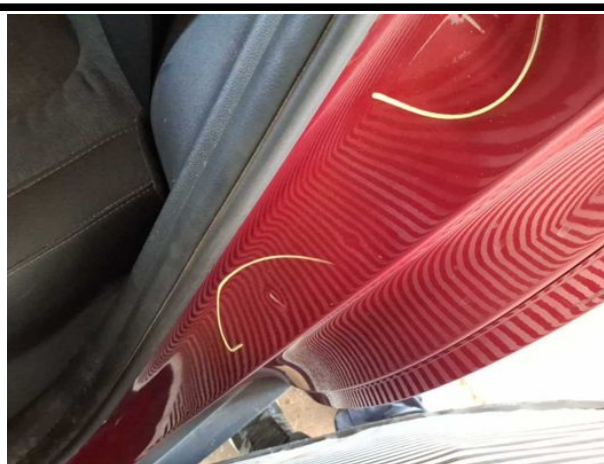

Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

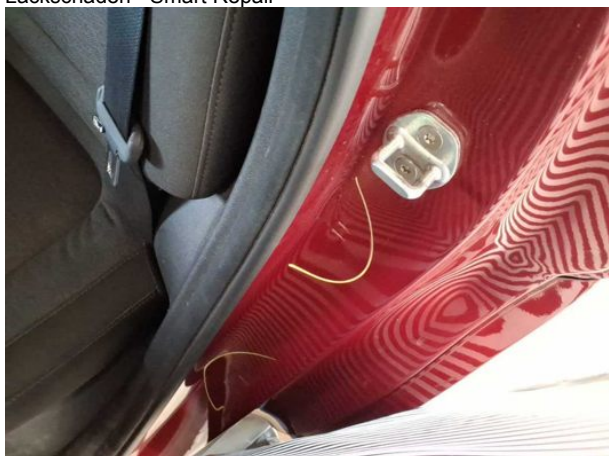

Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

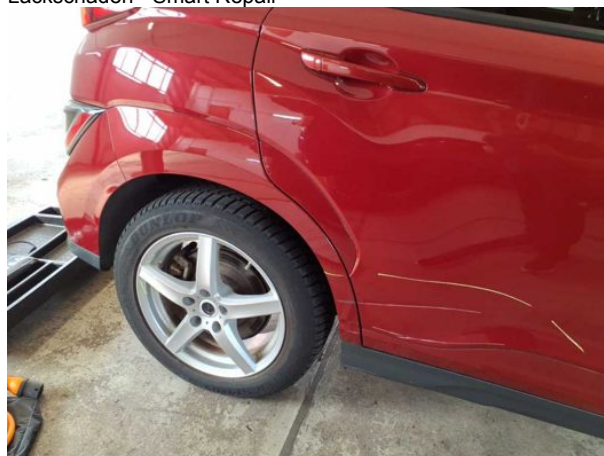

Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

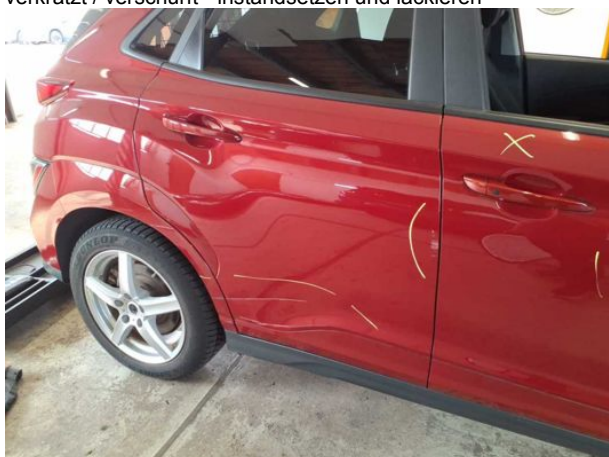

Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

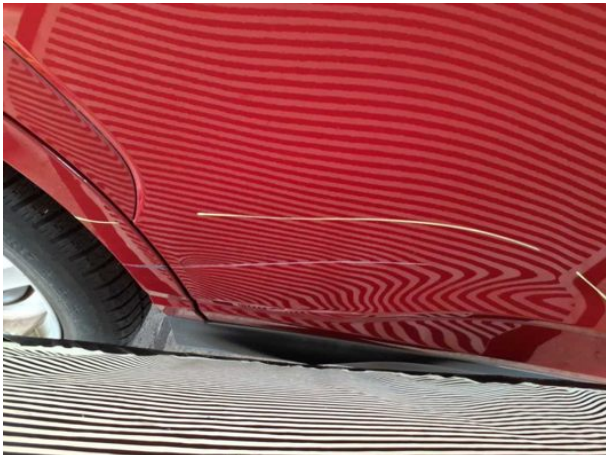

Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

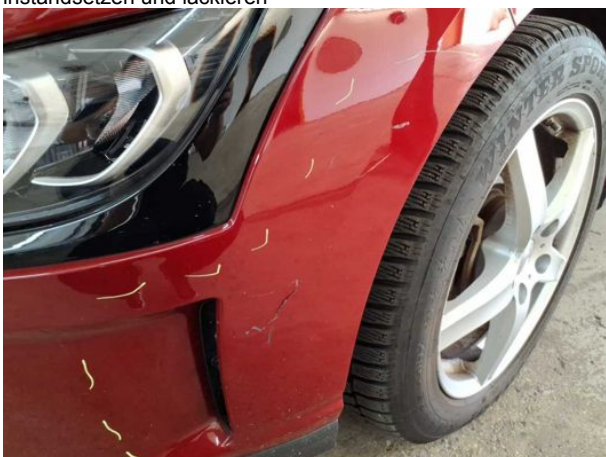

Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott