

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -QO 1092	Fahrgestell-Nummer:	WBA11FY060FR12652
Vertrags-Nummer:	78368082	Erstzulassung:	12.06.2023
Internes KZ:	15067672	Kilometer-Stand:	51615
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Lackierung: Alpinweiß Uni Polsterung: Stoff Hevelius Anthrazit, Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 37.815,13

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Akustikverglasung	168,07
Alpinweiß Uni	0,00
Alpinweiß-Lackierung	252,10
Driving Assistant Professional	1.848,74
Harman Kardon Surround Sound System	756,30
Modellschriftzug Entfall	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	319,33
Sonnenschutzverglasung	361,34
Stoff Hevelius Anthrazit, Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 41.521,01

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 49.410,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 49.410,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	115 / 156	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	153
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,800	Tankinhalt:	59
Max. Km/h:	218	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1650	zul. Gewicht (kg):	2170

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78368082
Amtliches Kennzeichen: M -QO 1092
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
16.06.2026	9059998756	Eigenverschulden		Nein	Nein
31.05.2026	9059998528	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
26.02.2024	9059880221	Eigenverschulden	Alufelge hinten Beifahrerseite Crash	Ja	Nein
18.12.2023	9059873152	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78368082
Amtliches Kennzeichen: M -QO 1092
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Expert report

Subject	Wertgutachten
Order from	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Inspection date / location	31 Mar 2026 / TÜV SÜD München - Oberschleißheim Mittenheimer Str. 64 85764 Oberschleißheim
Order number / reference	MW2899601
Vehicle Identification Number	WBA11FY060FR12652



PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Expert report

Subject	Wertgutachten
Order from	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Inspection date / location	31 Mar 2026 / TÜV SÜD München - Oberschleißheim Mittenheimer Str. 64 85764 Oberschleißheim
Inspection by	Milorad Kojic
Order number / reference	MW2899601
Type of vehicle	Station wagon
Manufacturer	BMW
Model / sales designation	318i Touring
Manufacturer key numbers / type code numbers	0005 CYW 00160
Vehicle Identification Number	WBA11FY060FR12652
Number of owners	Unknown
First registration	12 Jun 2023
Next periodical technical inspection	06/2026
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. E.g. Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	50,564 km / Read
Colour / colour code	White University
Type of drive	Rear drive
Fuel type	Petrol
Engine displacement / power	1,998 ccm/ 115 kW



PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Cylinder / emissions class	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Permitted total weight (kg)	2,170
Dimensions (L/W/H)	4713 x 1827 x 1440
Number of doors / number of seats	5 / 5
Gearbox	Automatic
Number of gears	8
Upholstery / colour	Cloth / Black-Anthracite
Number of keys	2 from 2 Keys available
Maintenance booklet / proof of maintenance	digital proof / complete
Next maintenance in	19,000 km
Performed maintenance	8 Jan 2025 at 35,851 km in Manufacturer authorized workshop
Test drive	Not performed
Previous damage	Detectable
Repainting	None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres on Light alloy	7 / 7
#2 225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres on Light alloy	7 / 7

Additional tyres / wheel rim

#1 225/50 R17 98Y	Hankook	Summer tyres on Light alloy	5 / 5
#2 225/50 R17 98Y	Hankook	Summer tyres on Light alloy	5 / 5

Permissibility of wheels All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side (Winter) - Scratched - Loss in value
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side (Winter) - Scratched - Loss in value



PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

No.	Component group	Description
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side (Winter) - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Winter) - Scratched - Loss in value
5	Vehicle glazing	Windscreen - Broken / torn - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Stone chips - No deduction

Accident damages

No.	Location of damage
1	Front, Side right

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.
- No lifting equipment or pit was available for examining the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.



PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Previous damages:

- Non-repaired previous damages were found at the vehicle. The necessary repair costs are listed in the expert report or if necessary, are listed in detail in a separately enclosed repair cost calculation.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].
- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen
- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Expert's signature (Sven Pfitzner)

The current printed copy was produced by electronic means. The named technical expert states that the content correctly represents his or her findings. It is valid without an original signature.

Attachments: 20 Overview pictures, 19 Pictures of damage, 6 Pictures of accident

PROTOCOL NUMBER: 44761712

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 2 Apr 2026

Overview pictures



Figure 1: VIN



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Diagonal rear



Figure 6: Mounted tyres

PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026



Figure 7: Mounted tyres



Figure 8: Mounted tyres



Figure 9: Mounted tyres



Figure 10: Interior - front



Figure 11: Cargo area

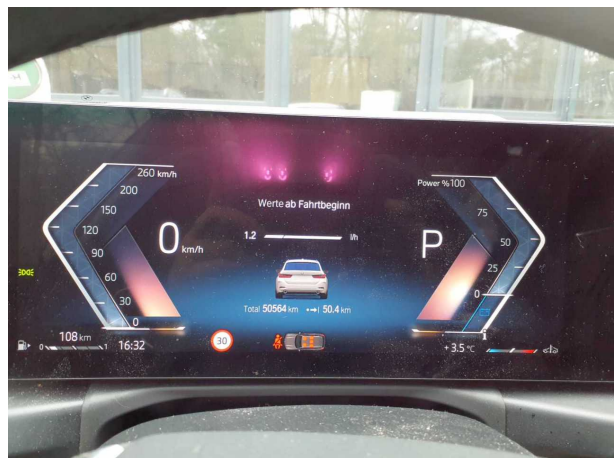


Figure 12: Instrument cluster

PROTOCOL NUMBER: 44761712

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 2 Apr 2026



Figure 13: Instrument panel

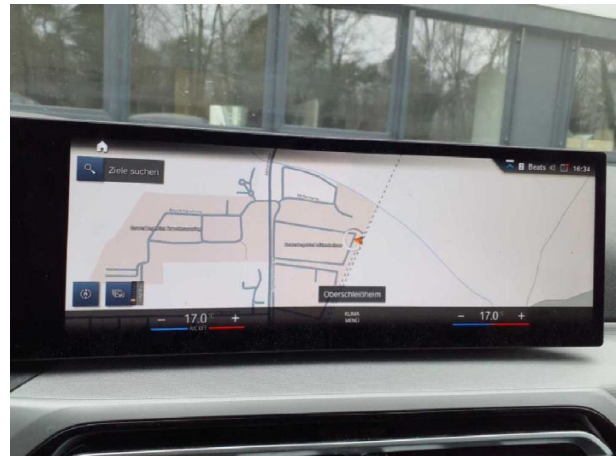


Figure 14: Instrument panel



Figure 15: Instrument panel

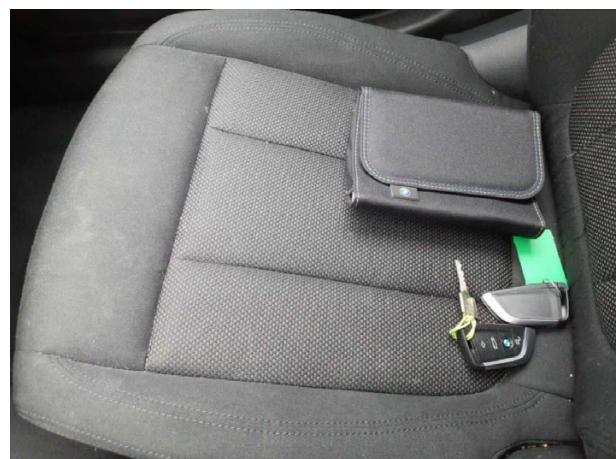


Figure 16: Documents




Figure 17: Documents



Figure 18: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Additional tyres

PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Pictures of damage



Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side (Winter) - Scratched - Loss in value

PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026



Damage 3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Winter) - Scratched - Loss in value



Damage 4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Winter) - Scratched - Loss in value

PROTOCOL NUMBER: 44761712




For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026



Damage 5: Vehicle glazing: Windscreen - Broken / torn - Replace

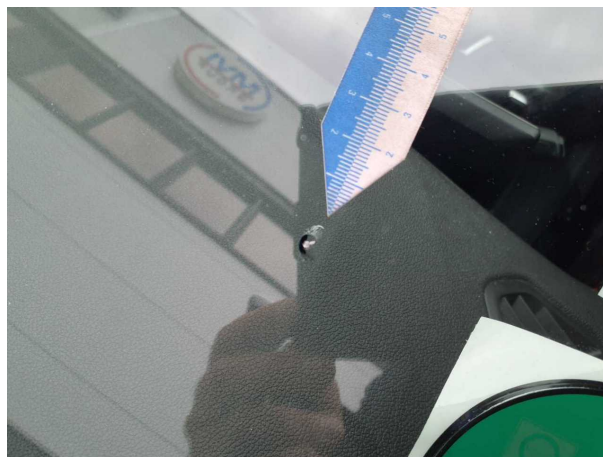


Damage 5: Vehicle glazing: Windscreen - Broken / torn - Replace



Damage 6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage 6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace

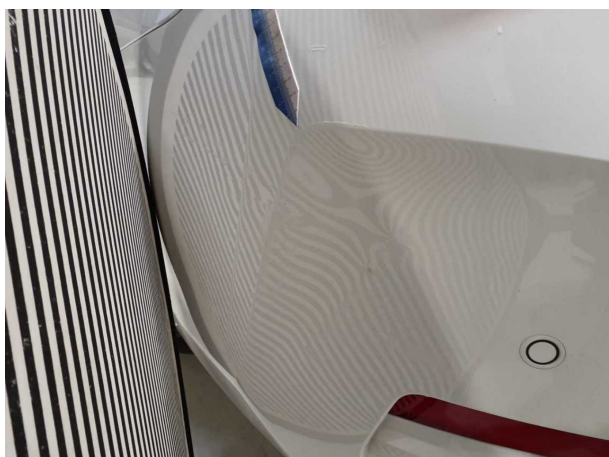


Damage 6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage 6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace

PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026



Damage 6: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace

PROTOCOL NUMBER: 44761712



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Pictures of accident



Accident 1: Front, Side right



Accident 1: Front, Side right




Accident 1: Front, Side right



Accident 1: Front, Side right



Accident 1: Front, Side right

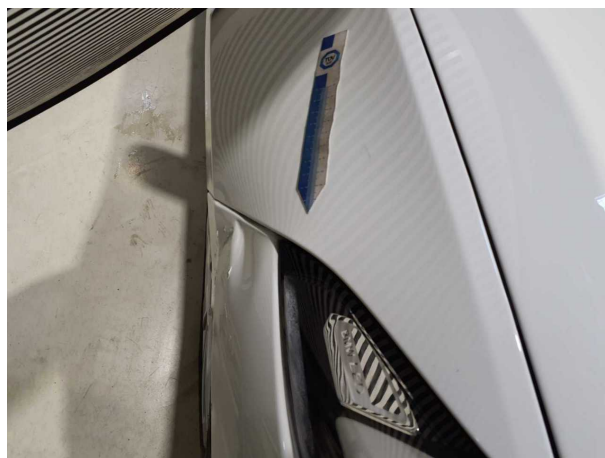

Accident 1: Front, Side right



PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026

Gutachten

Betreff	Wertgutachten
Auftrag durch	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Besichtigungsdatum / Ort	31.03.2026 / TÜV SÜD München - Oberschleißheim Mittenheimer Str. 64 85764 Oberschleißheim
Auftrags-Nummer / Referenz	MW2899601
Fahrzeug-Identnummer	WBA11FY060FR12652

PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026

Gutachten

Betreff	Wertgutachten
Auftrag durch	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Besichtigungsdatum / Ort	31.03.2026 / TÜV SÜD München - Oberschleißheim Mittenheimer Str. 64 85764 Oberschleißheim
Besichtigung durch	Milorad Kojic
Auftrags-Nummer / Referenz	MW2899601
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	318i Touring
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CYW 00160
Fahrzeug-Identnummer	WBA11FY060FR12652
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	12.06.2023
Nächste HU	06/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	50.564 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 115 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I



PROTOKOLLNUMMER: 44761712



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026

zul. Gesamtgewicht (kg)	2.170
Maße (L/B/H)	4713 x 1827 x 1440
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	8
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	19.000 km
Durchgeführte Wartungen	08.01.2025 bei 35.851 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zusatzbereifung / Felge

#1 225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44761712



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Front, Seite rechts

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 44761712



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Unterschrift Sachverständiger (Sven Pfitzner)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 19 Beschädigungsfotos, 6 Unfallfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum

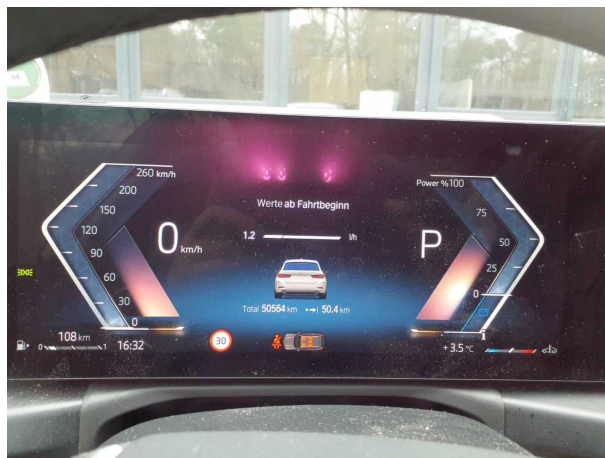


Abbildung 12: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026



Abbildung 13: Instrumententafel

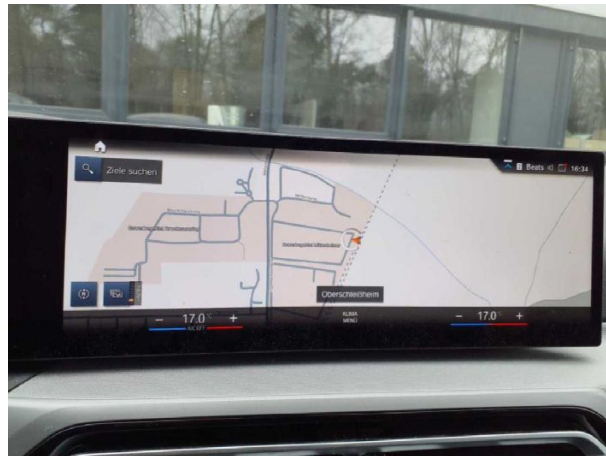


Abbildung 14: Instrumententafel



Abbildung 15: Instrumententafel

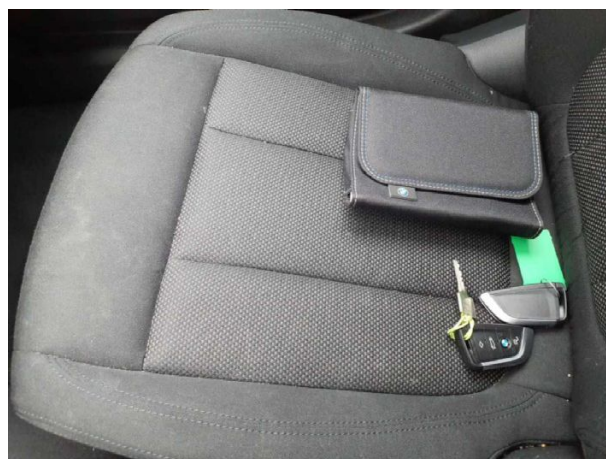


Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Zusatzbereifung

PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

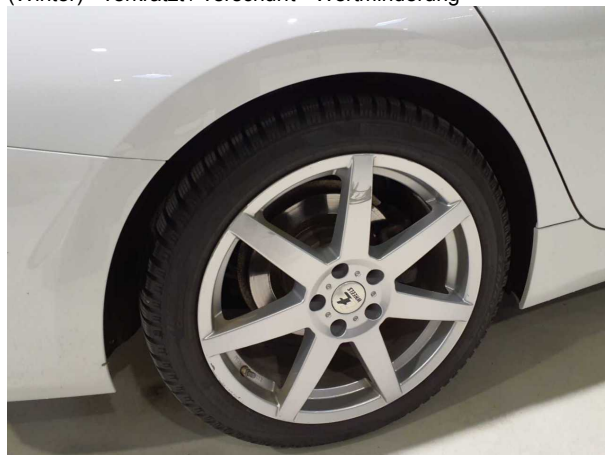

Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winter) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44761712


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / geriss...
- erneuern

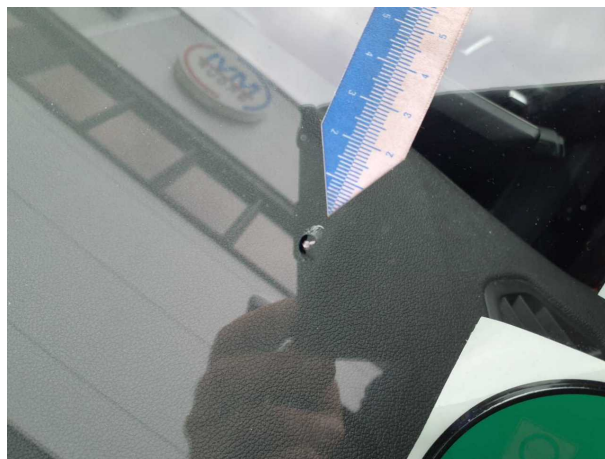


Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern

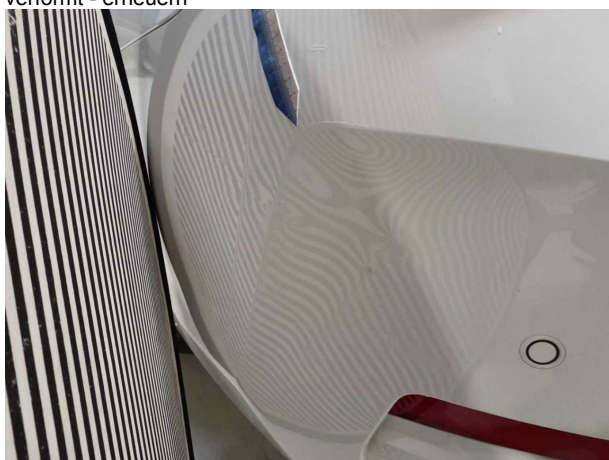


Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 44761712



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 44761712

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026

Unfallfotos



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

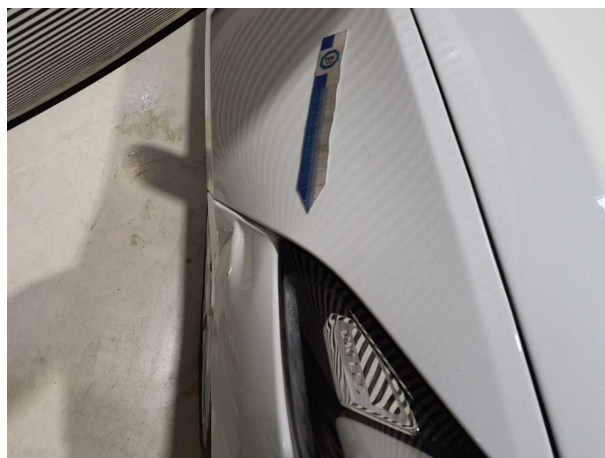

Unfall 1: Front, Seite rechts