

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5088NGW / WBA31EG0305467247 / 5467247

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.266

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

5088NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

5088NGW   COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO						
5088NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Neumático dl dr - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.33 h.			0,00	249,70	10,00	237,43 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		114,24 €
8. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
9. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.	0.92 h.	3,90	0,00		45,48 €
10. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.25 h.	1,06	0,00		13,76 €
12. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
13. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
14. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.25 h.	9,53	0,00		96,15 €
17. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
18. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Guarnecido faldón tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
24. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>2060,54 €</b>

5088NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
----------------------	-----------	--------	---------	---------	---------	--------------	----------	------	---------

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5088NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,81 h.	223,67 €
Total material pintura	-	85,32 €
Total Mano de Obra Pintura	12,26 h.	471,99 €
Total Recambios	-	670,32 €
Descuento recambios aplicado	-	261,56 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	609,25 €















Valores desde Indiv.

Capó abierto.

CONTENT LAYOUT











Made in  
Germany  
X1 sDrive20d  
C67

0.22



**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

e1\*2018/858\*00153

**WBA31EG0305467247**

2180 kg

3980 kg

1- 1150 kg

2- 1090 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986







Sin señal 9:53



Búsqueda

Centrar vehículo

OFF

OFF

MEDIA TEL NAV







OFF ON

4.03

Inch/mm

ZERO



EXTREMA RADIAL TUBELESS

155/55R13

OFF ON

ZERO

inch/mm

5.12



inch/mm  
6.29  
OFF ON ZERO



INCHES  
4.20  
OFF ON









11





10.00X1.20 18 JUN 2025 19 34















0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COLLATERAL





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE







 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE

7 8 9 10





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
CO. AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
Quality Assurance







Manheim  
COX AUTOMOTIVE

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRACTION AA TEMPERATURE A

DOT

193


W2396L

3325


PZ4

003844  
2012



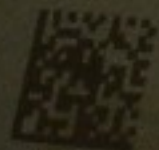

10-2553  
Part 2  
CML - 4100106762



AGC AUTOMOTIVE  
43R-010794  
DOT-24 M280 AS1  
E000255 20C



25 ...

TRANSP 70% M





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX-ATKINSON

© 2014  
Ford Motor Company





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COV. AUTOMOBIL.COM