



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts

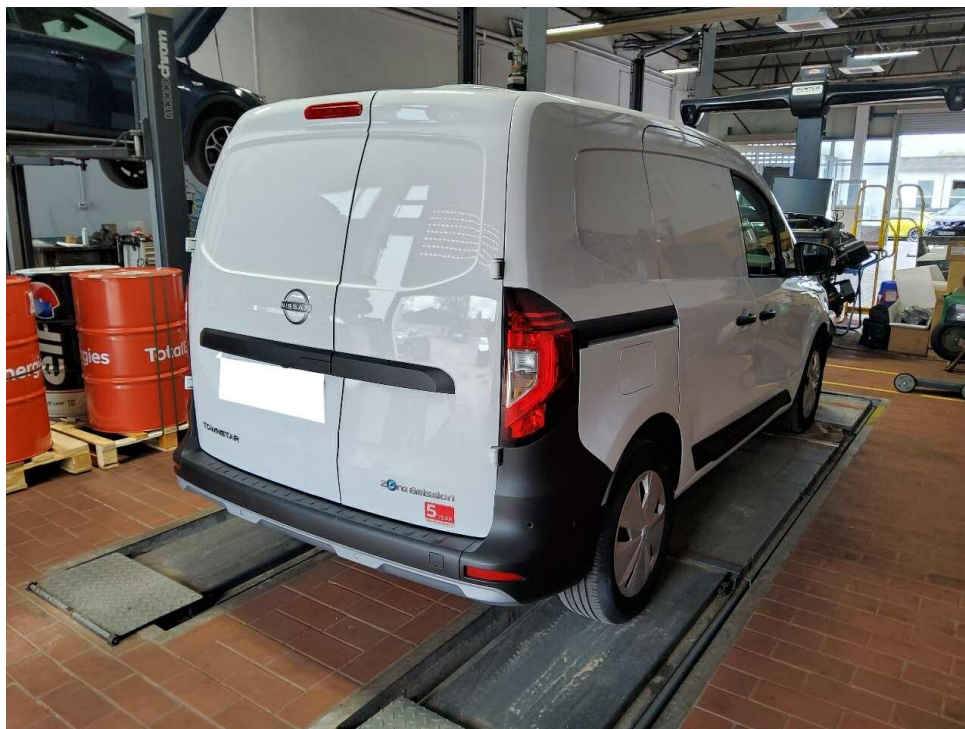


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

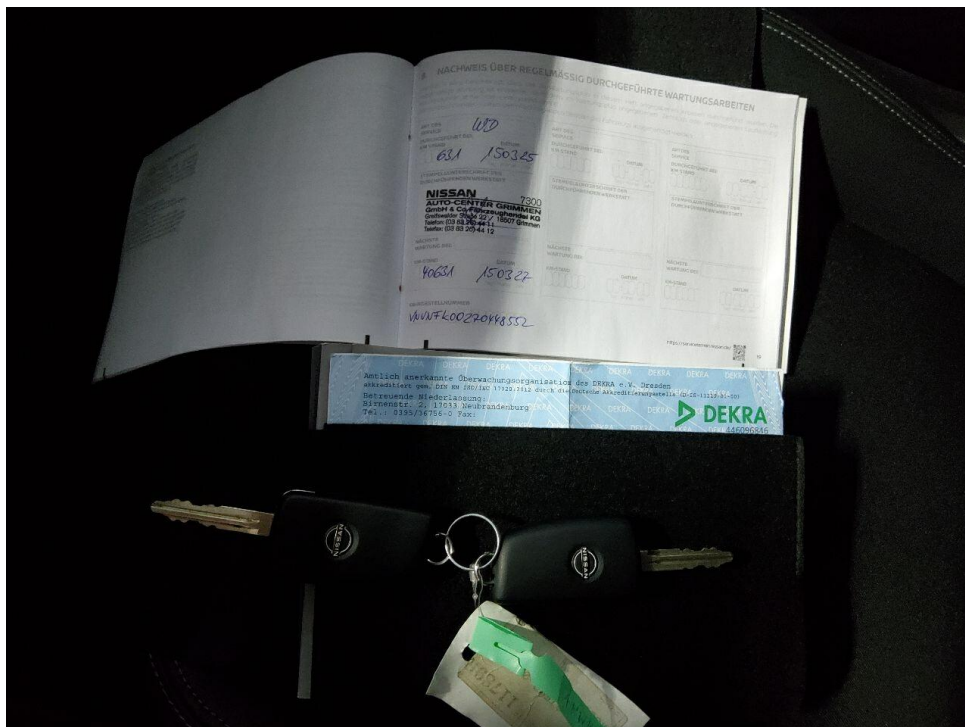


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft

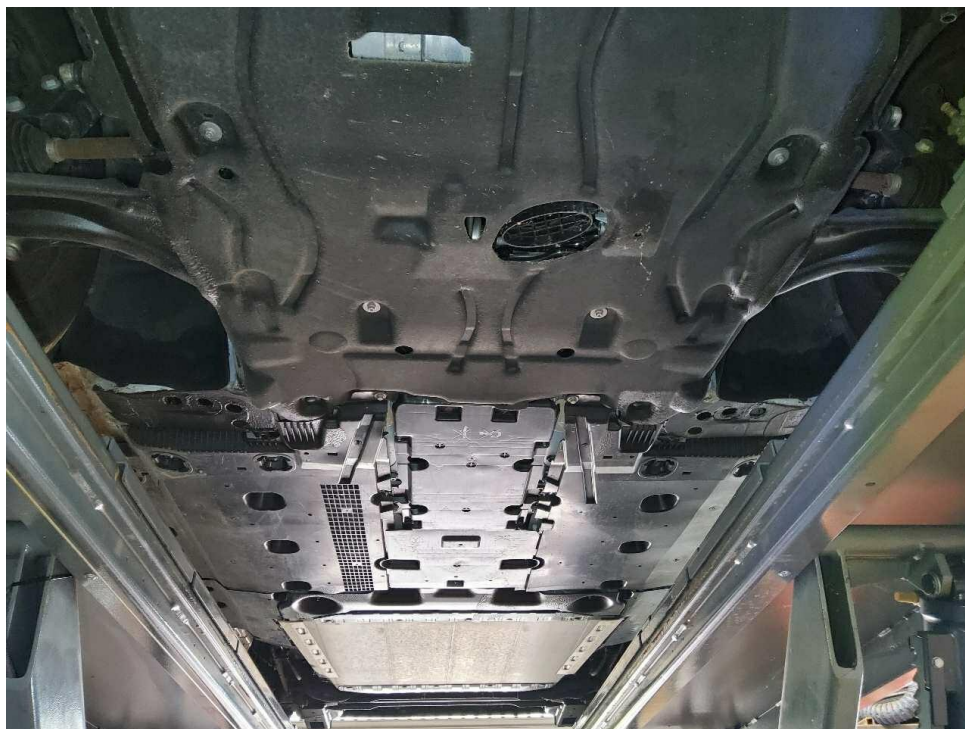


Bild 9 : Unterboden

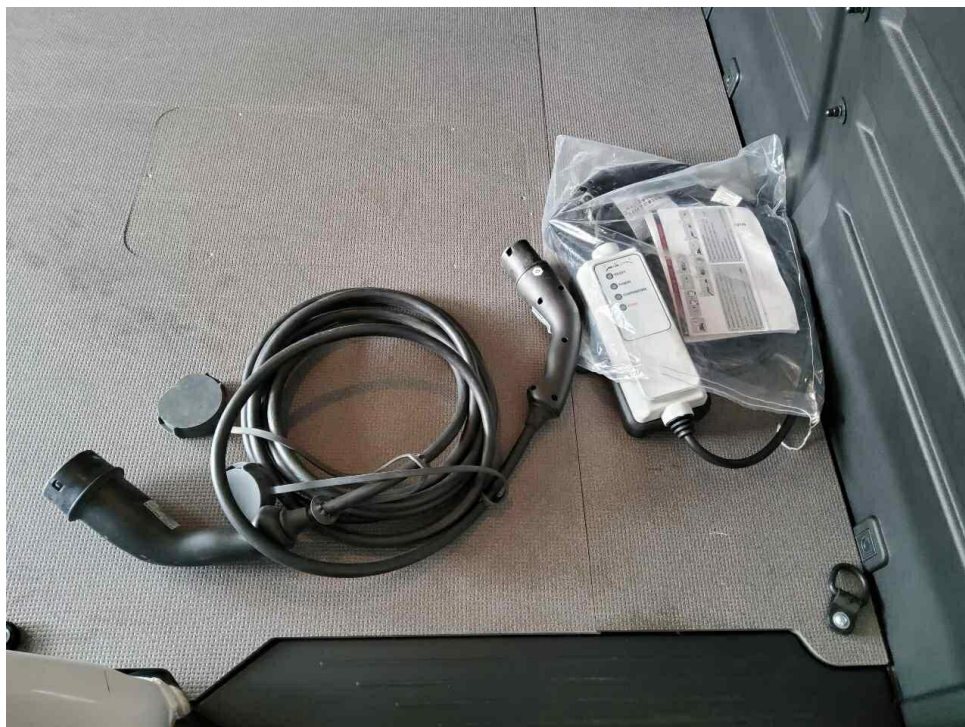


Bild 10 : Ladekabel



Bild 11 : HV-Batterie in Ordnung



Bild 12 : Gebrauchsspur: Stoßfänger hinten leicht verekratzt



Bild 13 : Gebrauchsspur: Stoßfänger hinten leicht verekratzt

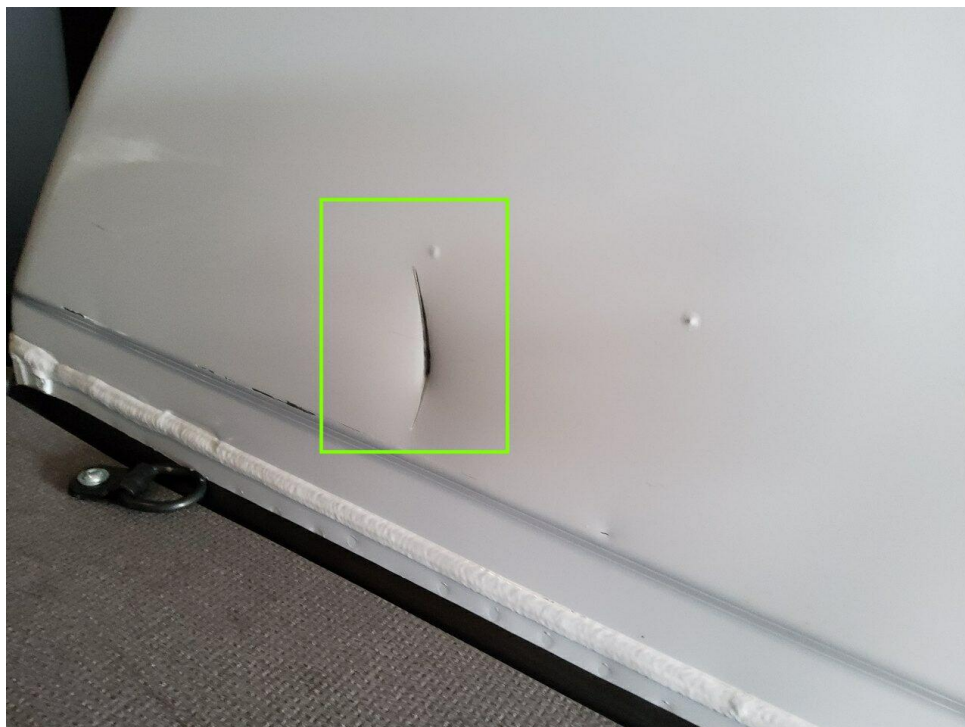


Bild 14 : Gebrausspur: Radhaus innen rechts eingedellt und verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 04.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 114 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.03.2023	Letzte Zulassung	21.03.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Nissan
Typ / Verkaufsbez.	Townstar Kastenwagen (01.2022->) / Townstar 2,2t 45 kWh L1 2,2t Acenta-Option	Aufbauart	Transporter
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VNVNFK00270448552	Maße Länge/Breite/Höhe	4488 / 1859 / 1808 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2716
zul. Gesamtmasse	2220 kg	HSN / TSN	2228 / ABO
DAT Europa-Code®	012251550130001	DAT Marktindex	DE001 6364
Km-Stand abgelesen	1774	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	51
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß / Uni / QNG1 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA1, Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Beifahrereinzelsitz, Einparkhilfe hinten, Elektromotor 90 kW (cont. 51 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 45 kWh, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum, Kunststoffboden in der Fahrerkabine, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Mittelkonsole mit Staufach, Parkbremse manuell, Radstand 2716 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schiebetür rechts, Seitenschutzleisten schwarz, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6x16, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Trommelbremse hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3504	Airbag-Paket
4314	Fahrerassistenz-Paket plus
73241	Schnellladefunktion 22 kW (AC)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 15.03.2025 bei Kilometerstand 631
nächste Wartung:	am 15.03.2027 bei Kilometerstand 40.631

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.