



Huesges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	STA-R 844
Berichtsnummer :	0000000938055-DE926		
Referenznummer:	31227148		

Fahrzeugdaten

Hyundai i20 (BC3)(08.2020->) Edition 30+

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHBN51GANZ197797	Laufleistung abgelesen:	61823 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.08.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	12.08.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 74 kW (101 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	61484 / 29.07.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	215/45/R17/91V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/45/R17/91V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	215/45/R17/91V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/45/R17/91V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Audiosystem Radio RDS
Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistentz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistentz-System: Insassenalarm (ROA) • Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz • Fensterheber elektrisch vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bordcomputer • Dachspoiler • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Berganfahrhilfe • Fahrassistentz-System Fernlichtassistent • Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fensterheber elektr. hinten • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Funktions-Paket
Einparkhilfe hinten, Sitzheizung vorn, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Lenkrad heizbar • Gepäck-/Laderaumleuchte • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter vorn • Heckscheibe heizbar • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI KAT • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 6-Gang • Gurtstraffer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Lenkrad (4-Speichen)
Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green • Navigations-Paket
Frontscheibe geräuschkämmend, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Sound-System BOSE Premium Surround (8 Lautsprecher), Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Service-System: Remote Services (Blue Link) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

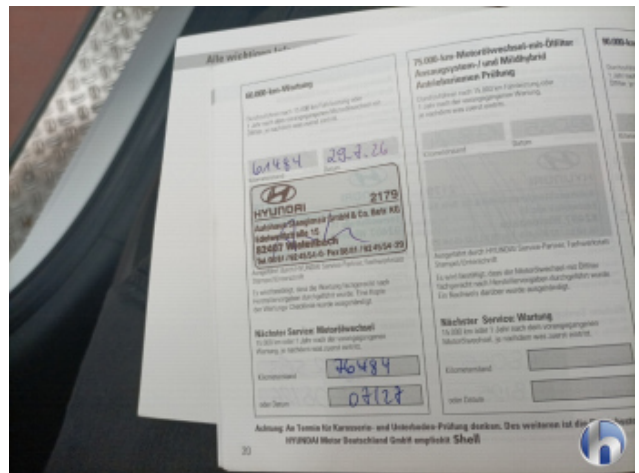

Serviceheft/Nachweis

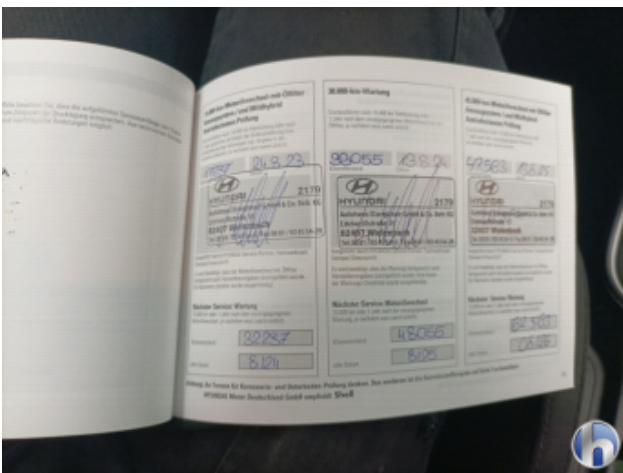

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung