



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts

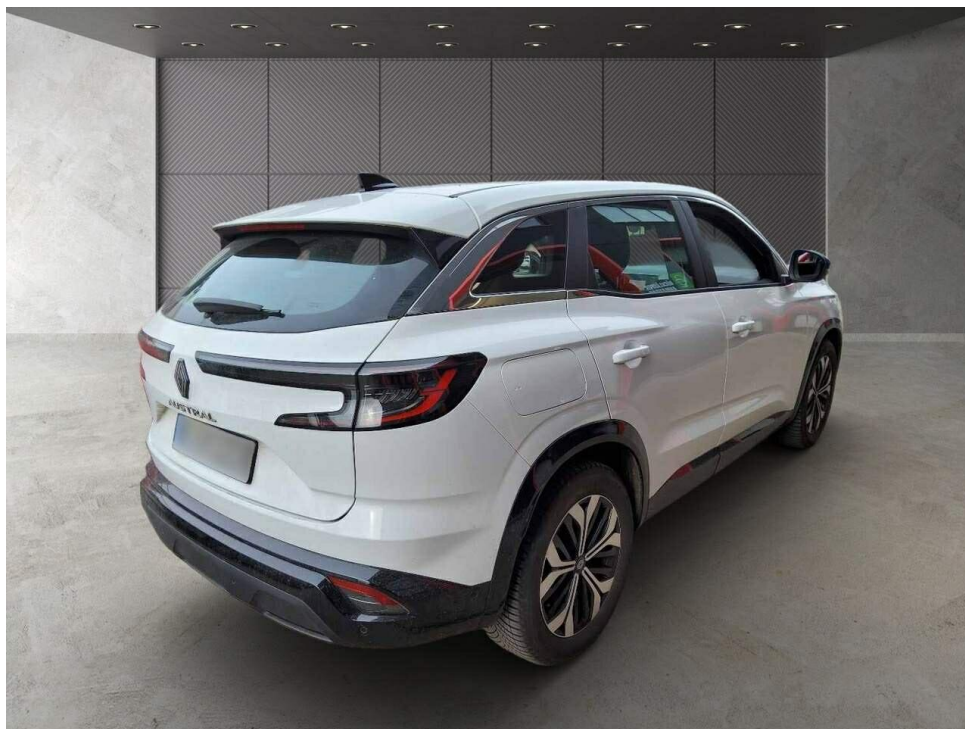


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

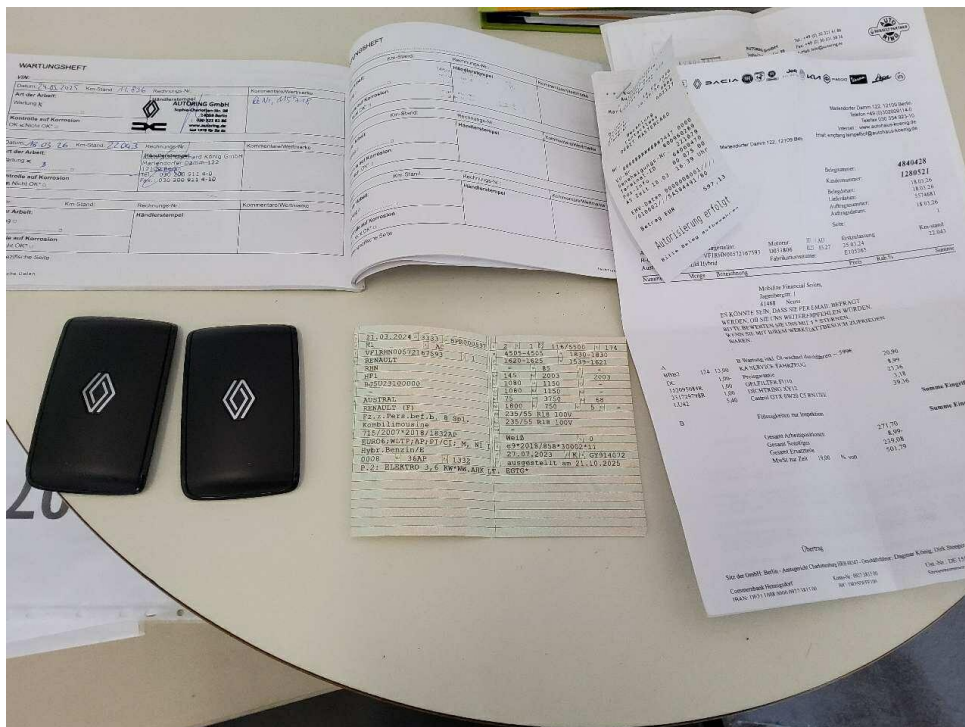


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden

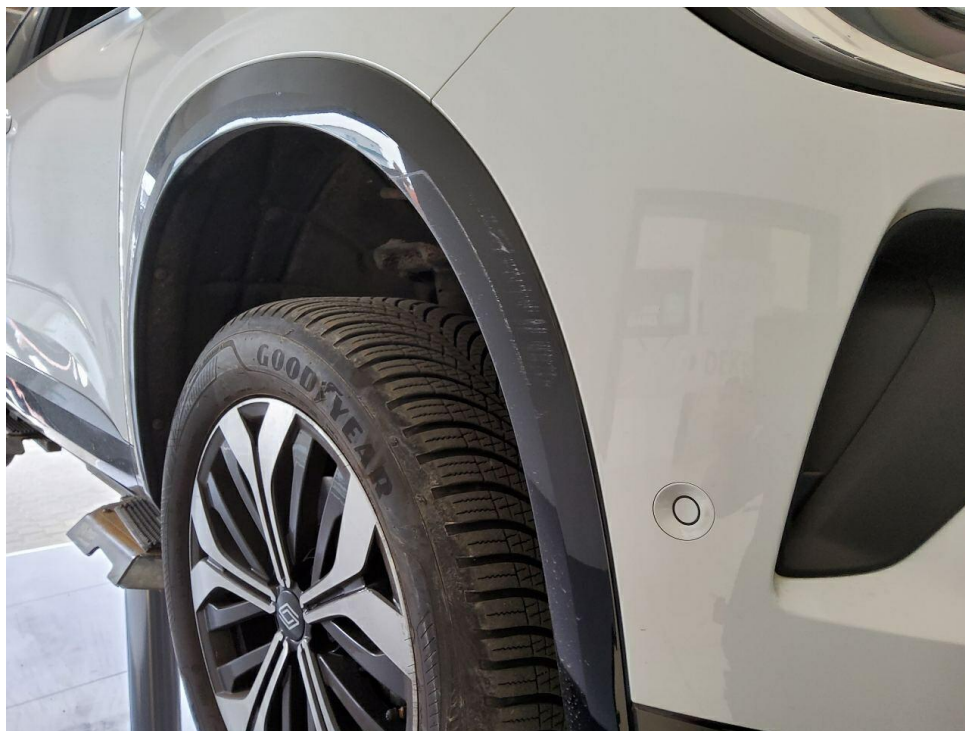


Bild 10 : Radlaufverkleidung vorn rechts verschrammt



Bild 11 : Radlaufverkleidung vorn rechts verschrammt



Bild 12 : Radlaufverkleidung vorn rechts verschrammt



Bild 13 : Radlaufverkleidung hinten links verschrammt



Bild 14 : Radlaufverkleidung hinten links verschrammt

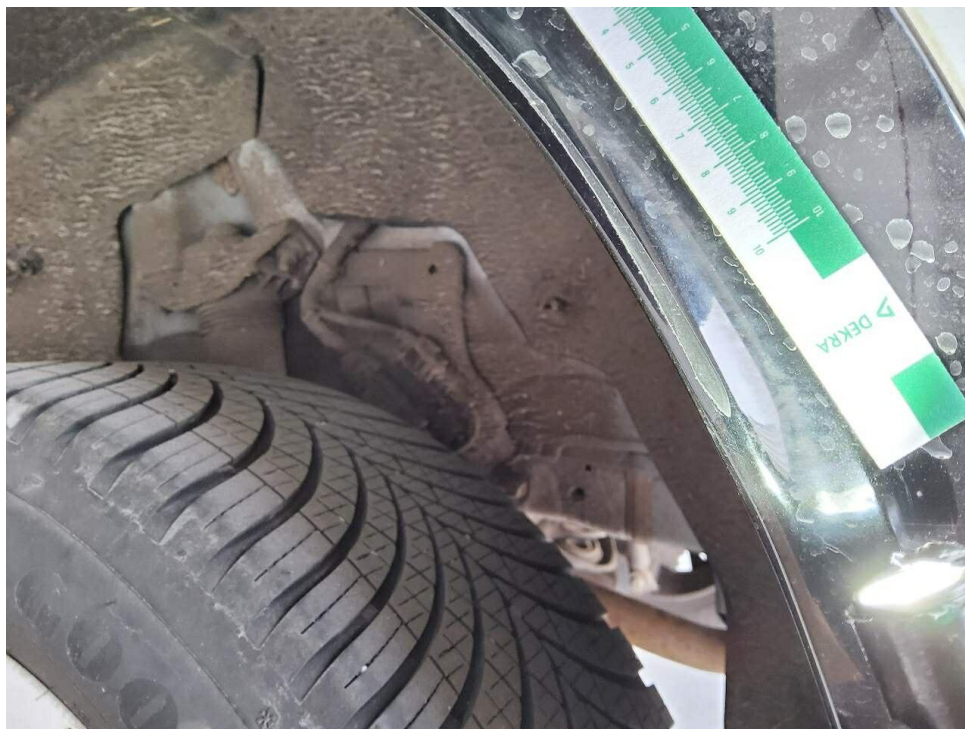


Bild 15 : Radlaufverkleidung hinten links verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 24.03.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 119 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Hinweis zur Wartung:
Wartungsnachweise wurden vorgelegt.
Serviceanzeige im Display wurde bei der letzten Wartung nicht zurück gesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.03.2024	Letzte Zulassung	21.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral 1.3 TCe 160 Mild-Hybrid Evolution (EU 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00572167593	HSN / TSN	3333 / BPR
DAT Europa-Code®	017201580060002	DAT Marktindex	DE002 6470
Km-Stand abgelesen	22318	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart N1 I		Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	GLETSCHERWEISS / Uni / Polster / Farbe OV369		Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA2 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: OpenR link (9" Touchscreen, Arkamys Classic Sound, DAB+), Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Lackierung Arktis-Weiß, Lenkrad (Leder-Optik), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2667 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
81915	Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE Mild-Hybrid
49121	LM-Felgen 7,5x18 (Alto)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.03.2026 bei Kilometerstand 22.043

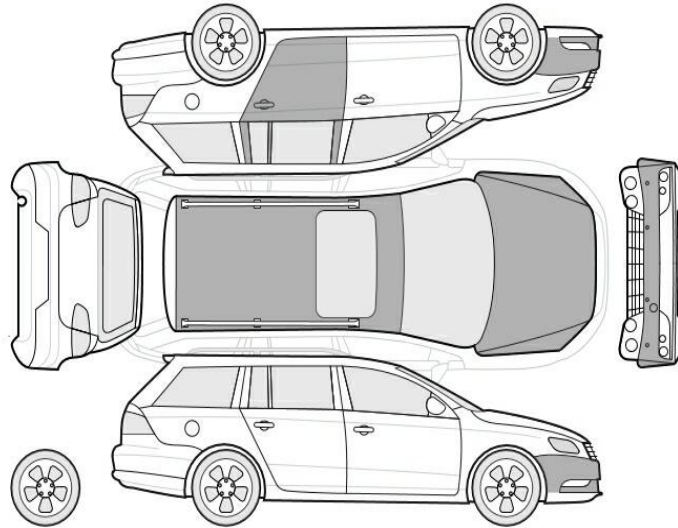Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Radlaufverkleidung vorn rechts
verschrammt, erneuern (Bild 10, 11, 12)
2. Radlaufverkleidung hinten links
verschrammt, erneuern (Bild 13, 14, 15)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,
smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur
Dach Lackierung, Umweltschaden, polieren
Motorhaube Lackierung, Umweltschaden,
polieren