

NOx:	17.9 mg/km		
THC + NOx:	43.2 mg/km		
Partikelmasse:	0.11 mg/km		
Partikelzahl:	2.57 *10 ⁹ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.510 m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	172 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
Mittel	136 g/km	5.2 l/100km	- Wh/km
Hoch	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	145 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	141 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 32 37		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.63 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
-	
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30**	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
-	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja/nein
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja/nein

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0151965

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN 0005 ASN 000740 VVS 00074 0 TSN CZF

DE 00 004107 WBA31FZ030FR15421 1018876


WBA31FZ030FR15421

Seite 6

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:

BMW
G3K
31FZ
IAA500K0

0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

320d xDrive

IP-0000892-WBA-1
AT-0000073-WBA-1
24-WBA-DH29
RL-0100736-WBA-1
-
PR-0000081-WBA-1
-

0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenetet ww. geklebt

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

WBA31FZ030FR15421
2023-05-13
2022-09-13
e1*2007/46*2017*09

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung

WBA31FZ030FR15421
2023-05-13
2022-09-13
e1*2007/46*2017*09

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

(Unterschrift)

15.05.2023
(Datum)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

2
2
Achse 1/2
Verteilergetriebe

und Räder: 4

3.1 Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:

2851
4713
1827
1445

mm
mm
mm
mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

1800
1839

2320
Achse 1: 1080
Achse 2: 1330

kg
kg

kg
kg
kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsen Anhänger:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

4120

1800
750
75

kg
kg
kg
kg
kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

Bayer. Mot. Werke AG
1: B47D20B , 2: -

22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E
27. Höchstleistung

Selbstzündung/4-Takt
Nein
NOVC-HEV
4;in Reihe
1995
26.1 Mono fuel

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28. Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse

140.00 kW bei:4000 min⁻¹
2.20
-
automatisch
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

1. 1573 mm 2. 1587 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
2: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

AC
GRAU
4;2 links, 2 rechts
5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀
47.1.3.1 f₁
47.1.3.2 f₂
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

72.10 dB(A)
3000 min⁻¹
67.00 dB(A)
Euro 6 AP

1915 kg

187.5 N
-0.143 N/(km/h)
0.03441 N/(km/h)²
3b
0
nein

715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO:
THC:
NMHC:

48.9
mg/km
mg/km
mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

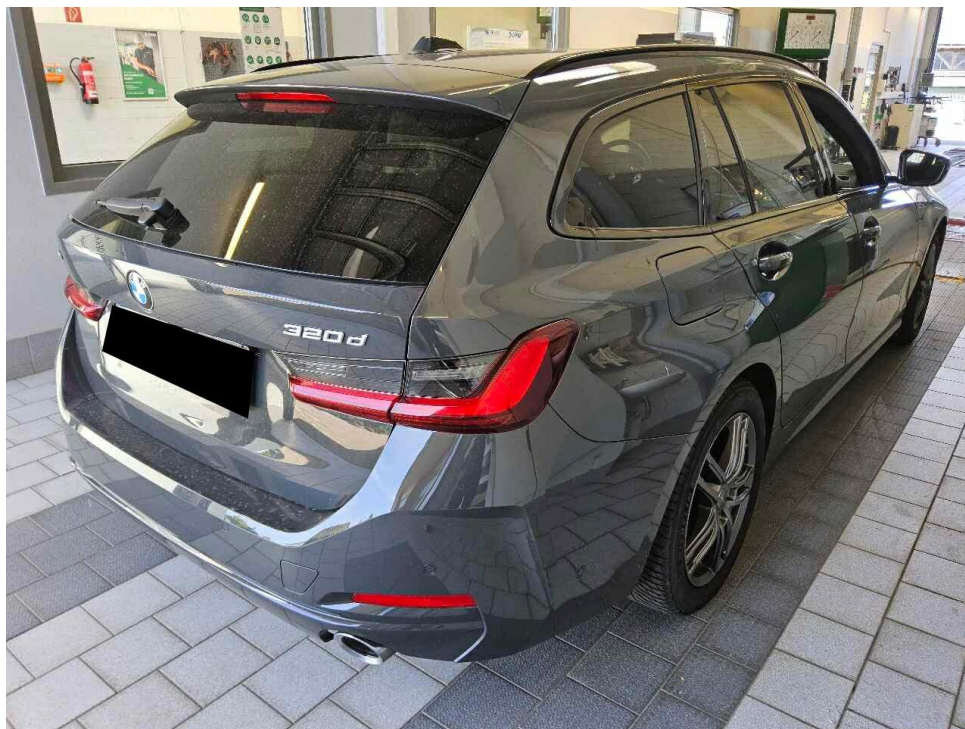


Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

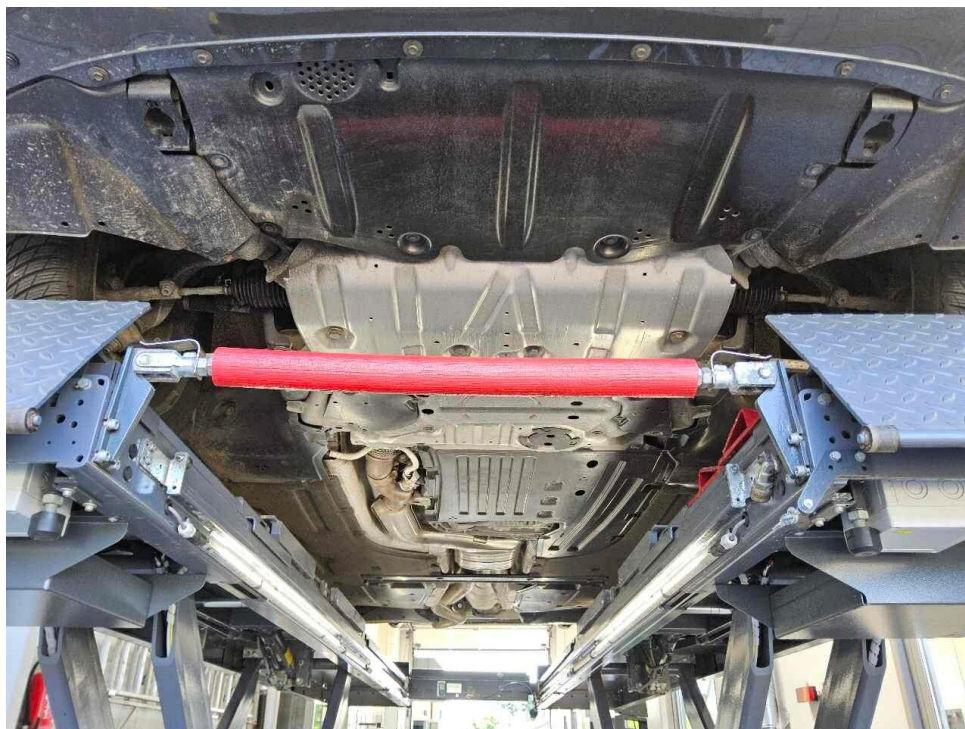


Bild 5 : Fahrzeugunterseite

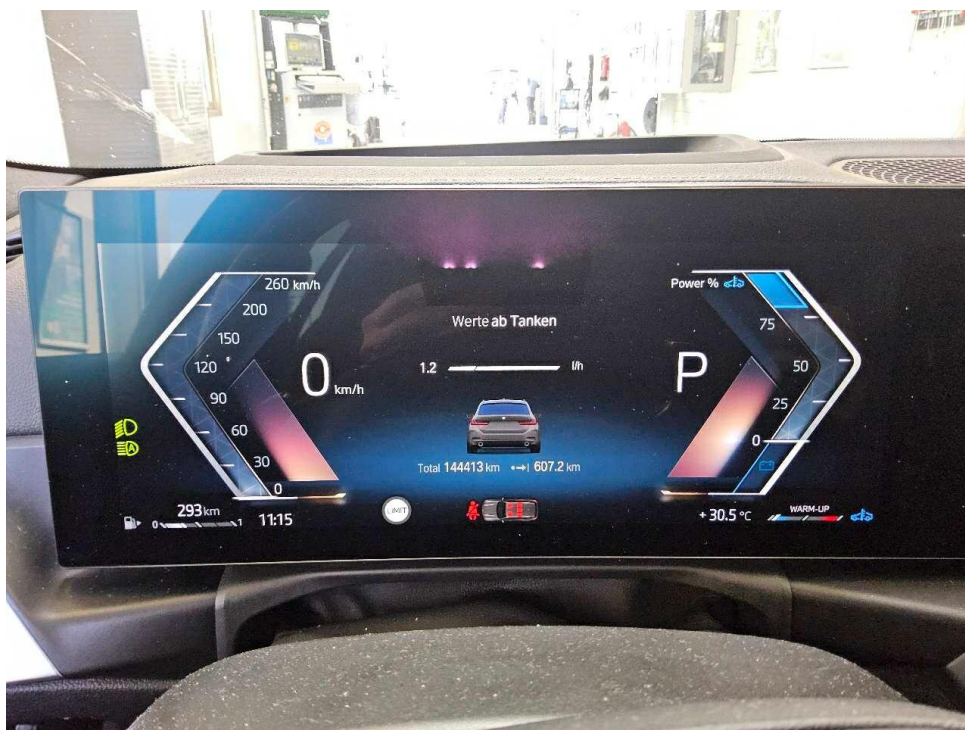


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

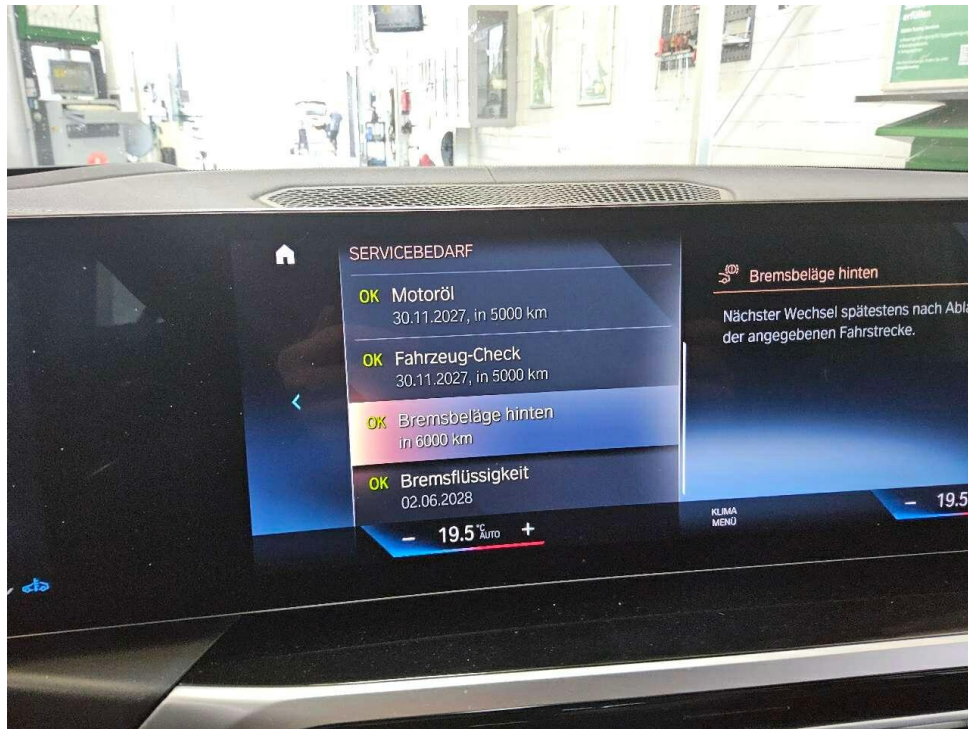


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

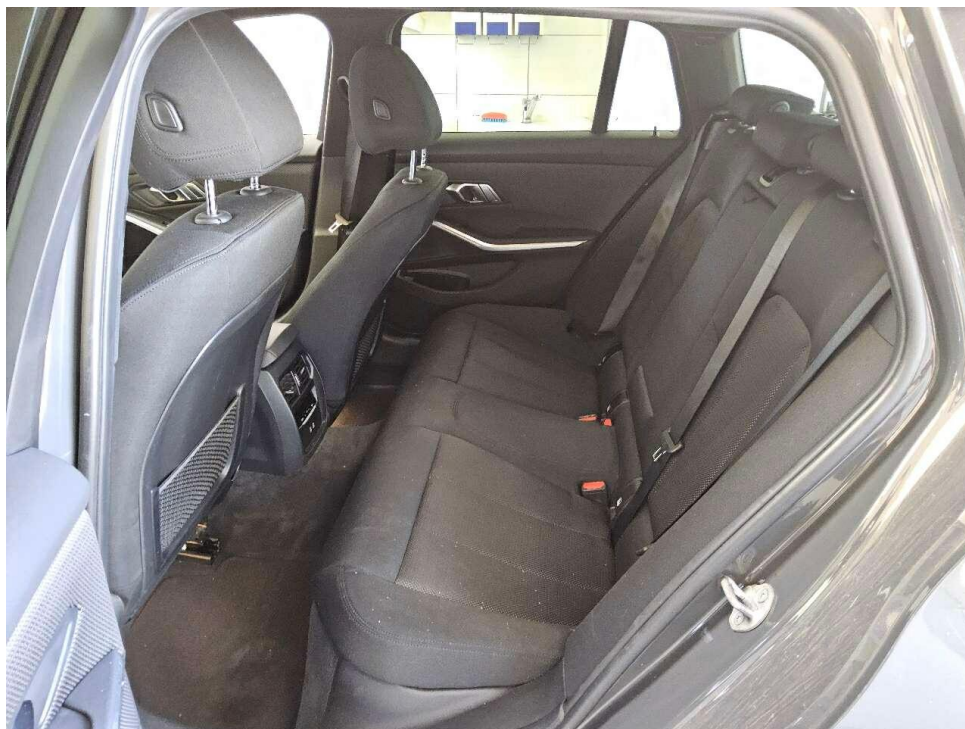


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

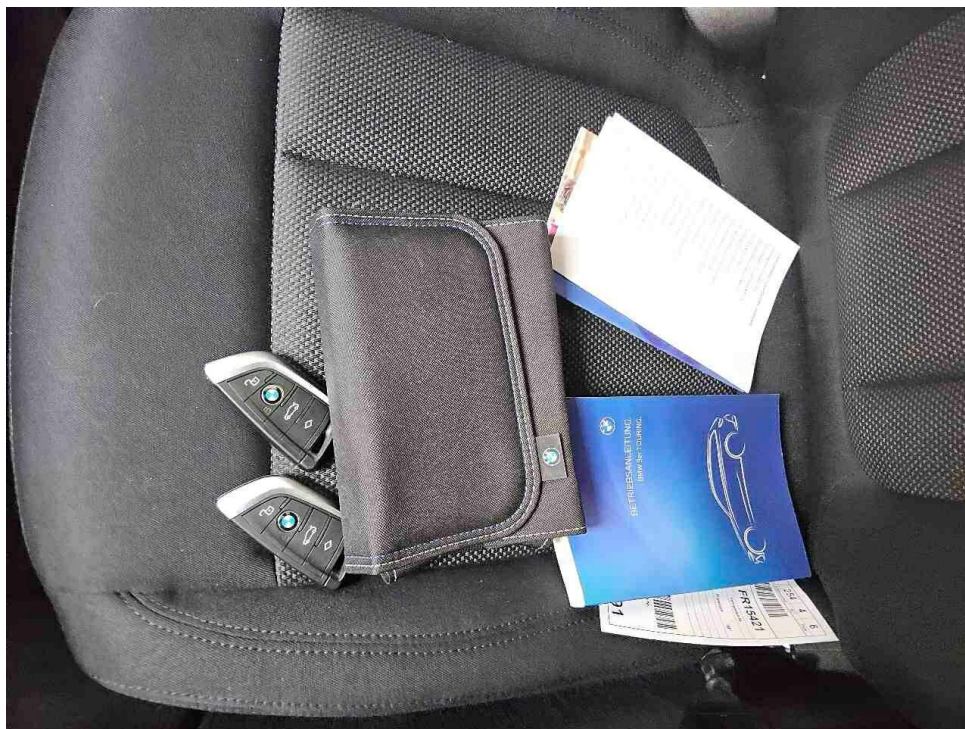


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

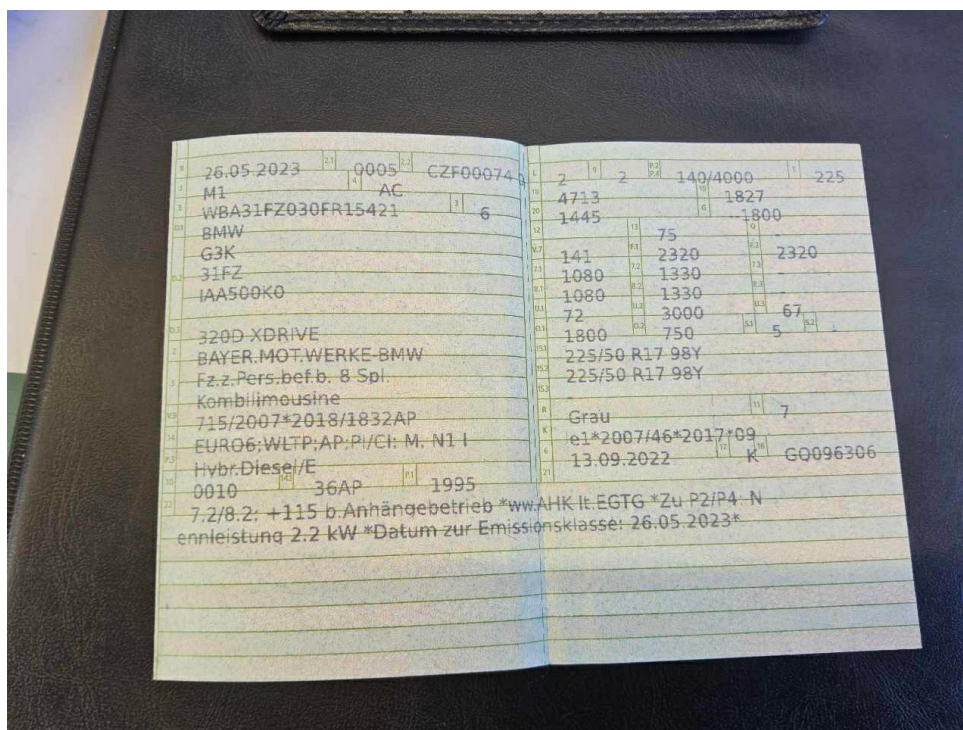


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

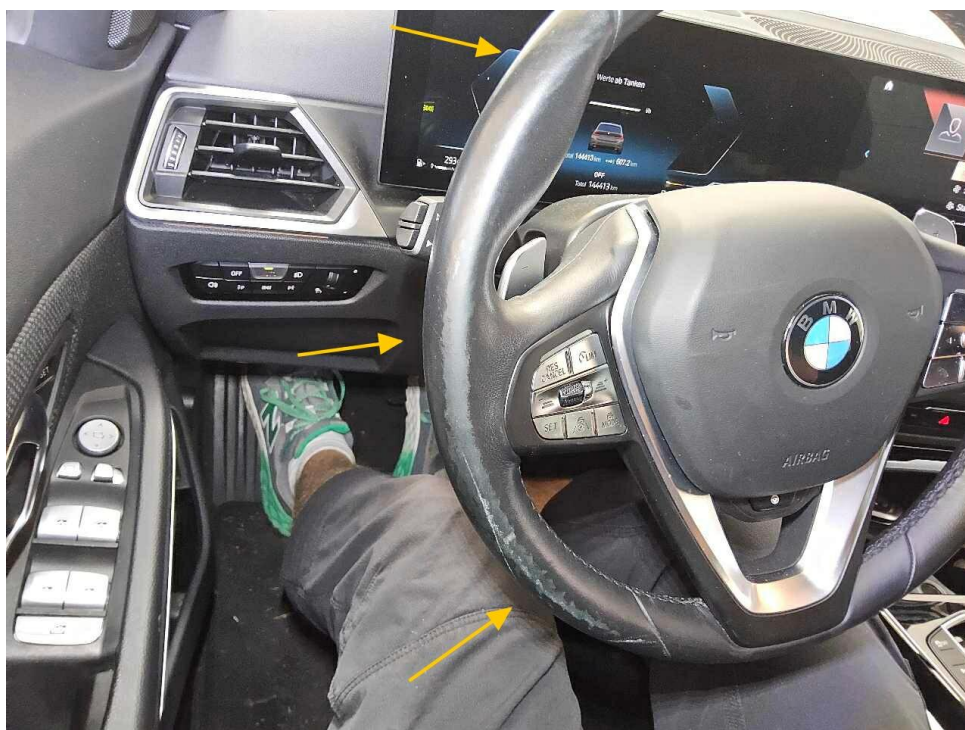


Bild 14 : Lenkrad, abrieb



Bild 15 : Lenkrad, abrieb

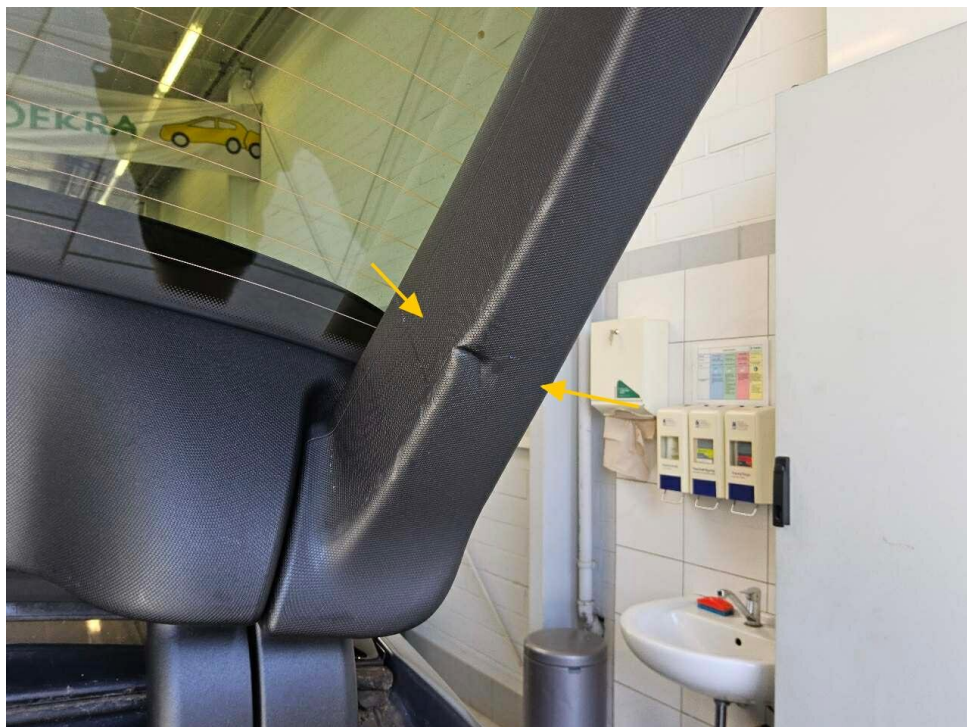


Bild 16 : Heckklappe Innenverkleidung rechts, eingedrückt



Bild 17 : Heckklappe Innenverkleidung zerkratzt, Gebrauchsspur

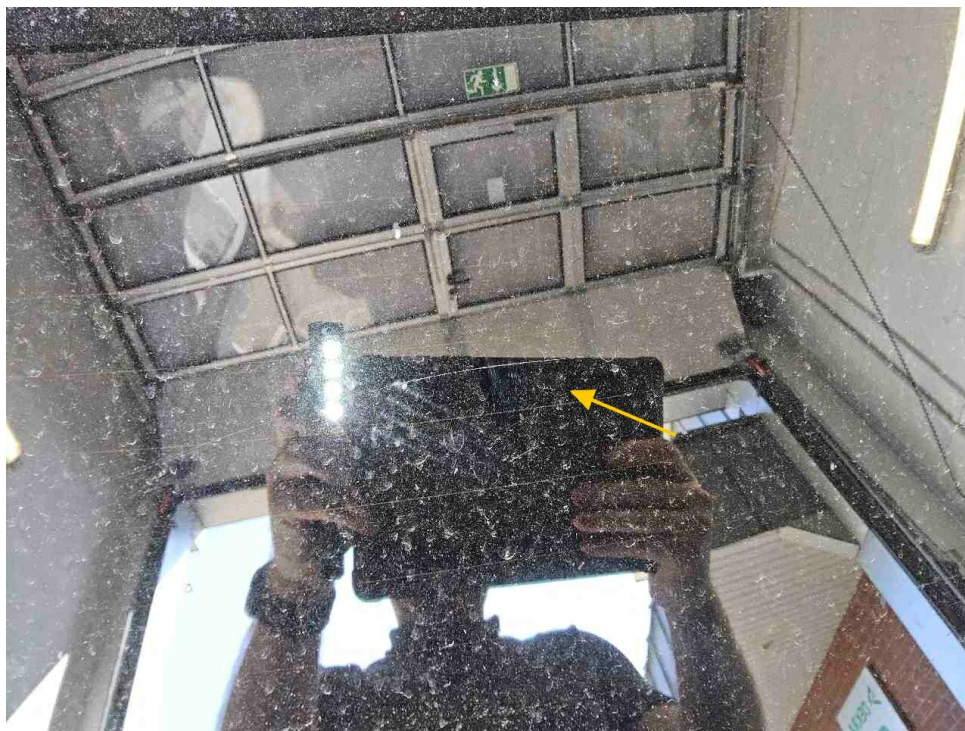


Bild 18 : Heckscheibe, zerkratzt

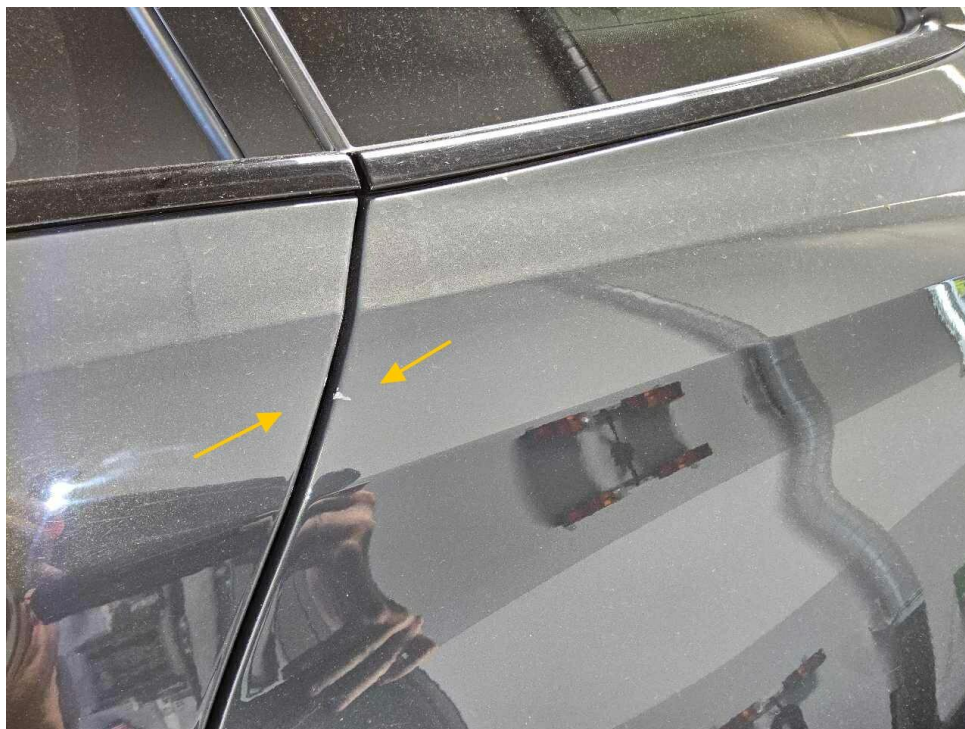


Bild 19 : Seitenwand links, zerkratzt

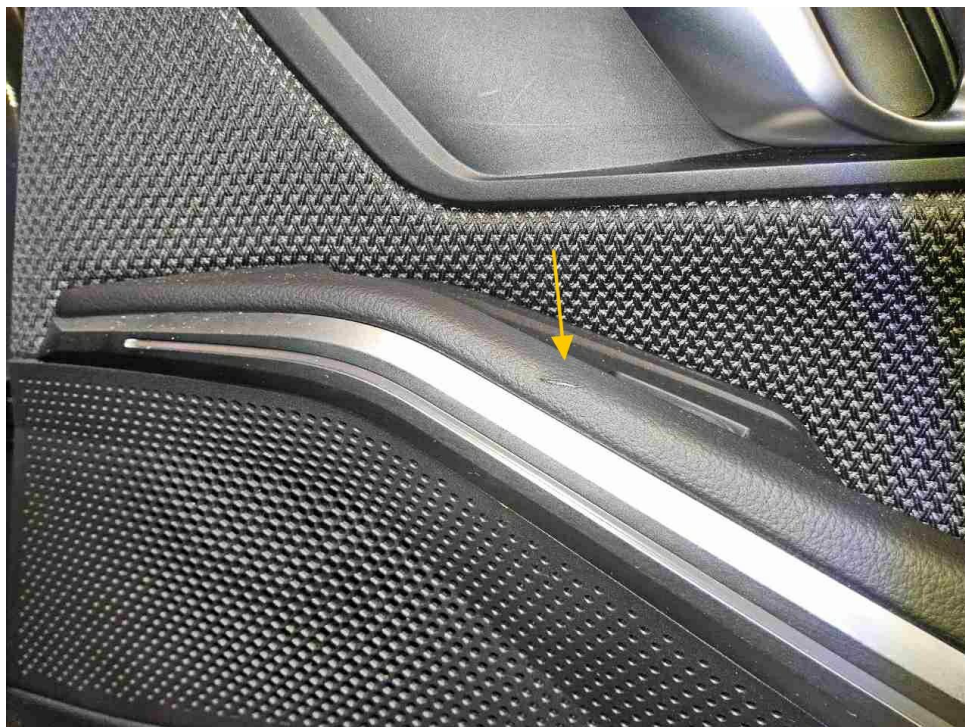


Bild 20 : Tür Verkleidung hinten rechts, riss

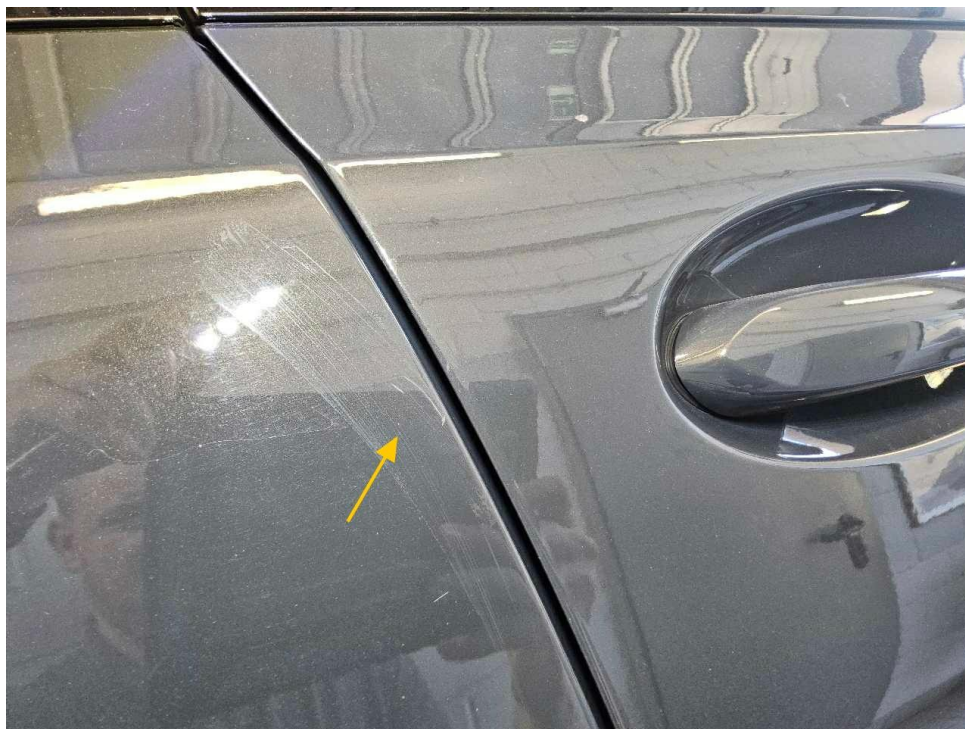


Bild 21 : Tür hinten rechts, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 428854
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante DE - Kb5 320 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive, (Facelift)
2022 - 2024 320 d MHEV
Listenpreis 59.142,85
VIN WBA31FZ030FR15421
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen M WB1634

Schadensfälle der int. Belegnummer: 428854

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023115001	17.10.2023	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Tür vorne	3.836,32
2023116938	26.11.2023	Rücklicht rechts sonstige Schadenkosten	500,57
2025110384	14.07.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.133,44
2026103664	05.02.2026	Stoßfänger hinten	
2026103191	21.02.2026	Scheinwerfer rechts Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 1670 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links, Stoßfänger vorne, Motorhaube und Stoßfänger hinten nachlackiert
- Seitenwand rechts instandgesetzt und lackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.05.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	3 Touring (G21N)(07.2022->) / 3er - 320 d Mild Hybrid xDrive (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31FZ030FR15421
HSN / TSN	0005 / CZF	DAT Europa-Code®	011301480700001
DAT Marktindex	DE001 6413	Km-Stand abgelesen	144413
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	DRAVITGRAU METALLIC / C36
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 ZP FSL	W /O /F	7 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 ZP FSL	W /O /F	7 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 ZP FSL	W /O /F	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 ZP FSL	W /O /F	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: xDrive (Allrad), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fernentriegelung Heckklappe, Fußmatten Velours, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 180 A, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel), Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius, Spiegel-Paket, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Vlies-Batterie 70 Ah (AGM), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Widescreen Display, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
39240	Bedienelemente galvanisiert
1506	Comfort-Paket
27804	Dachhimmel Anthrazit
3900	Entertainment-Paket
42934	Fahrassistenten-System: Driving Assistant Professional
26302	Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
3409	Innovations-Paket
26135	Instrumententafel Sensatec

69005 Lenkrad heizbar
48345 LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 776, Ferric-Grau)
11000 Metallic-Lackierung
3534 Parkassistent-Paket
39871 Personalisierungssystem (Personal eSIM)
22101 Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
26714 Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
41187 Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
41156 Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
42919 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
41195 Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
18685 Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
Zubehörradsatz Dezent KBA 51749 17"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 02.06.2026 bei Kilometerstand 142.977
nächste Wartung: am 30.11.2027
bis Wartung verbleiben: 5.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Lenkrad, abrieb, erneuern (Bild 14, 15)
2. Heckklappe Innenverkleidung rechts, eingedrückt, erneuern (Bild 16)
3. Seitenwand links, zerkratzt, smart repair (Bild 19)
4. Tür Verkleidung hinten rechts, riss, smart repair (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Innenverkleidung zerkratzt, Gebrauchsspur, (Bild 17)
Heckscheibe, zerkratzt, (Bild 18)
Tür hinten rechts, zerkratzt, (Bild 21)