

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002513386
Besichtigt am: 18.06.2026 08:50
Berichts-Nr: 10824526
FIN: TMBJH7NP0P7023243

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	10.02.2023
Laufleistung:	154.511 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"KESSY FULL" inkl. "SAFE" System	Batterie 420A (70Ah)
"KESSY FULL" mit Alarm und "SAFE" System	Batterie/Generator Kapazität Standard
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"REAR VIEW CAMERA MID"	Beheizbare Vordersitze
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"Virtual Cockpit"	Berganfahrassistent
12 Volt-Steckdose(n)	Betriebserlaubnis Nachtrag
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Bordliteratur in Deutsch
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Bordwerkzeug
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Business Amundsen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Chrom-Paket (Ausführung 2)
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Chromrahmen um die Seitefenster
7-Gang-Automatikgetriebe	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
8 Lautsprecher (passiv)	DAB - Digitaler Radioempfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dachreling, eloxiert
Abfalleimer	Dachspoiler
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dämpfung hinten,Sportausführung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dämpfung vorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Aktive Reifenkontrollanzeige	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up- Horn und Abschleppschutz
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Doppelton-Signalhorn
Ambientelicht Ausführung 2	Drehstromgenerator 180 A
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Assistenz	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Außen-Sound Standard	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außenspiegel links, konvex	Elektrische Zusatzheizung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrerbag
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - Style	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Fertigungsablauf Standard
	Feststellbremse
	Formteilhimmel ungeteilt
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb	Netzprogramm
Frontscheibenheizung	Netztrennwand
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nicht Heissland
Fußhebelwerk "Standard"	Nichtraucherausführung
Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Notrufsystem eCall+
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne "drive select"
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffbehälter	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladekabel
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17"	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Sonnenschutzrollo
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Uhr
Matrix-Beam	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Halter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannen-Set
Motorenstart Standard	Preisstützung
Navi Amundsen + Web radio	PREMIUM Edition
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Progressive Lenkung
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
	Radstand

Rechtsverkehr

Zus.Warnleuchten (Türbereich)

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbelüftung vorn

Sitzbezüge in Leder

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
MemorySonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Textilfußmatten

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfstand Deutschland

Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden
+ Organisier + Alu-Querträger

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht

Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
5	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Alufelge hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	134,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	242,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP0P7023243

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links

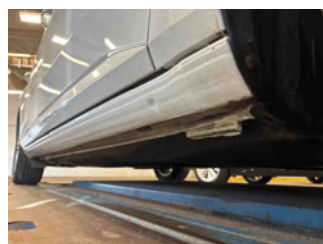


Seitenansicht - Schweller rechts

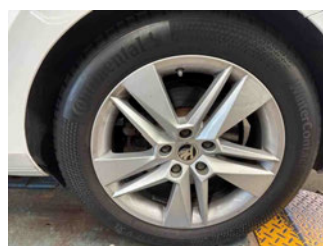Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1

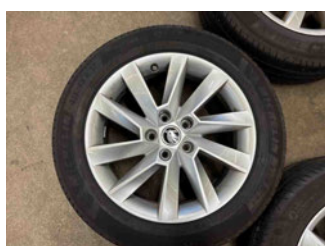


Räder - Rad beiliegend #2

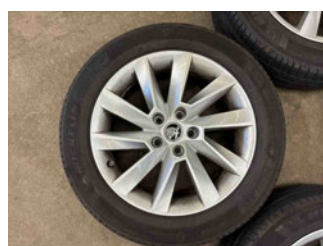


Räder - Rad beiliegend #3

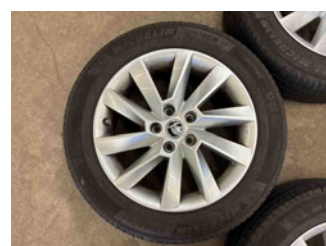

Räder - Rad beiliegend #4

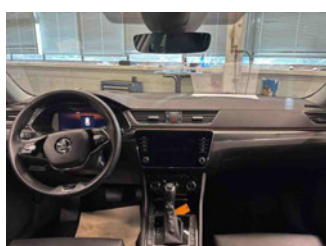

Innenraum - Mittelkonsole

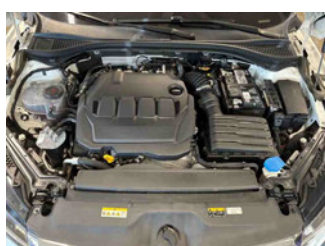

Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10824526
vom: 18.06.2026

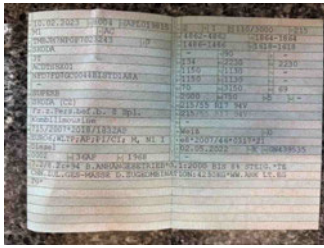

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

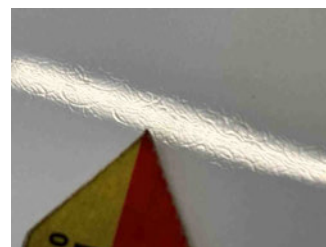

2 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

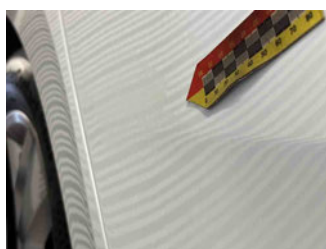

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Lackmangel



5 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



6 - Alufelge hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

