

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: CUPRA Ateca 2.0 TSI 221kW 4Drive Edition VZ DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	S -ZL 2908	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZ5FZN6538169
Vertrags-Nummer:	60469077	Erstzulassung:	24.06.2022
Internes KZ:	14971856	Kilometer-Stand:	80140
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

CUPRA Ateca 2.0 TSI 221kW 4Drive Edition VZ DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super bleifrei 7

Lackierung: Bila Weiß Uni

Polsterung: Dinamica Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 43.915,97

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

230-V-Steckdose im Gepäckraum inkl. 12-V-Steckdose	0,00
Akrapovic Abgasanlage	3.243,70
Anhängerrangierassistent	231,09
Anhängervorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung	726,89
Bila Weiß Uni	0,00
Dinamica Schwarz	0,00
Fahrsitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion	0,00
Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne	0,00
Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend	0,00
Gepäcktrennnetz	0,00
Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung) inkl. sensorgesteuerter Öffnung & Schließung (	0,00
Paket CUPRA Plus	836,13
Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch, inkl. Sonnenschutzjalousie	991,60
Winter-Paket	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 49.945,38

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.435,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.435,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Ateca 2.0 TSI 221kW 4Drive Edition VZ DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	221 / 300	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	175
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,700	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	249	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,900
Leergewicht (kg):	1626	zul. Gewicht (kg):	2170

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 60469077
Amtliches Kennzeichen: S -ZL 2908
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Ateca 2.0 TSI 221kW 4Drive Edition VZ DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super
bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 60469077
Amtliches Kennzeichen: S -ZL 2908
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Ateca 2.0 TSI 221kW 4Drive Edition VZ DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 300 PS / 221 KW Super
bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
20.03.2024	29248	Inspektion und Wartung
18.12.2024	46635	Bremsflüssigkeitswechsel
18.12.2024	46635	Ölwechsel-Hinterachse
15.09.2025	59571	Inspektion und Wartung
22.09.2025	52572	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart





Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marcin Jucha
Tel. direkt 0711 32019-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

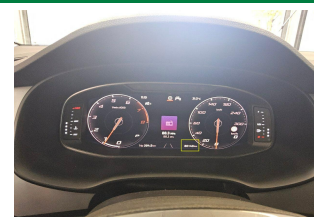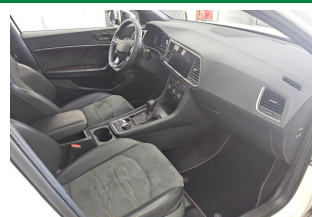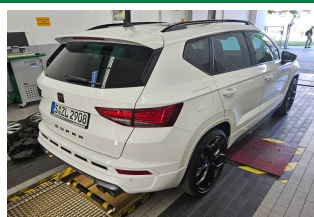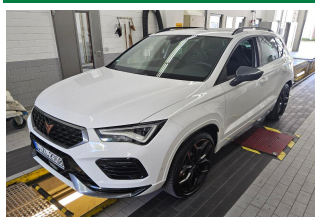

Kennzeichen

S ZL2908

FIN

VSSZZZ5FZN6538169

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
19.06.2026, telefonisch.
19.06.2026, 11:15 Uhr, durch Herrn Marcin Jucha bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herr
Katsanos.
19.06.2026
Vertragsnummer 60469077
Auftragsnummer ELSRM004759
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-5.917,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.972,27 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-5.435,50 EUR
	ohne MwSt.	-4.567,65 EUR
Reifenbewertung	mit MwSt.	-278,00 EUR
	ohne MwSt.	-233,61 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	24.06.2022 Personenkraftwagen Ateca (KHP/KBP)(08.2020->) / Ateca 2.0 TSI Edition VZ 4Drive OPF (EURO 6d)	Letzte Zulassung Hersteller Aufbauart	24.06.2022 Cupra Geländewagen
Türen HSN / TSN DAT Marktindex Nächste HU §29 StVZO Zylinderanzahl Hubraum (ccm)	5 7593 / AOD DE001 6279 05 / 2027 4 / Reihenmotor 1984	Fahrzeug-Ident.-Nr. DAT Europa-Code® Km-Stand abgelesen Energiequelle / Kraftstoff Leistung (kW) Schadstoffklasse:	VSSZZZ5FZN6538169 011890060210001 80140 Benzin 221 EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge Farbe (Hersteller)	DSG / 7 Candy white (F9E) / 9P, LF9E Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	Felgen Polster / Farbe	Leichtmetall Teilleder / Anthrazit

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 R 20 95 Y	Pirelli / P Zero FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 35 R 20 95 Y	Pirelli / P Zero FSL	S /S	5 mm
2 links	245 / 35 R 20 95 Y	Pirelli / P Zero FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 35 R 20 95 Y	Pirelli / P Zero FSL	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.03.2026			

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 40 R 19 96 V	Continental / Winter Contact TS850	W /O	6 mm
235 / 40 R 19 96 V	Continental / Winter Contact TS850	W /S	6 mm
235 / 40 R 19 96 V	Continental / Winter Contact TS850	W /S	6 mm
235 / 40 R 19 96 V	Continental / Winter Contact TS850	W /S	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 69 Ah, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Bremsanlage: Brembo High Performance vorn, Brillenfach, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistent-Paket, Fahrassistent-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistent-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera, Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Fußraumbeleuchtung LED, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler), Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 8x20 (Copper), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad (CUPRA, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Radstand 2631 mm, Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem Kessy, Schriftzug auf der Heckklappe, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Sitzmittelbahn in Mikrofaser, Sondermodell Edition VZ, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger hinten Cupra-Design mit Diffusor, Stoßfänger vorn Cupra-Design, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verzurösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14201	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
4646	Cupra Plus Paket
40972	Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
11138	Sonderlackierung Bila-Weiß
77122	Sport-Auspuffanlage Akrapovic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 2.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

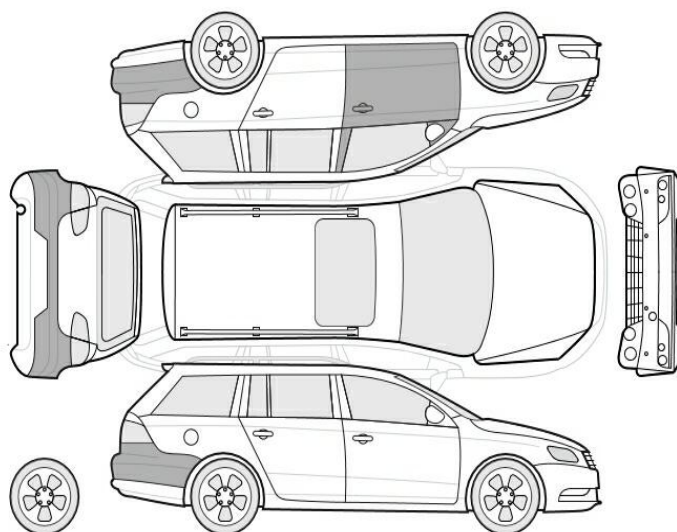

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14)	52,10	62	100	-52,10	-62,00
2. Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen, erneuern (Bild 31)	33,61	40	100	-33,61	-40,00
3. Winterreifen hinten links, Fremdkörper im Reifen, erneuern (Bild 29)	195,80	233	100	-195,80	-233,00
4. Felge (Winter) vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 21, 22)	117,65	140	100	-117,65	-140,00
5. Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 25, 26)	117,65	140	100	-117,65	-140,00
6. Winterreifen hinten rechts, beschädigt, erneuern (Bild 30)	195,80	233	100	-195,80	-233,00
7. Winterreifen vorne rechts, beschädigt, erneuern (Bild 28)	195,80	233	100	-195,80	-233,00
8. Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 23, 24)	117,65	140	100	-117,65	-140,00
9. Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt,					

erneuern (Bild 15, 16)	972,27	1.157	100	-972,27	-1.157,00
10. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 9, 10)	52,10	62	100	-52,10	-62,00
11. Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 17, 18)	972,27	1.157	100	-972,27	-1.157,00
12. Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 19, 20)	972,27	1.157	100	-972,27	-1.157,00
13. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)	350,42	417	50	-175,21	-208,50
14. Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8)	458,82	546	50	-229,41	-273,00
15. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200,00
Gesamt	4.972,28	5.917		-4.567,66	-5.435,50

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegelverkleidung links, zerkratzt,
Stoßfänger vorne, Steinschlag,
Motorhaube, Steinschlag,
Frontscheibe, Steinschlag,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR	
			netto	brutto
vorne rechts	5 mm	SS	-233,61	-278,00
Legende		S/ Sommer / O Original / S Schaden	-233,61	-278,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne

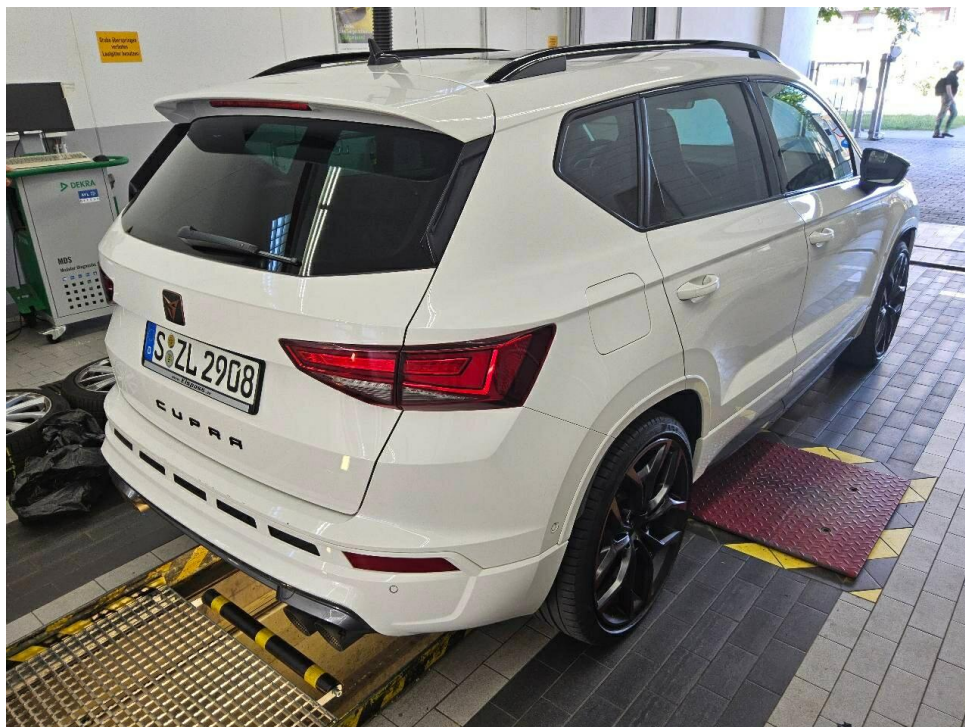


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD

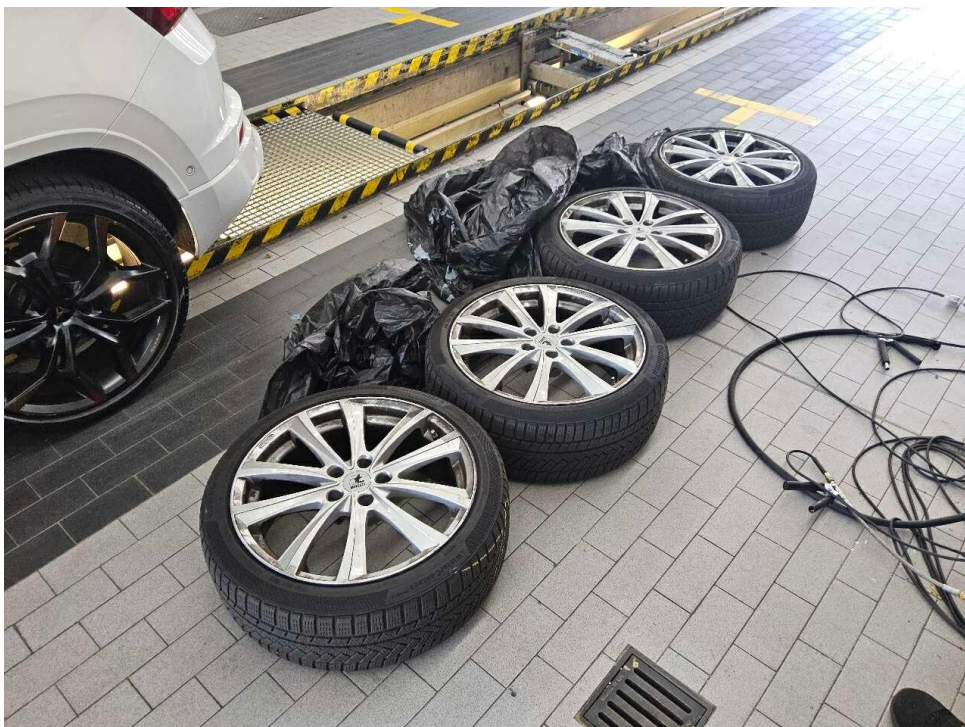


Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)

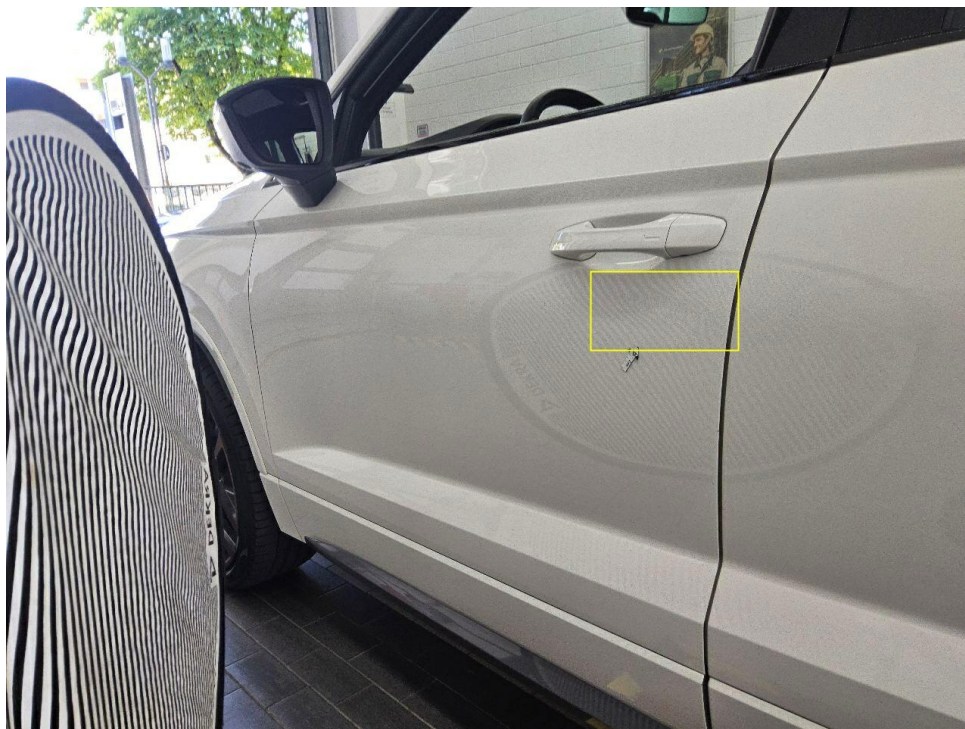


Bild 7 : Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

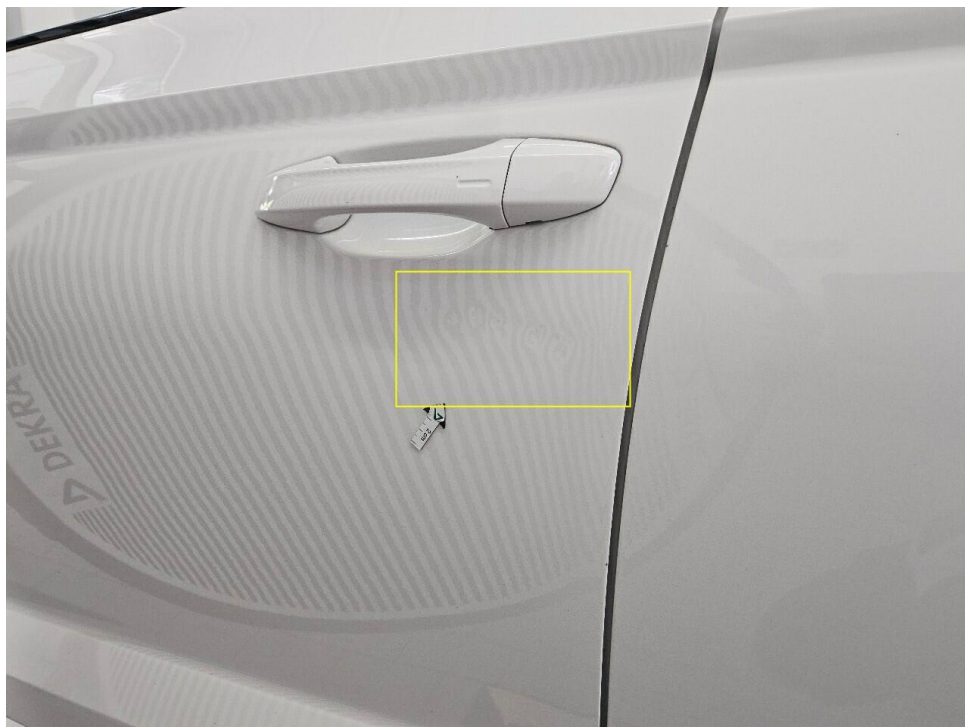


Bild 8 : Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

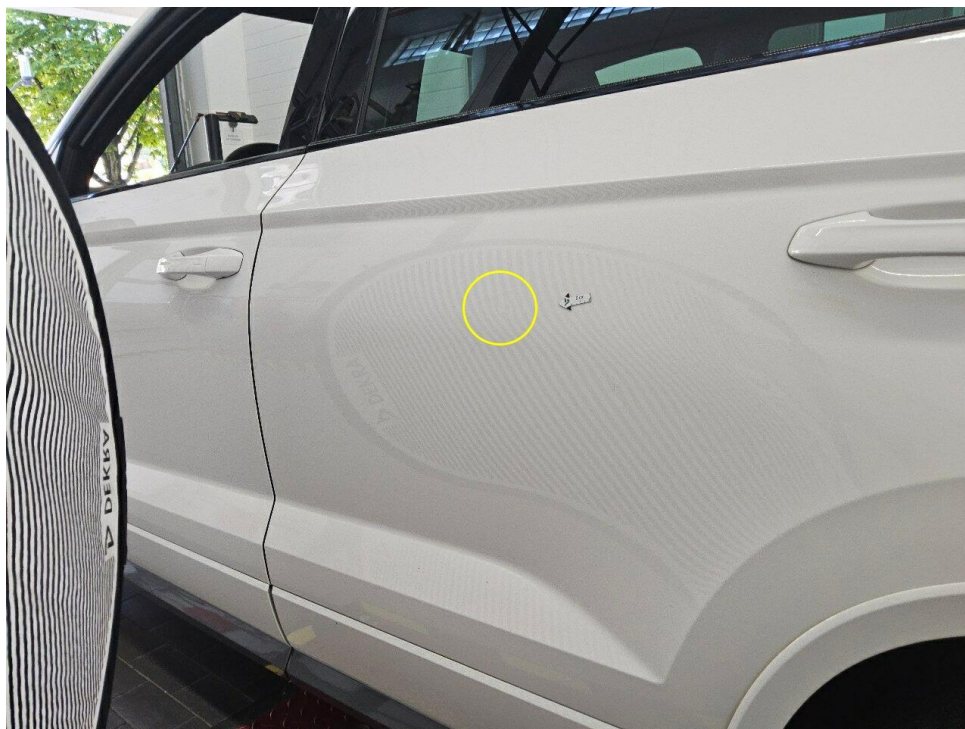


Bild 9 : Tür hinten links, eingedellt

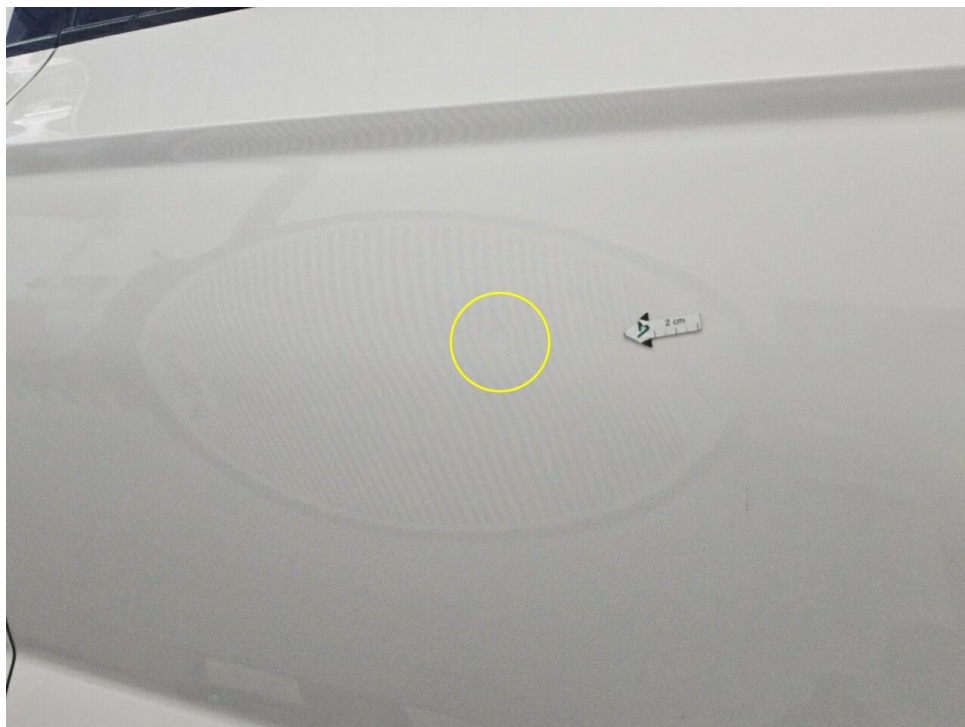


Bild 10 : Tür hinten links, eingedellt



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

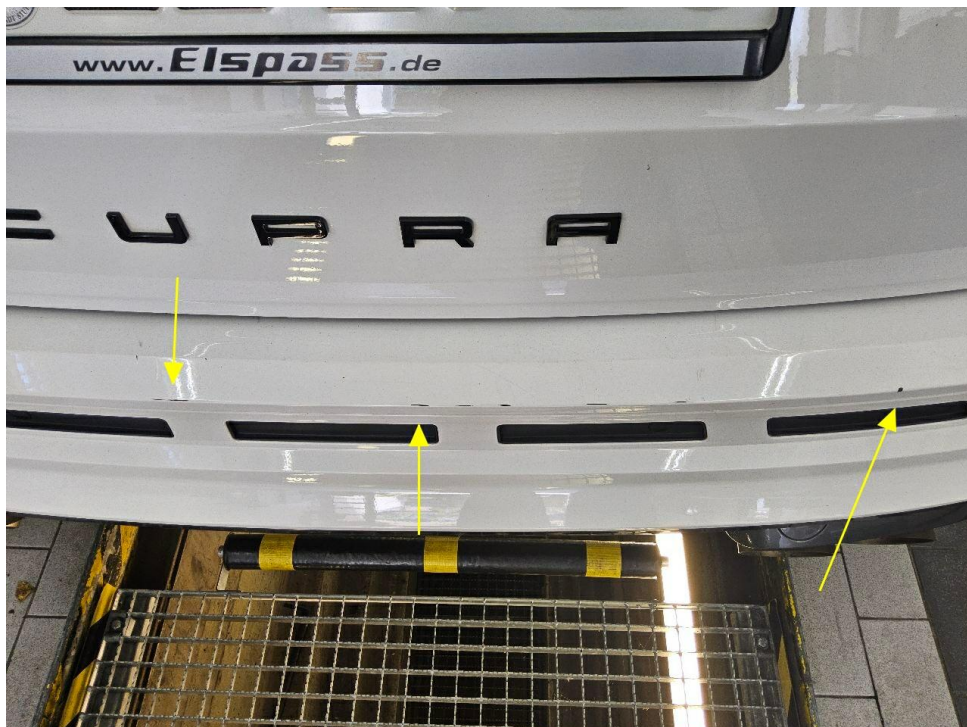


Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt



Bild 14 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt



Bild 15 : Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 16 : Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 17 : Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt



Bild 18 : Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt



Bild 19 : Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt



Bild 20 : Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt

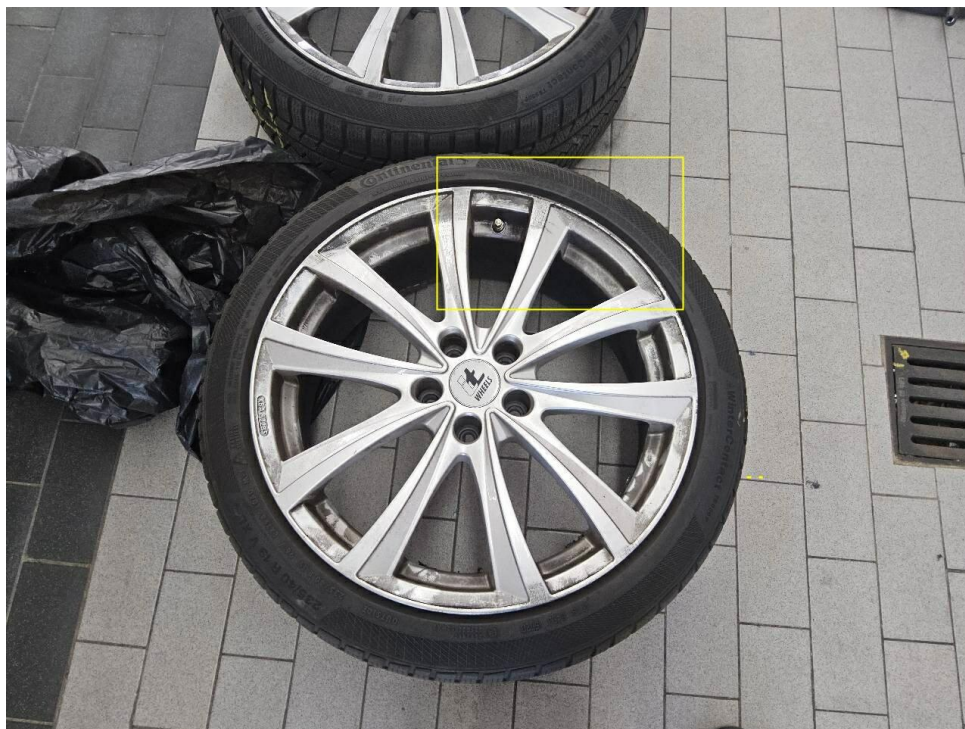


Bild 21 : Felge (Winter) vorne links, zerkratzt

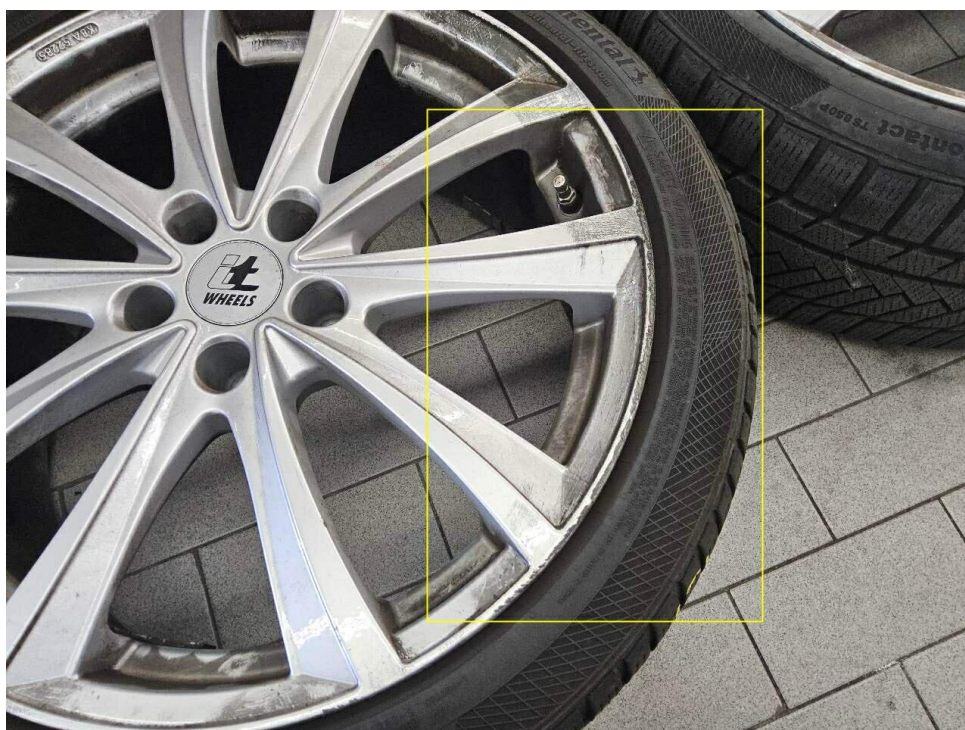


Bild 22 : Felge (Winter) vorne links, zerkratzt



Bild 23 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 24 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt

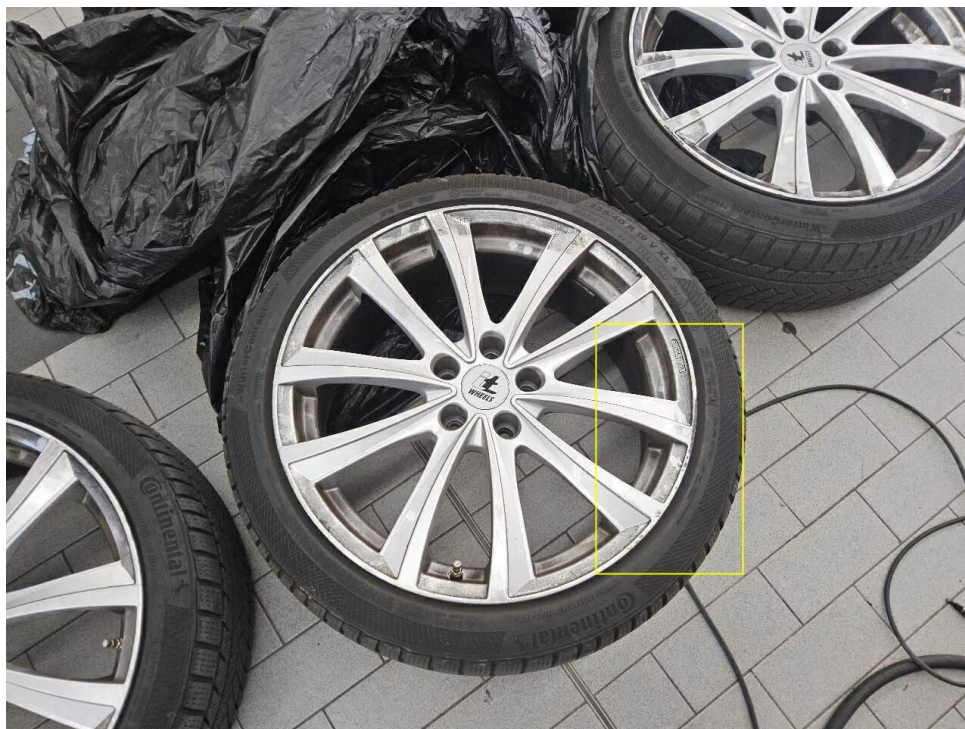


Bild 25 : Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt



Bild 26 : Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt



Bild 27 : Sommerreifen vorne rechts, eingerissen



Bild 28 : Winterreifen vorne rechts, beschädigt



Bild 29 : Winterreifen hinten links, Fremdkörper im Reifen



Bild 30 : Winterreifen hinten rechts, beschädigt



Bild 31 : Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen