



WBAKV610X00W37454

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	185.167 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	15.000 km
Typ/Modell	X6 M50d	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	WBAKV610X00W37454	Leistung / Hubraum	280 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	30.05.2018	Polster/Farbe	Leder / Braun
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zweitbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Antriebsstrang	Antriebsstrang - erneuern	250,00 €
2	Karosserie	Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung	500,00 €
3	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern	580,00 €
4	Bremsanlage	Bremsscheiben vorn (Mehrkosten möglich) - verschlissen - erneuern	1.000,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	200,00 €

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	285/35 R21 105Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	325/30 R21 108Y	Bridgestone	Sommerreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X6 M50d	Laufleistung (abgelesen)	185.167 km
Fahrgestellnummer	WBAKV610X00W37454	Erstzulassung	30.05.2018

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.330,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.330,00 €
Mwst. (19%)	442,70 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	2.772,70 €
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	200,00 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

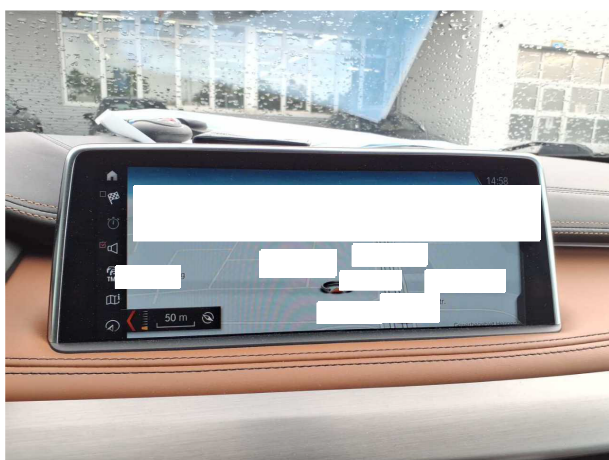


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

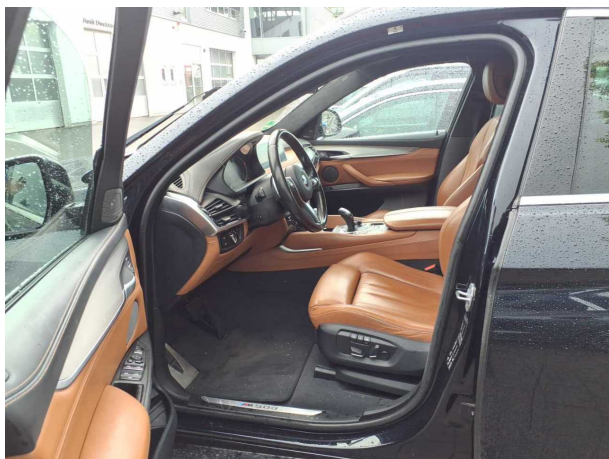


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

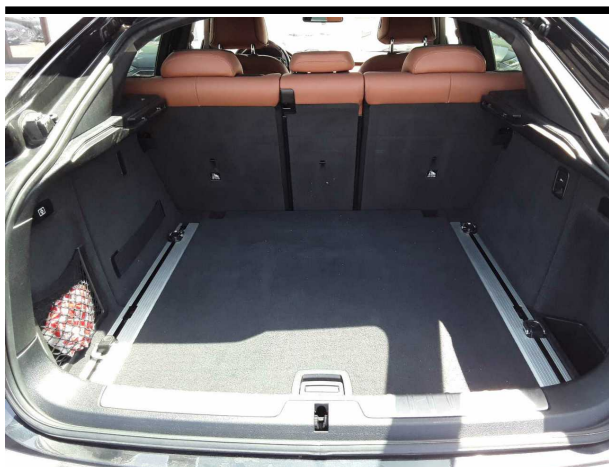


Abbildung 13: Innenraum

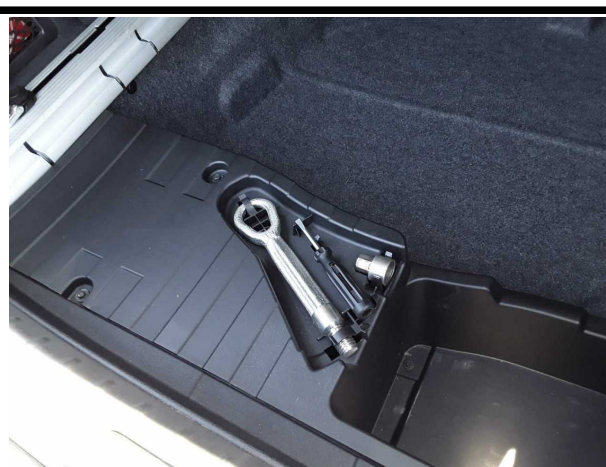


Abbildung 14: Innenraum

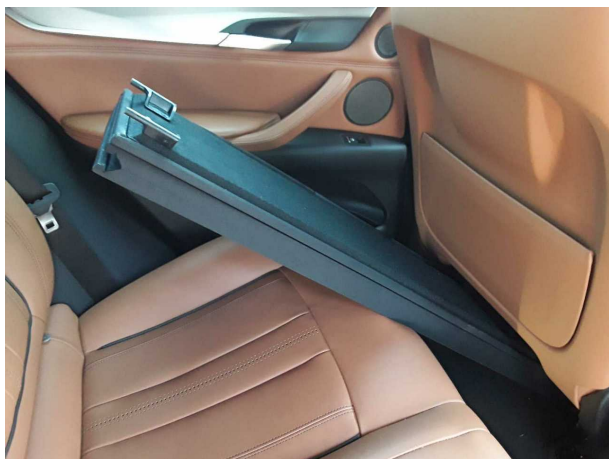


Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Sonstiges

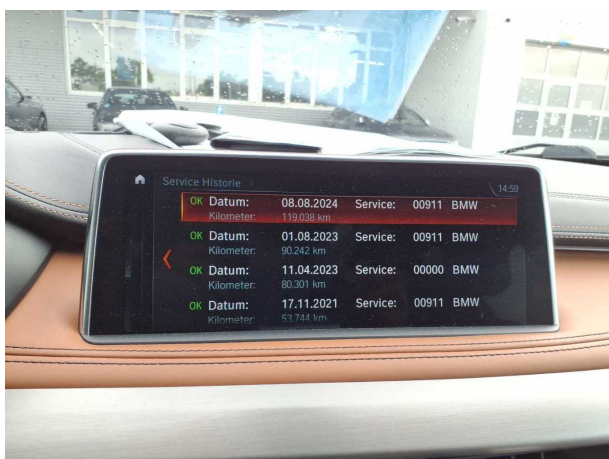


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

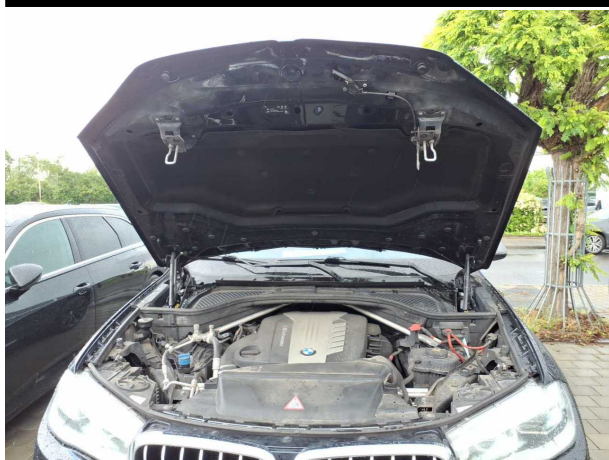


Abbildung 19: Sonstiges

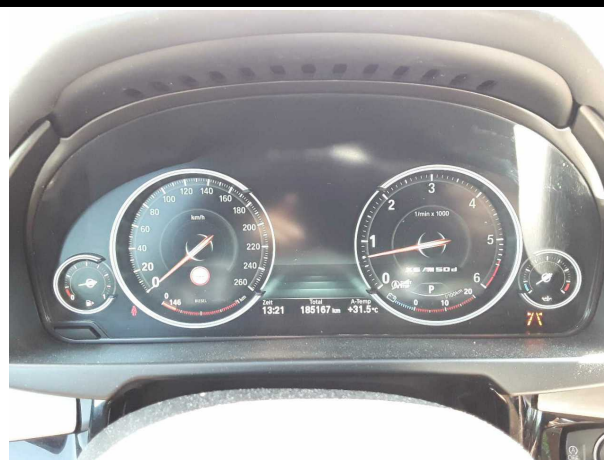


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

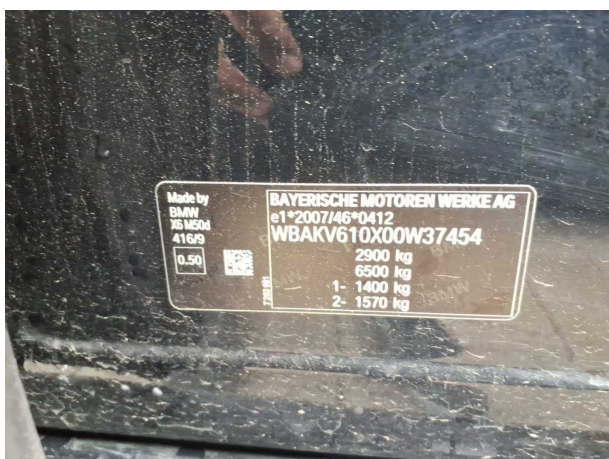


Abbildung 23: Sonstiges

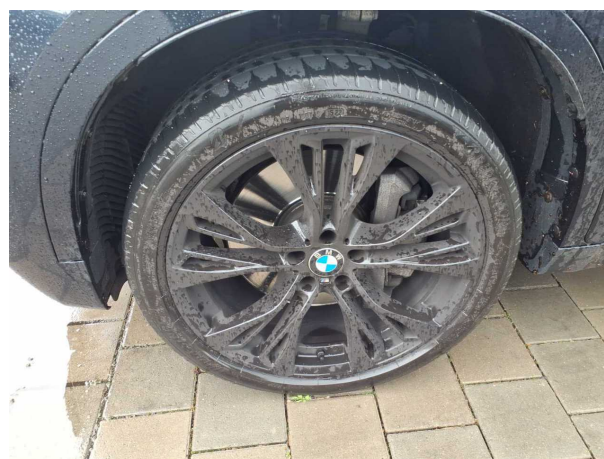


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

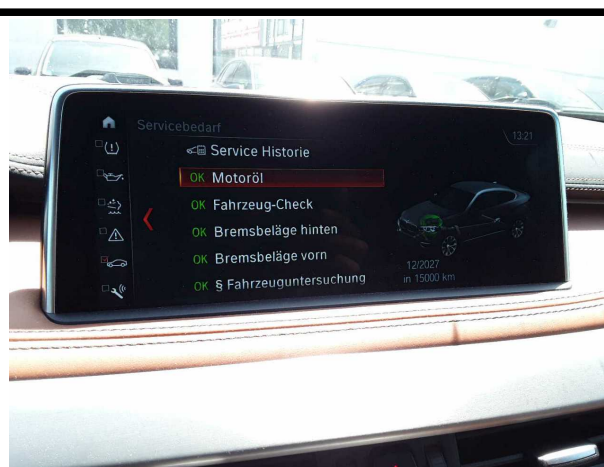


Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



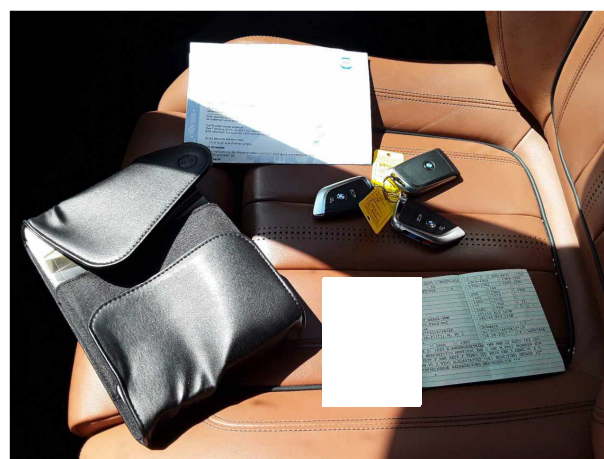


Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos

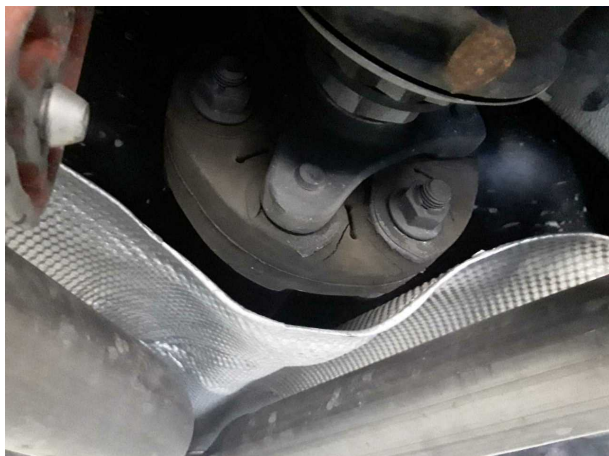


Beschädigung #1: Antriebsstrang: Antriebsstrang - erneuern

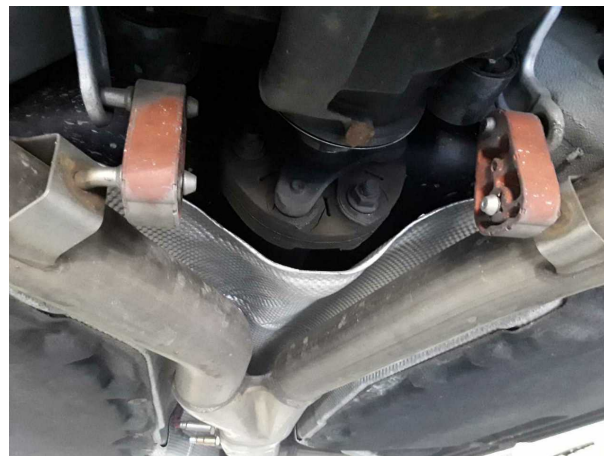

Beschädigung #1: Antriebsstrang: Antriebsstrang - erneuern



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung

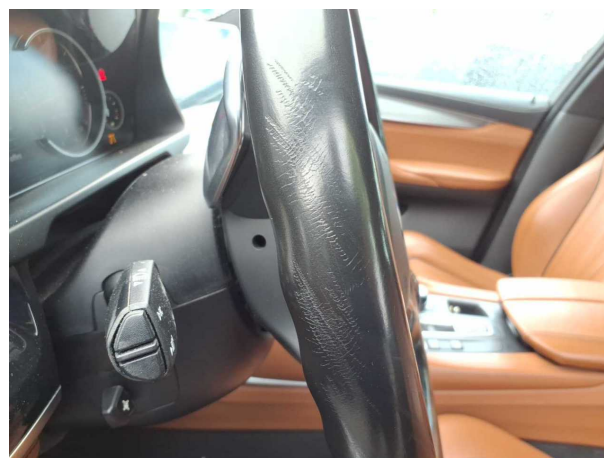


Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung

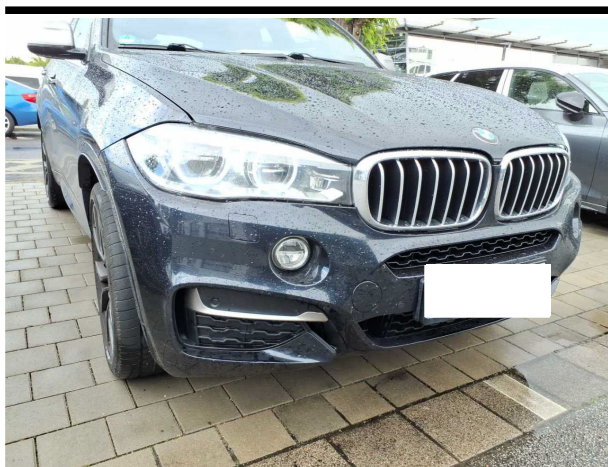

Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung

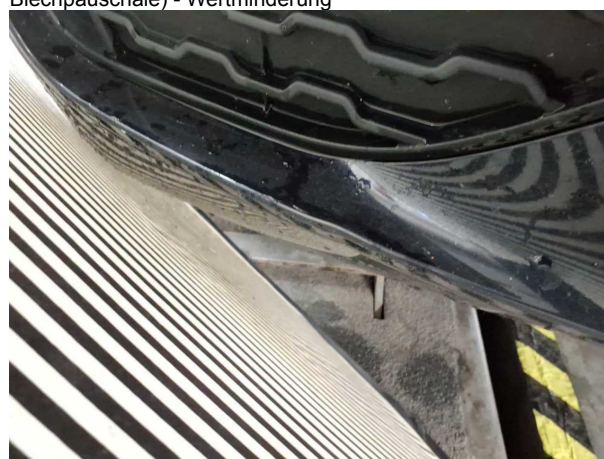

Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

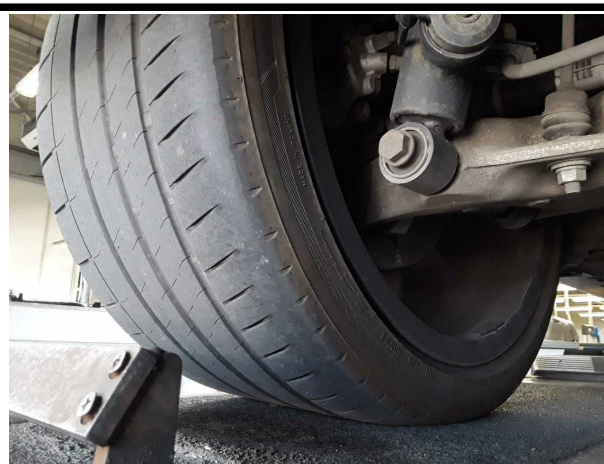

Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn (Mehrkosten möglich) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn (Mehrkosten möglich) - verschlissen - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür