

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002467192
Besichtigt am: 21.05.2026 08:33
Berichts-Nr: 10647537
FIN: WVVZZZCDXRW180145

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CPJ
Erstzulassungsdatum:	28.03.2024
Laufleistung:	33.815 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	28.01.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	30.122 km
Restlauf bis Service:	26.400 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Nottingham" 7,5 J x 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4+1 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI MV, 96 kW	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ergoActive-Fahrsitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Keine Aktionsausführung
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dachhimmel	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profil wählbar	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Navigationsgerät
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Sitzheizung
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Speedlimiter (LIM)
LED-Rückleuchten	Ohne Sprachsteuerung
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Spurwechselassistent
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne UNECE CS&SU
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Motorenstart Standard	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Radio "Composition"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rechtsverkehr
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 225/45 R 17
Ohne Alcohol Interlock	Reifenkontrollanzeige
Ohne Anhängervorrichtung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Aufkleber und Embleme	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dachreling	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dynamic Drive Control	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Head-Up Display	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"
Ohne Ladekabel	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Lichtassistent	Sport-Ausstattung
Ohne Mode3 Ladekabel	Sport-Komfortsitze vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	390,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDXRW180145

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

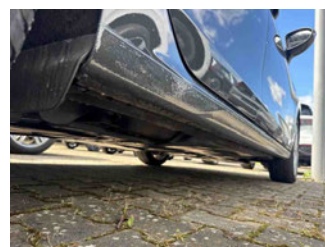


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

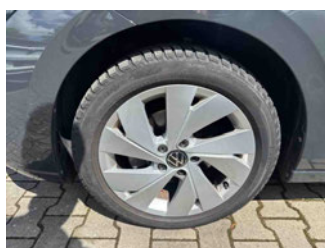


Räder - Rad montiert vorne
links

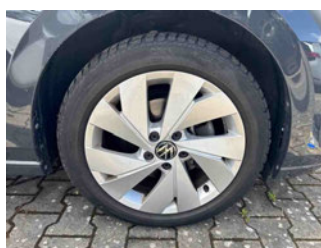


Räder - Rad montiert vorne
rechts

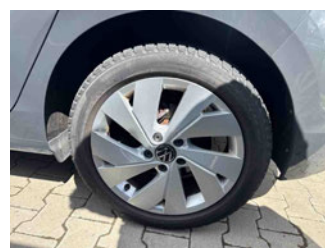

Räder - Rad montiert hinten
links

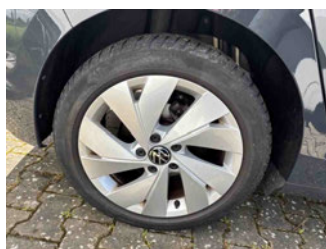


Räder - Rad montiert hinten
rechts

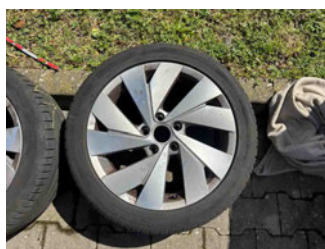

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

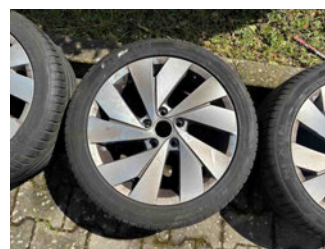

Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

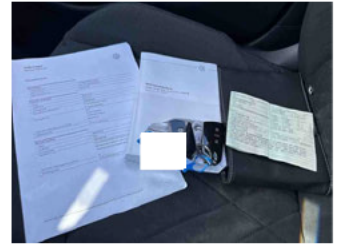

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

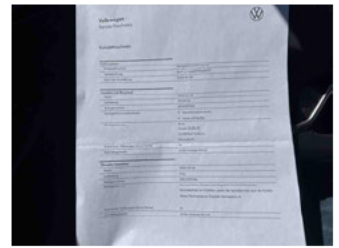

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10647537
vom: 21.05.2026

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

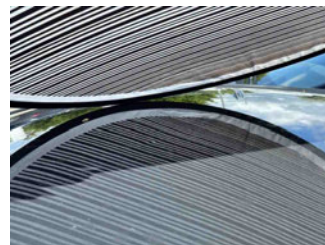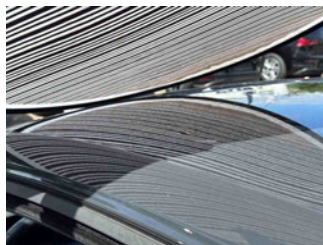

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

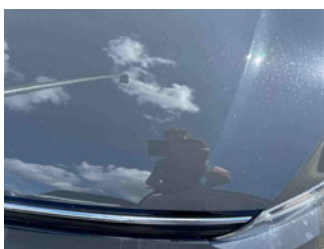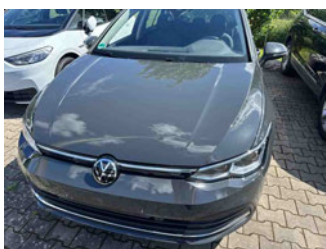

2 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

