



Hüsge Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>BE-CG 67E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000923831-DE926</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31186971</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KNAC481CPR5199963</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>11583 km</b> <b>08.06.2026 Obere</b> <b>Lichtenplatzer Str. 304,</b> <b>42278 Wuppertal</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>24.05.2024 / 2024</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 239 kW (325 PS)</b>
Antriebsart:	<b>-</b>	Lackfarbe:	<b>(KLM) MOONSCAPE MATT</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2027 / 05.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>11459 / 26.05.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/105H 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/105H 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/105H 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/105H 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Einparkhilfe vorn und hinten</li> <li>• Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)</li> <li>• Fahrassistenz-System Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Insassenalarm</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)</li> <li>• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung</li> <li>• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage</li> <li>• Heckklappenöffnung elektr.</li> <li>• HV-Batterie 77,4 kWh</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Kindersicherung (sensorgesteuert)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente-Beleuchtung</li> <li>• Antriebsart Allradantrieb</li> <li>• Ausstattung GT-LINE</li> <li>• Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)</li> <li>• Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)</li> <li>• Frontscheibe Solar-Reflect</li> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Induktionsladeschale für Smartphone</li> <li>• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer</li> <li>• Keyless-Start</li> <li>• Klimaautomatik 2-Zonen</li> </ul>

- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)  
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Pedale Aluminium
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2900 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn mit Relax-Funktion
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Verglasung hinten abgedunkelt

### Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus  
Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sound-Paket  
Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer)
- Design-Paket  
LM-Felgen
- Sonderlackierung Matt
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage  
Standheizung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

#### Probefahrt:

#### Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Ja</b> Ja
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden	
	<b>Karosserie außen</b>



	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
3.	Türeinstieg Vorne - Rechts	1 Delle	Smart Repair
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Schweller - Rechts	Abschürfung	Smart Repair

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

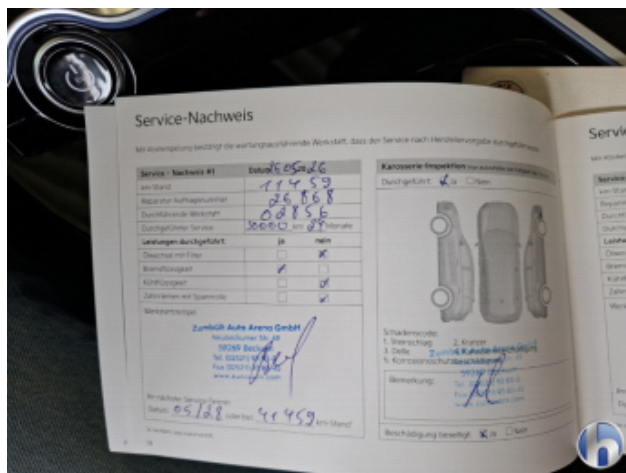

Serviceheft/Nachweis

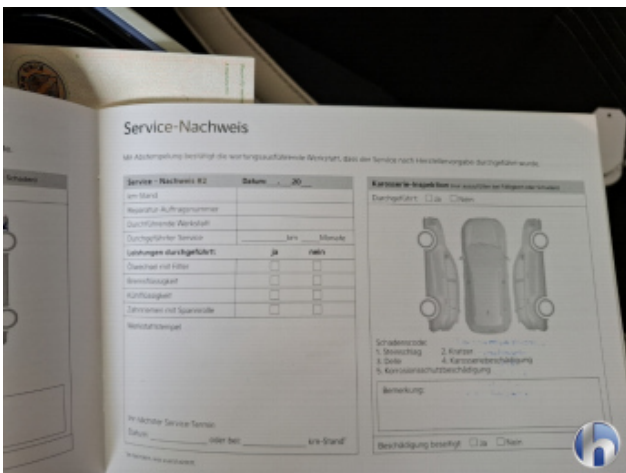

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten  
Abschürfung - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten  
Abschürfung - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



3. Türeinstieg Vorne - Rechts  
1 Delle - Smart Repair



3. Türeinstieg Vorne - Rechts  
1 Delle - Smart Repair



4. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Schweller - Rechts  
Abschürfung - Smart Repair



5. Schweller - Rechts  
Abschürfung - Smart Repair



5. Schweller - Rechts  
Abschürfung - Smart Repair



5. Schweller - Rechts  
Abschürfung - Smart Repair



5. Schweller - Rechts  
**Abschürfung - Smart Repair**