



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46913026
Auftrags-Nr / Referenz: MW3059028
Besichtigungsdatum: 05.08.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRW3E7EL4PC798857
Erstzulassung	08.08.2023	Laufleistung (abgelesen)	24.993 km
HSN/TSN	1480 / AAS 00377	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Solid Black	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	155 kW	Nächste HU	08/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.232 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	r-241896	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7mm / 7mm	i.O.
2	235/35 R20 92W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot - Abstandsgeschwindigkeitsregler: Passt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs an die des Verkehrs in der Umgebung an. - Lenkassistent: Unterstützt beim Lenken auf klar gekennzeichnete Spur und verwendet den Abstandsgeschwindigkeitsregler.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend



Bezeichnung
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Uni
Räder: 20-Zoll Winterrädersatz mit Pirelli Reifen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern
10	Karosserie	Unterboden (Fahrzeug vermutlich aufgestzt. HV-Batterie prüfen.) - verkratzt / verschürft - Diagnose durchführen
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
12	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer - kein Abzug
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn links - Kratzer - kein Abzug
3	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel (Adapter fehlt)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

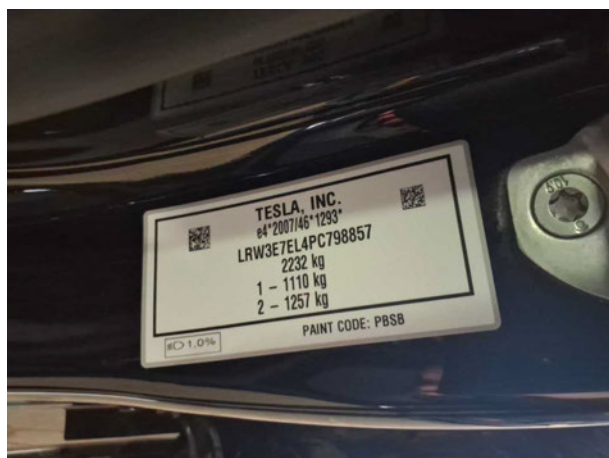


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

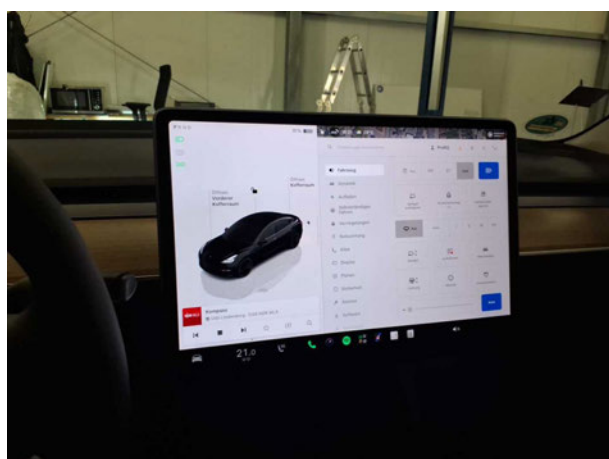


Abbildung 9: Kombiinstrument

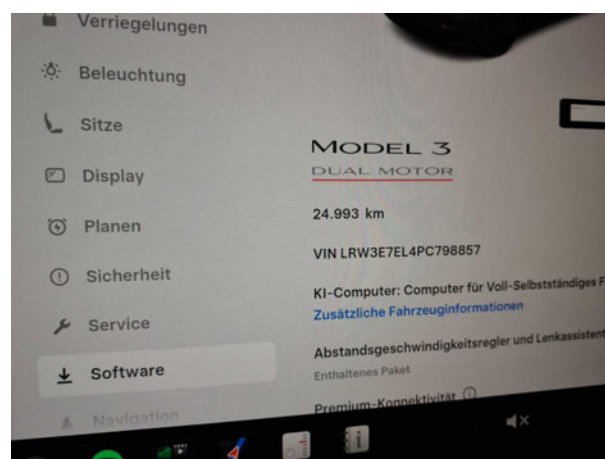


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

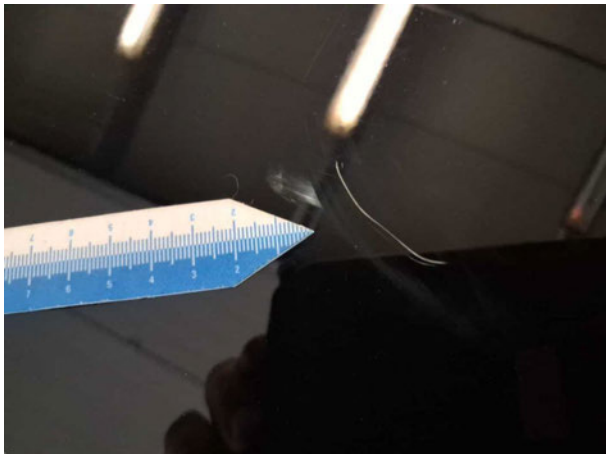

Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

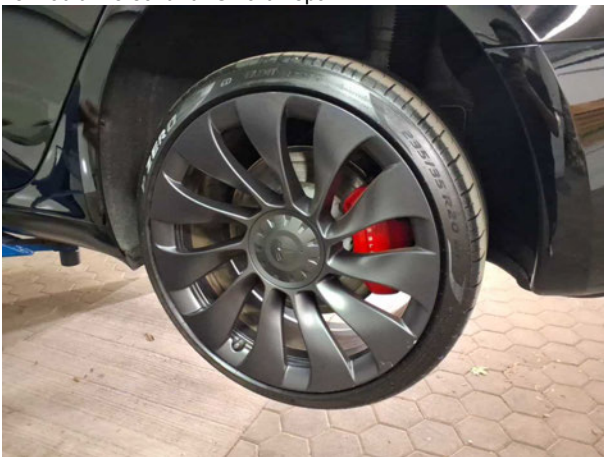

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern




Beschädigung #10: Karosserie: Unterboden (Fahrzeug vermutlich aufgestzt. HV-Batterie prüfen.) - verkratzt / verschürft - Diagnose



Beschädigung #10: Karosserie: Unterboden (Fahrzeug vermutlich aufgestzt. HV-Batterie prüfen.) - verkratzt / verschürft - Diagnose



Beschädigung #10: Karosserie: Unterboden (Fahrzeug vermutlich aufgestzt. HV-Batterie prüfen.) - verkratzt / verschürft - Diagnose

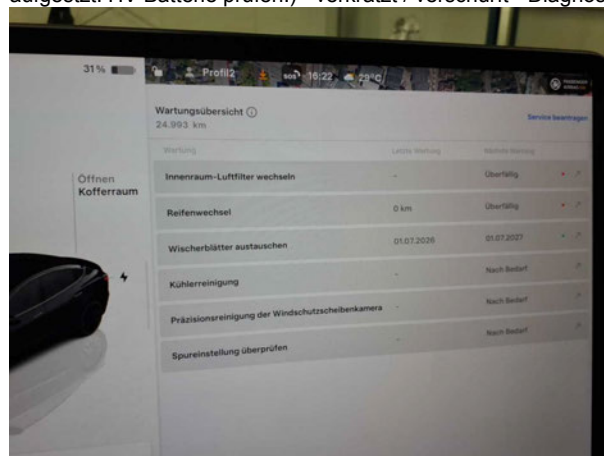

Beschädigung #11: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

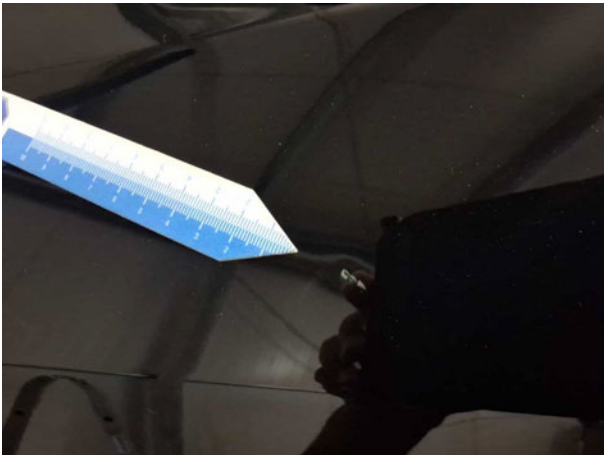


Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

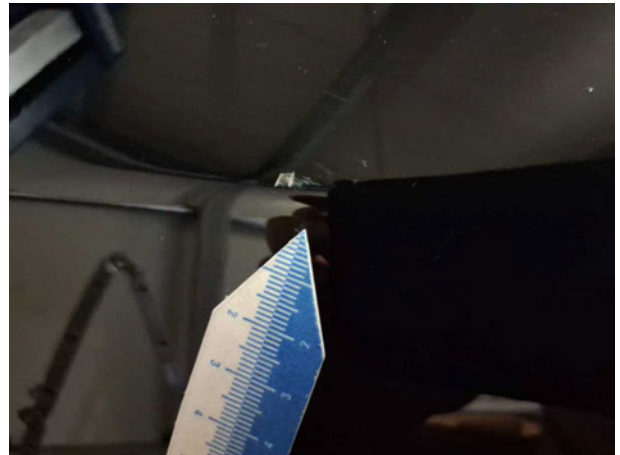

Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern