



Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

FIN VF3MRHPY9RS030736

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Auf Wunsch des Auftraggebers erfolgte keine Besichtigung von unten. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2024	Letzte Zulassung	13.06.2024
Hersteller	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	3008 Hybrid 136 e-DSC6 GT
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHPY9RS030736
HSN / TSN	3003 / BDQ	Schlüssel-Nr.	10422658
Km-Stand abgelesen	15004	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05.11.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach: Handschuhfach beleuchtet, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromzierleisten im unteren Teil der Türen, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Chromzierleisten unterhalb der Seitenfenster, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling aus Aluminium, Dekoreinlagen aus Alcantara "Greal" für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Grau lackiert, Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch, Fußmatten vorn und hinten,


Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenspiegel automatisch abblendbar, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung in Blau an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und hinten, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Celebes Blau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten mit Durchladeklappe, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC, Nebelschlussleuchten, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster: Stoff/Kunstleder, Radio: Audioanlage, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18", zweifarbig mit Schwarz, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Rücksitzlehne 40/60 geteilt und automatisch umklappbar, Bedienelement im Kofferraum, Schlüsselloses Startsystem, Seiten- und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sport-Modus, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Steckdose: Dual-USB-Anschluss (Typ A) in Reihe 2, Stop&Start-System, Toterwinkelassistent, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung von innen aktivierbar mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 16.07.2025 bei Kilometerstand 14.993
 bis Wartung verbleiben: 24.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

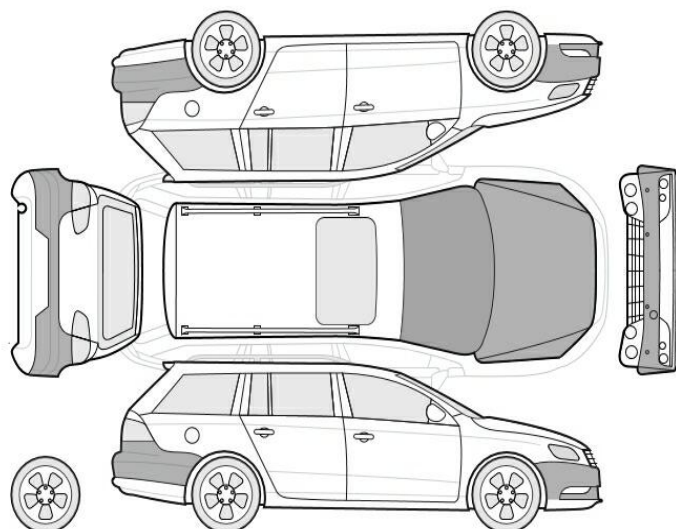

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Hauptuntersuchung überfällig 06.25, erneuern (Bild 6)	160	voll	-160	-134,45
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	160		-160	-134,45

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

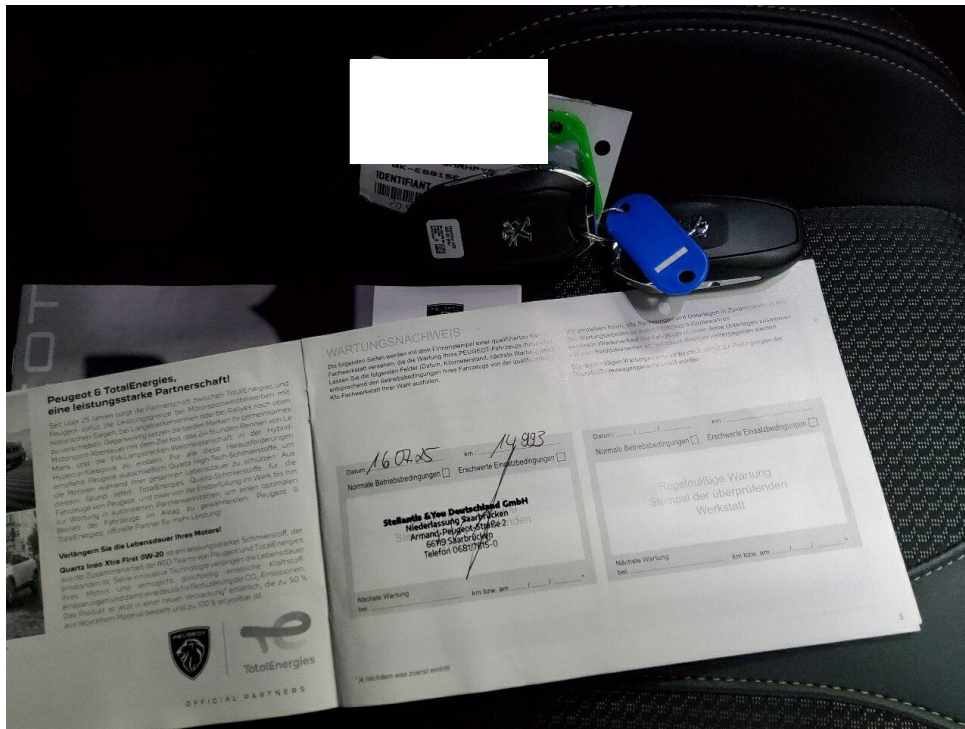


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Hauptuntersuchung überfällig 06.25

FIN	VF3MRHPY9RS030736	
km-St.	15004	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	3003	PEUGEOT (F)
Typ	BDQ	M
Var.	00013	R
Vers.		HPYE-C1JM00
zGM	2050 kg	
EZ	13.06.2024	
Kunden-Nr.		0000170229

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B070090001141 0 vom
05.08.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet