

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002291643
Besichtigt am: 13.02.2026 12:53
Berichts-Nr: 10044319
FIN: WAUZZZF48PA021384

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWG
Erstzulassungsdatum:	15.11.2022
Laufleistung:	47.739 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brillantschwarz
Farbe Dach:	Brillantschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dieselmotor
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Digitaler Radioempfang
Grundmotor: T6F/T98/T48	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen,Aufhebung der	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-
Geschwindigkeitsbegrenzung(18 Zoll)	Schriftzug
Abwicklung Serie	Elektrische Luftzusatzheizung
AdBlue-Tank	Elektromechanische Parkbremse
advanced	Elektromechanische Servolenkung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Embleme
Akustikverglasung für Türscheiben vorne	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-
Akzentflächen schwarz glänzend	Schriftzug
Ambiente-Lichtpaket	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assistenzpaket Parken	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi AG	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &	Folienbeklebung
Control	Frontantrieb
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense basic	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
km/h	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,	Bedarfsprognose
beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel rechts, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Basis	Interieur S line
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kategorie 0
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherheits-Paket
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Dachreling schwarz	
Datenmodul Europa	

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Nackengebläse
Kofferraumbodenmatte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Spurhalteassistent
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraum-klappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Spurwechselassistent
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kopfstützen vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Windschott
Ladeboden	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ladekabel USB Type-C® für Lightning-Geräte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ländergruppe A	Ohne zus. Warnleuchten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Panorama-Glasdach
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Linkslenker	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	PKW-Ausführung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18
Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Mild-Hybrid	Räder, 5-Doppelspeichen-Stern, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rechtsverkehr
MMI Navigation plus mit MMI touch	Regionscode " ECE " für Radio
Motorabdeckung	Reifen 245/40 R18 93Y
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Anhängavorrichtung	Reifenreparaturset
Ohne Beleuerung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Farbausstattung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S tronic
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Garagentoröffner	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienfahrwerk
Ohne Heckspoiler	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Hinterachsgetriebe	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Kompensor	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sitzheizung vorn
	Smartphone-Interface
	Sondersteuerung I/VP

Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus
Sportsitze vorn
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Sequenz/Leder-Kombination
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja
 Tirefit Ablaufdatum: 08.2026
 Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Instrumententafel	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
3	Alufelge hinten rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Alufelge vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Dach	Kratzer	Lackieren
6	Motorhaube	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
7	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
9	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Kotflügel hinten links	Kratzer	Lackieren
11	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
12	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
13	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
14	Reifen hinten links	Riss	Ersetzen
15	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
16	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
17	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Lackieren
18	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
19	Alufelge vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
20	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
21	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
22	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
23	Türgriff außen hinten rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.579,63
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.579,63

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF48PA021384

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



» Ansichtsfotos

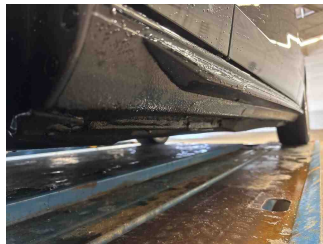Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links

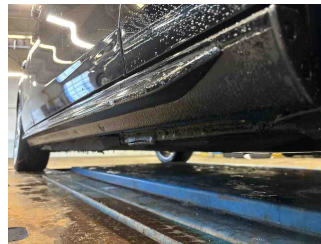

Seitenansicht - Schweller rechts

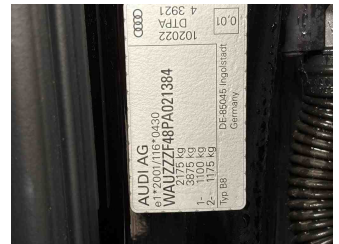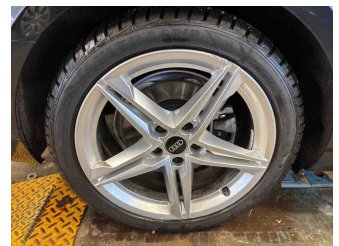Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

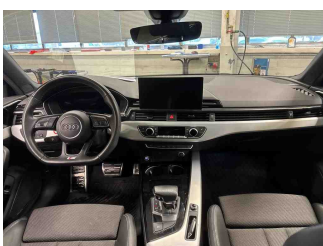

Innenraum - Mittelkonsole

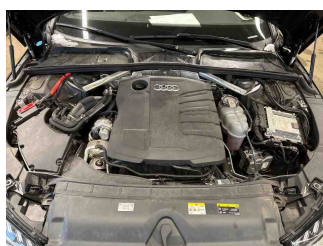


Fahrzeug - Motorraum offen

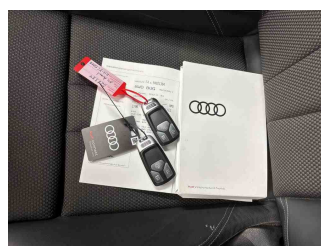Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

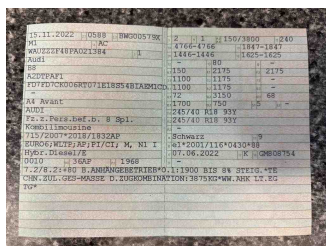 Berichts-Nr: 10044319
 vom: 13.02.2026


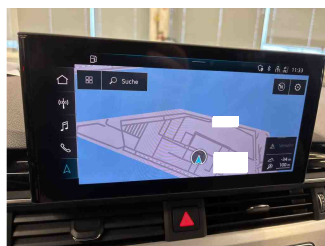
Fahrzeug - abgegebene ZB1

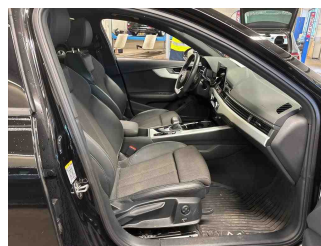Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

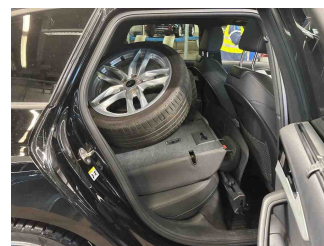

Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche Felge(n) - Deformiert - Ersetzen
 Sicherheitsrelevanter Schaden





2 - Instrumententafel - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen




Kommentar

geht ab und zu aus


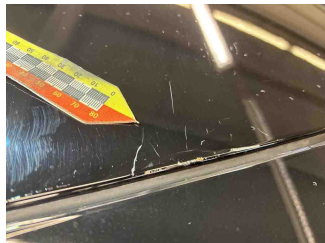
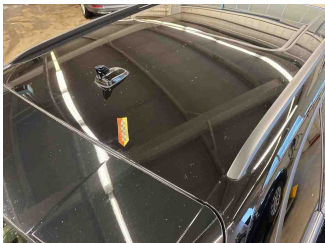


3 - Alufelge hinten rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden**4 - Alufelge vorne rechts - Deformiert - Ersetzen**
Sicherheitsrelevanter Schaden**5 - Dach - Kratzer - Lackieren**



6 - Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

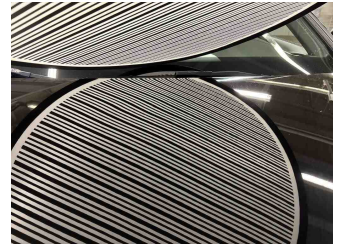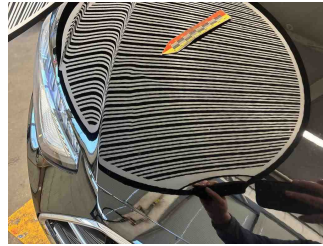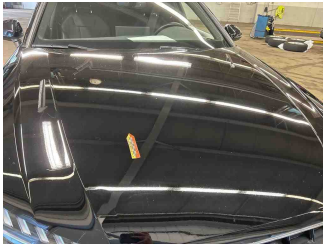


7 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





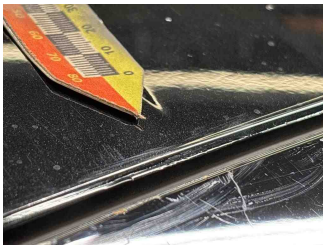
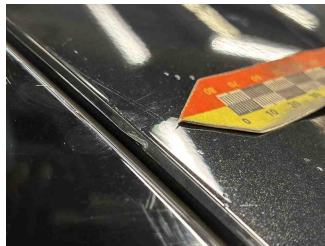
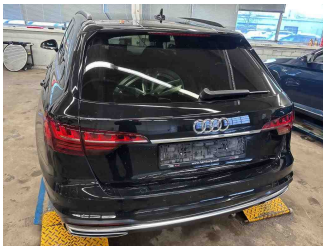


8 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren

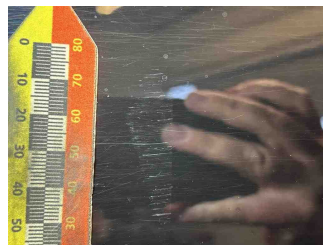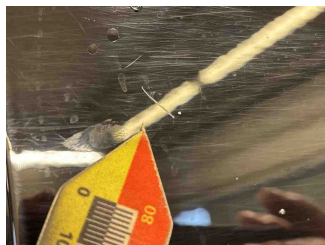

9 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren


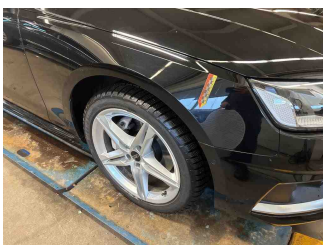


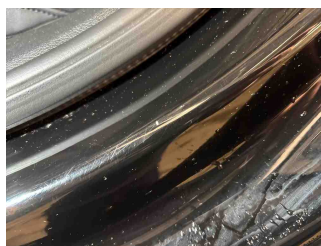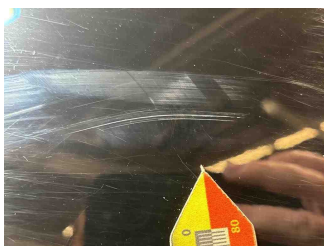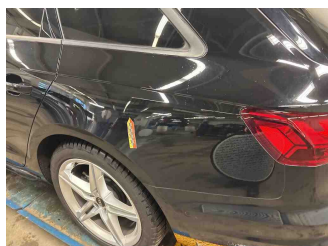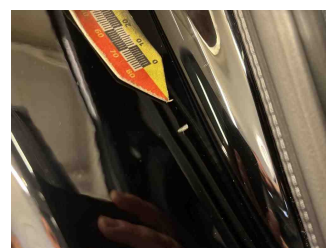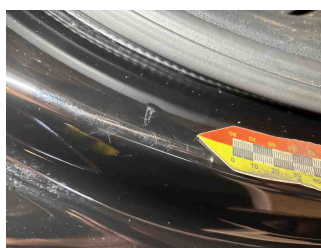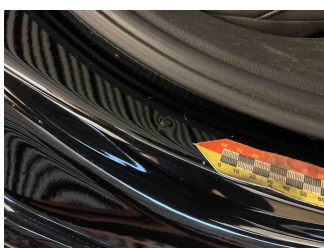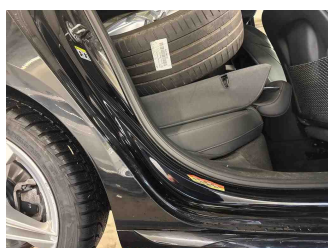10 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Lackieren**11 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren****12 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen****13 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen****14 - Reifen hinten links - Riss - Ersetzen****15 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen**

16 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



17 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Lackieren






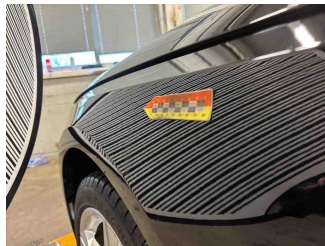
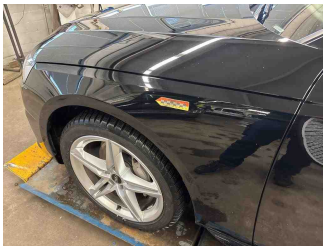


18 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



19 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

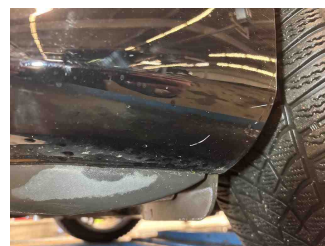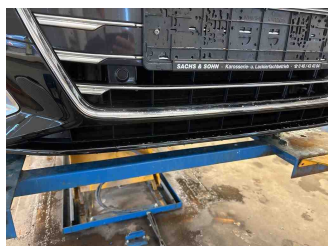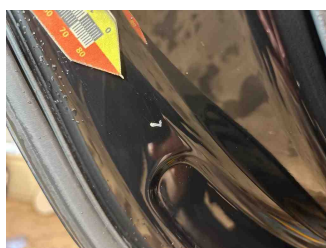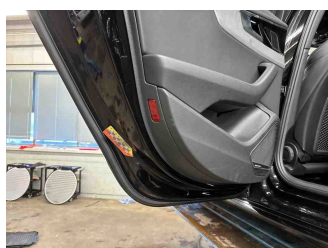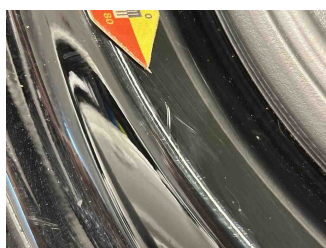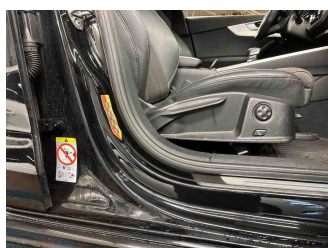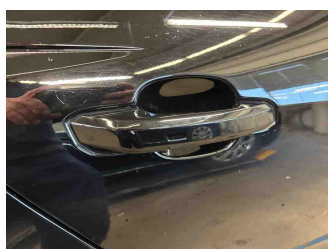

20 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair**21 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair****22 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair****23 - Türgriff außen hinten rechts - Kratzer - Lackieren****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**