

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.07.2026
Referenznummern	0002049689

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF03XXTTG3MJ88044		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	07/2026
Typ / Verkaufsbez.	Tourneo Custom 2.0 TDCi 320 LTrend	Laufleistung abgelesen	168.426 km
Erstzulassung	06.05.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Sitzplätze / Türen	8 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65R16C 109/107T	8 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65R16C 109/107T	8 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65R16C 109/107T	10 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65R16C 109/107T	10 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 11.03.2026 bei km 157.603.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Motorhaube beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

2. Batterie	Abbiegelicht im Scheinwerfer
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum	Bordcomputer
Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum	Einstiegsleuchten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Notrufsystem
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fahrzeugschlüssel programmierbar (nur Fahrertür)
Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	Fensterheber elektrisch
FordPass Connect inkl. eCall	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)	Haltegriff B-Säule
Haltegriffe vorn	Handschuhfach abschließbar
Heckklappe mit Verglasung	Heckscheibenwischer
Heckscheibe heizbar	Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
Karosserievariante: Normaldach	Kühlergrill mit Chromleiste
Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Nebelscheinwerfer
Parkpilotsystem vorn und hinten	Radstand 2933 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad in Fahrbereifung
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten
Sitz-Paket 16: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (3-fach verstellbar) Seitenairbag und Sitzheizung	Seitenairbag
Kopf-Schulter-Airbag vorn	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Tagfahrlicht LED
Trend	Tritstufe unter Schiebetür links
Tritstufe unter Schiebetür rechts	Verzurrösen (2)
Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	Wärmeschutzverglasung leicht getönt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung (Warmwasser)
Zusatzheizung elektrisch	

Sonderausstattung

Armlehnen vorn	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3)
Radioempfang Digital (DAB+)	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Radiovorbereitung, 10 Lautsprecher
Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	Ford SYNC 3
Generator 240 A	Klimaanlage
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	

Wertbeeinflussende Faktoren

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	3007,15 €	1156,19 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 21)	178,80 €	62,58 €
Schiebetür links Griff, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 33, Bild 34)	126,31 €	44,21 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Himmel, Druckstellen, Smartrepair (Bild 22, Bild 23)	50,00 €	50,00 €
Laderaum Innenverkleidung (Satz), verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	200,00 €	200,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	233,77 €	233,77 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe, fehlt, ersetzen	18,00 €	18,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	319,04 €	319,04 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	132,77 €	132,77 €
Trittbrett links, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	662,38 €	231,83 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	4.943,22 €
Minderwert	2.463,39 €
Händlereinkaufspreis	12.350,00 €
Händlerverkaufspreis	14.075,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

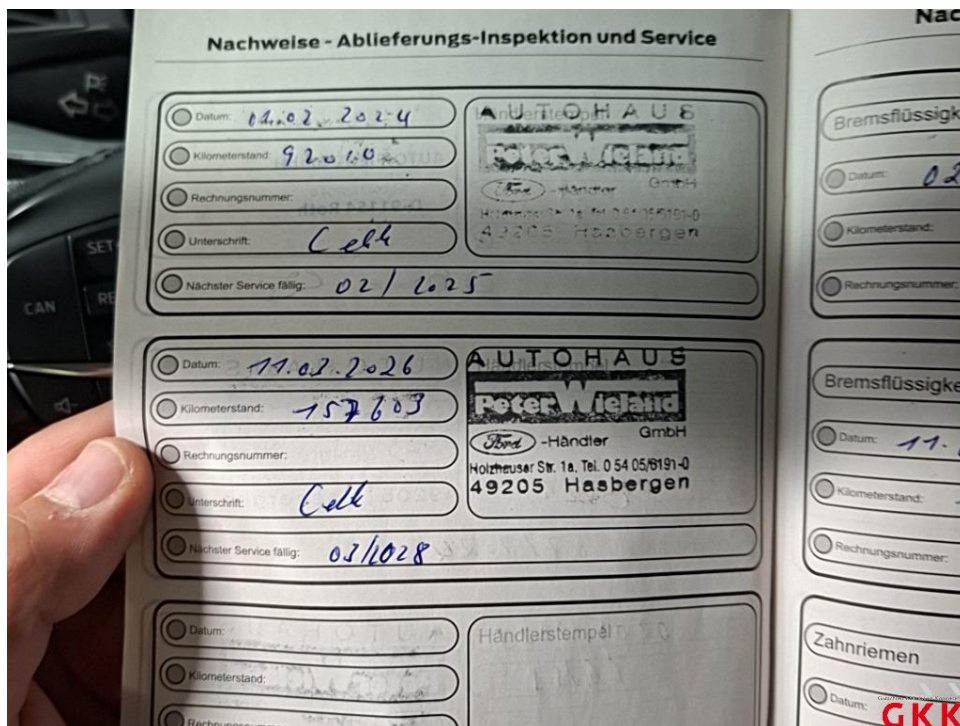


Bild 12

Fotoanlage

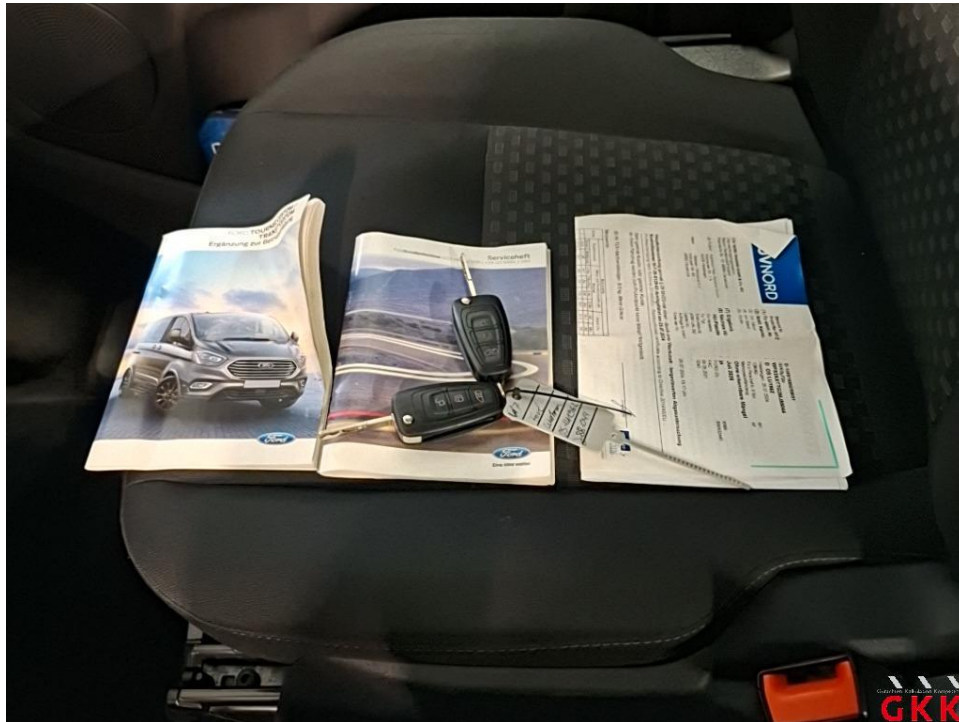


Bild 13

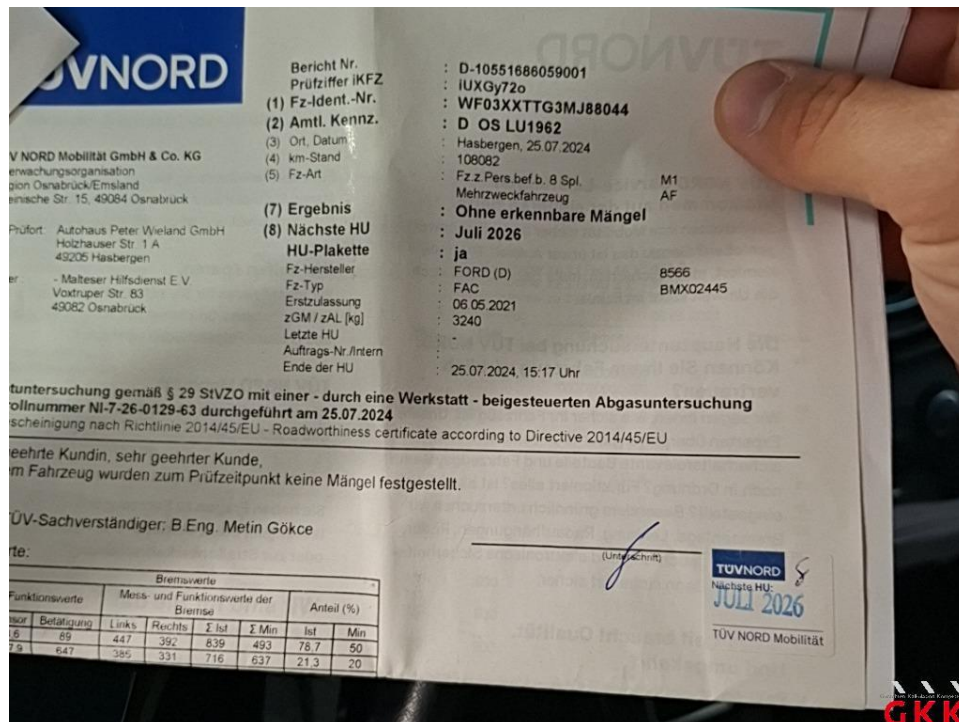


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 20 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

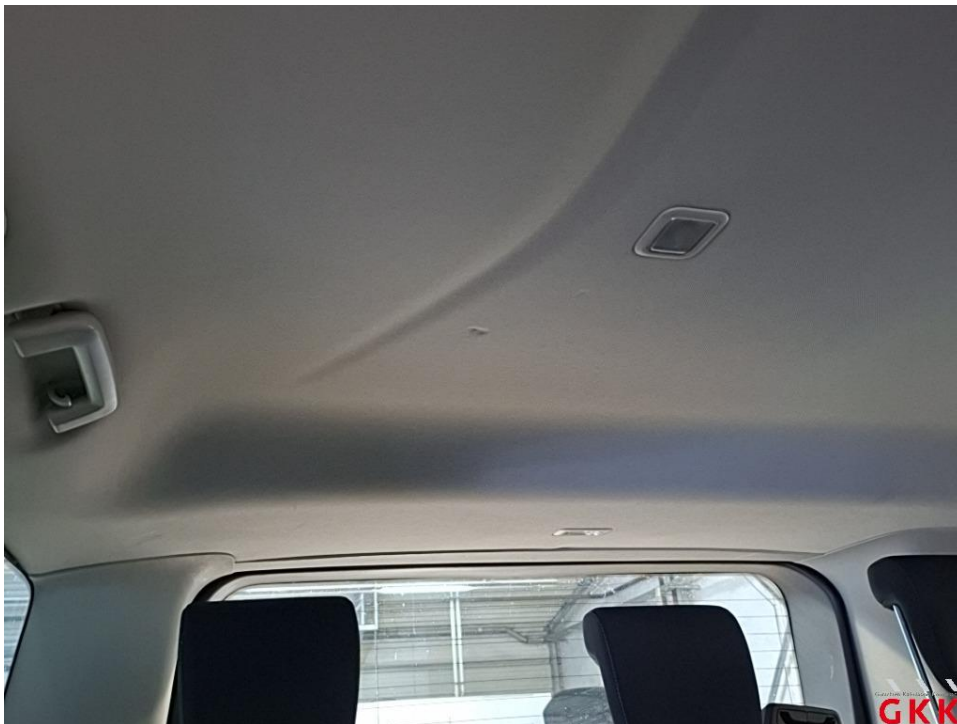


Bild 22 Himmel, Druckstellen, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Himmel, Druckstellen, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 24 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 25 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 26 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 27 Laderaum, Innenverkleidung (Satz), verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 28 Laderaum, Innenverkleidung (Satz), verkratzt, Smartrepair



Bild 29 Laderaum, Innenverkleidung (Satz), verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 30 Trittbrett links, beschädigt, ersetzen



Bild 31 Trittbrett links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 32 Trittbrett links, beschädigt, ersetzen



Bild 33 Schiebetür links, Griff, verkratzt, lackieren ohne LV

Fotoanlage



Bild 34 Schiebetür links, Griff, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 35 Motorhaube

Fotoanlage



Bild 36



Bild 37

Fotoanlage



Bild 38