

Umweltverträglichkeit		bei der Motordrehzahl		3750 tr/min
46.	Gerauschpegel Fahrgeräusch	: 83 dB(A)	: 68 dB(A)/E	: -
47.	Abgasnorm EURO		: 6AP	
47.1.	Parameter fuer die Emissionspruefung von Wind		: 1312	
47.1.1.	Pruefmasse, kg		: -	
47.1.2.	Querschnittsflaeche, m ²		: -	
47.1.2.1.	Voraussetzliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm ²)		: -	
47.1.3.	Fahrerstandscoeffizienten		: -	
47.1.3.0.	f0, N		: 60	
47.1.3.1.	f1, N/(km/h)		: 0.493	
47.1.3.2.	f2, N/(km/h)		: 0.03792	
47.2.	Fahrzyklus			
47.2.1.	Fahrzyklusklasse		: 3b	
47.2.2.	Minuturistungsfaktor (f _{psc})		: 0.197	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit		: kein	
48.	Abgasemissionen			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungsrechtsakts		: 715/2007*2018/1832AP	
1.2.	Pruefverfahren: 1. 1p (NEZ, Mite)werte, WLTP: Spitzenwerte) oder NMHC (EURO VI) (Benzin/Diesel)			
CO				
NMHC	: 379.5 mg/km	THC	: 36.9 mg/km	
THC + NOx	: 33.6 mg/km	NOx	: 25.2 mg/km	
Partikelmasse				
Partikelzahl				
LPb/EG/Ethanol)				
CO				
NMHC	: 444.0 mg/km	THC	: 25.5 mg/km	
THC + NOx	: 22.6 mg/km	NOx	: 33.4 mg/km	
Partikelmasse				
Partikelzahl				
2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)				
Diesel				
CO		NOx	: -	
NMHC	: -	THC	: -	
CH4	: -	NH3	: -	
Partikelmasse				
Partikelzahl				
LPb/EG				
CO		NOx	: -	
NMHC	: -	THC	: -	
CH4	: -	NH3	: -	
Partikelmasse				
Partikelzahl				
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionscoeffizienten)				
48.2 Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte				
Vollstaendige RDE-Fahrt		NOx		Partikel (Anzahl)
Immerstaedische RDE-Fahrt		60 mg/km		60 mg/km
CO2 - Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch				: -
1. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)				
NEFZ Benzin / Diesel	CO2 - Emissionen			Kraftstoffverbrauch
Immerorts	: 145 g/km			: 6.3 l/100km
Ausserorts	: 104 g/km			: 4.6 l/100km
Kombiniert	: 119 g/km			: 5.2 l/100km
Gewichtet, kombiniert				: -
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)				
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend)				
NEFZ Werte	LPb/CHb/Ethanol	CO2	123 g/km	Kraftstoffverbrauch
Immerorts			95 g/km	: 7.8 l/100km
Ausserorts			105 g/km	: 6.1 l/100km
Kombiniert				: 6.7 l/100km
Gewichtet, kombiniert				: -
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)				
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend)				
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern auf ladbare Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)				
Elektrische Reichweite				

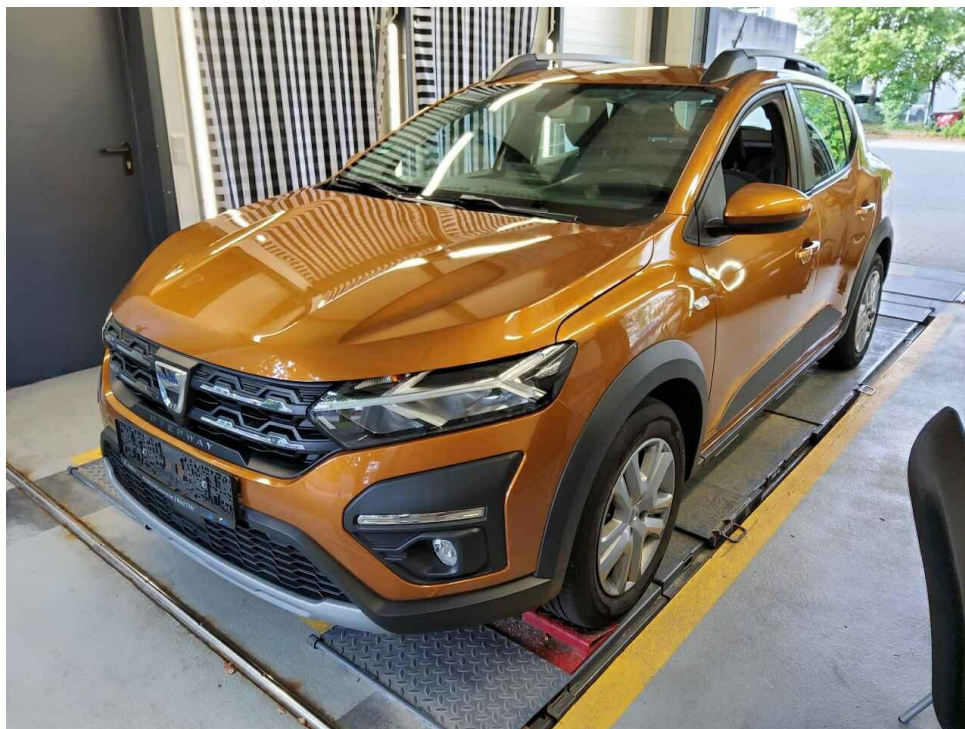


Bild 1 : Diagonal vorn links

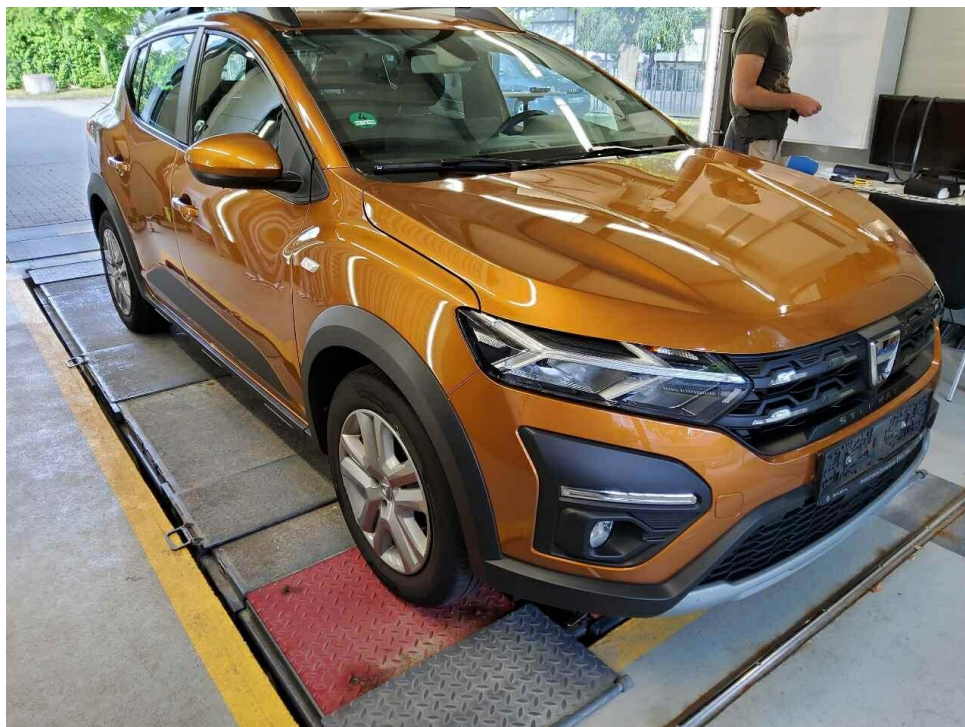


Bild 2 : Diagonal vorn rechts

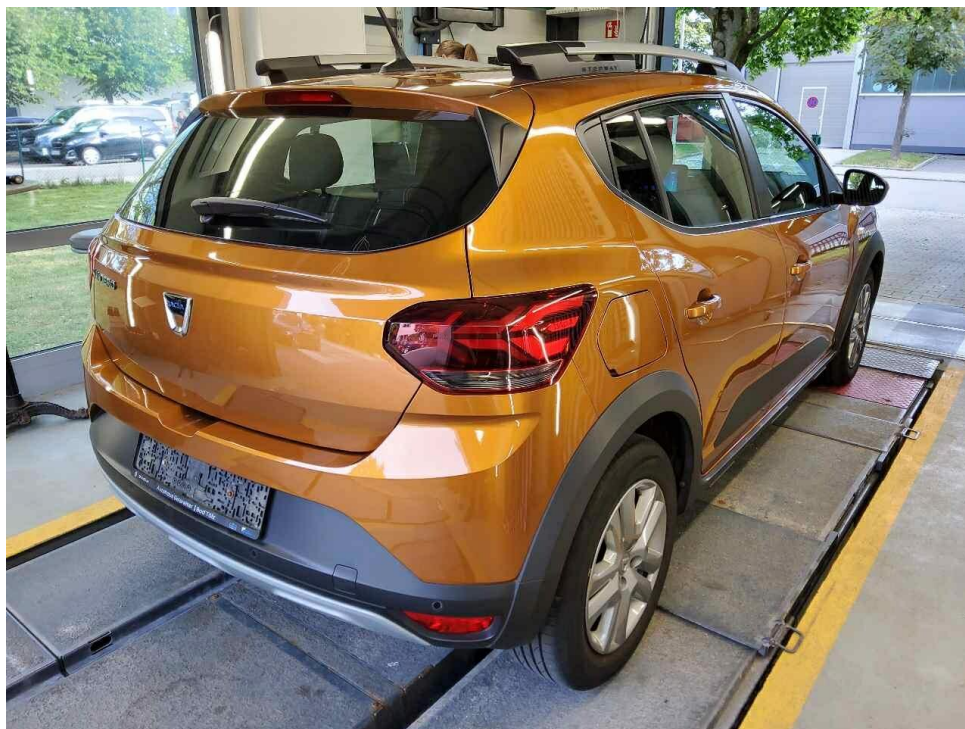


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

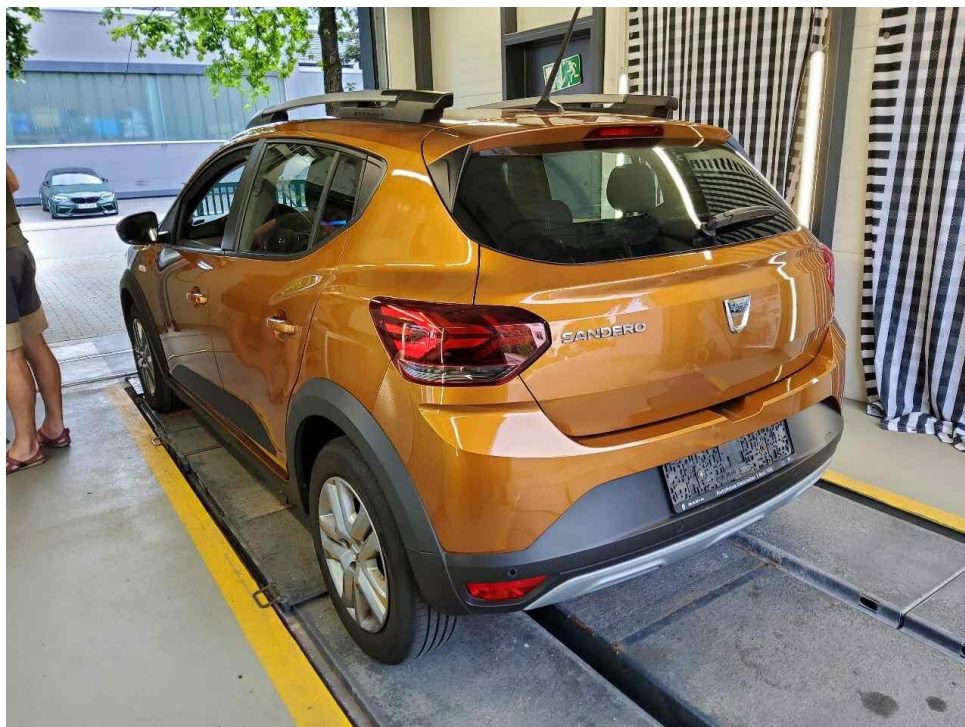


Bild 4 : Diagonal hinten links

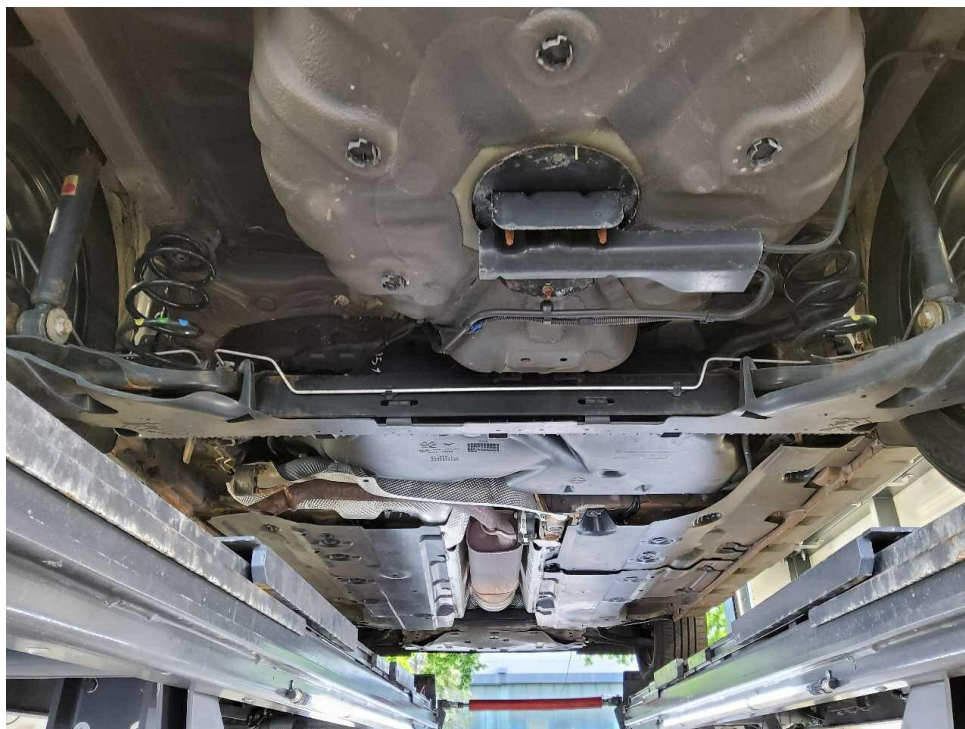


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

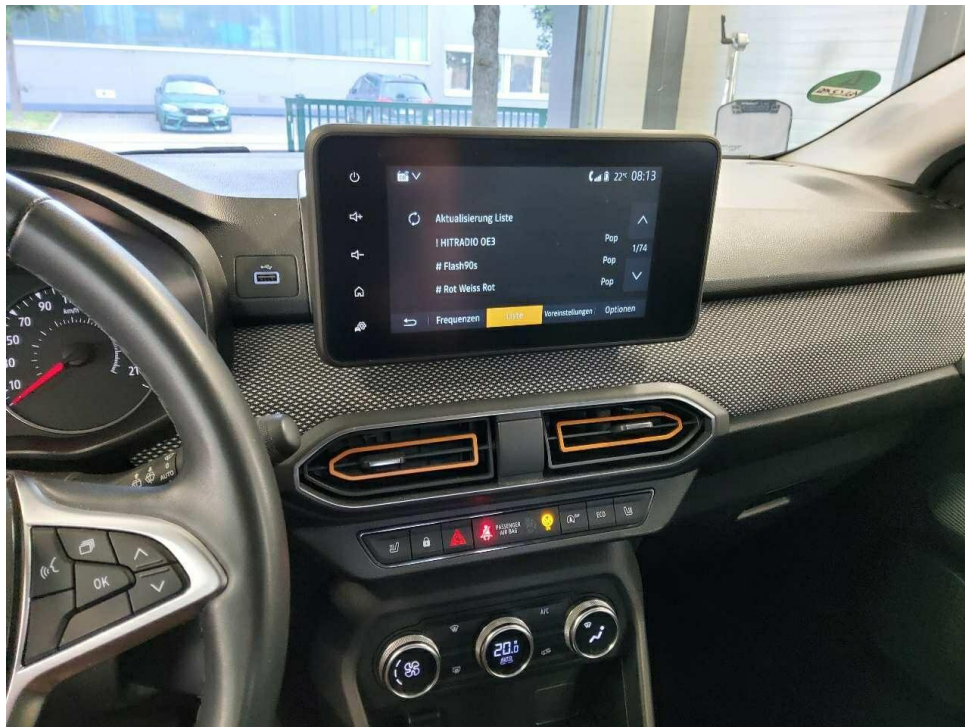


Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

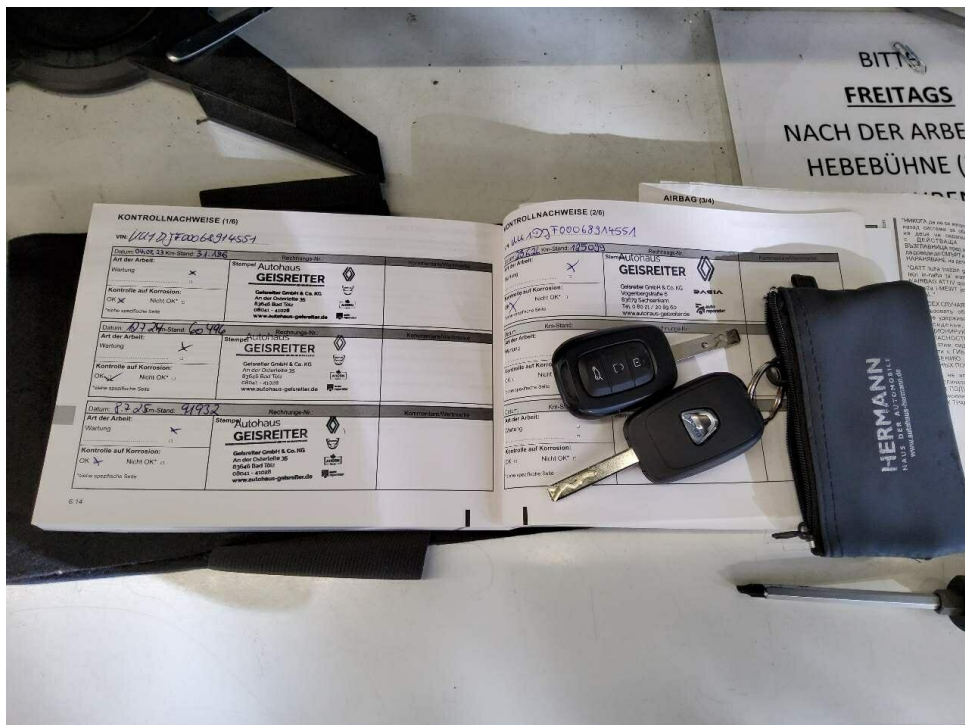


Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

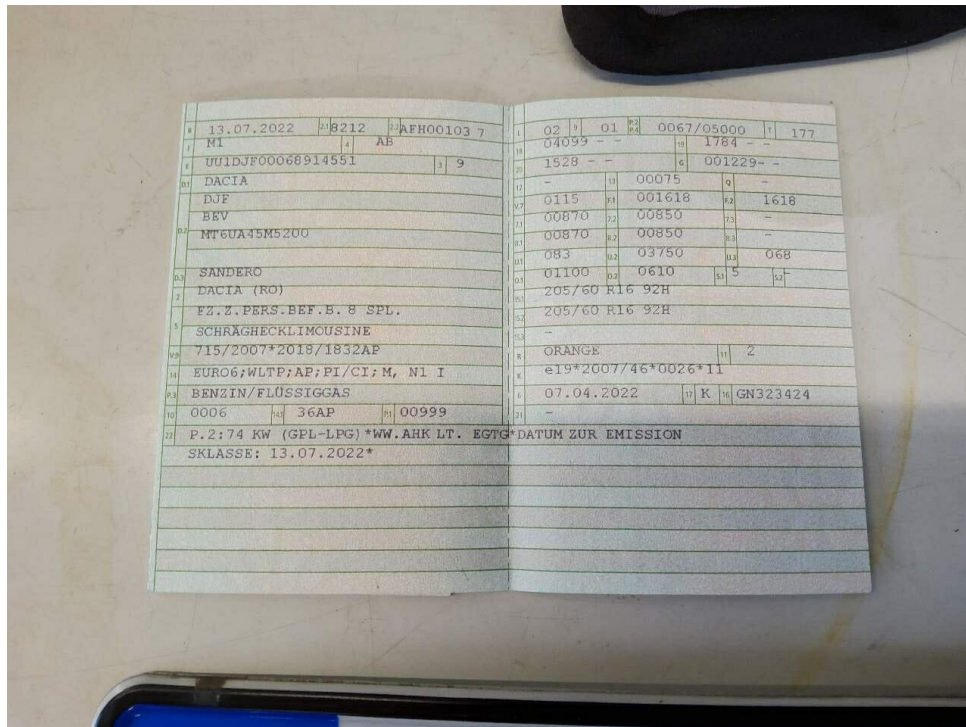


Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

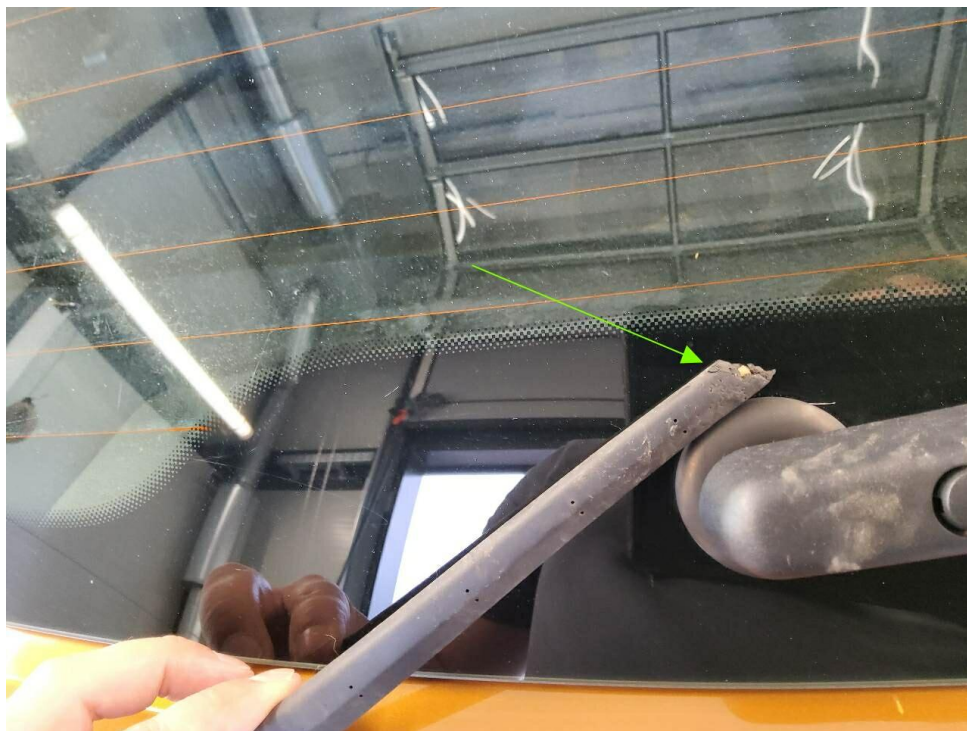


Bild 12 : Radioantenne Tierversbiss

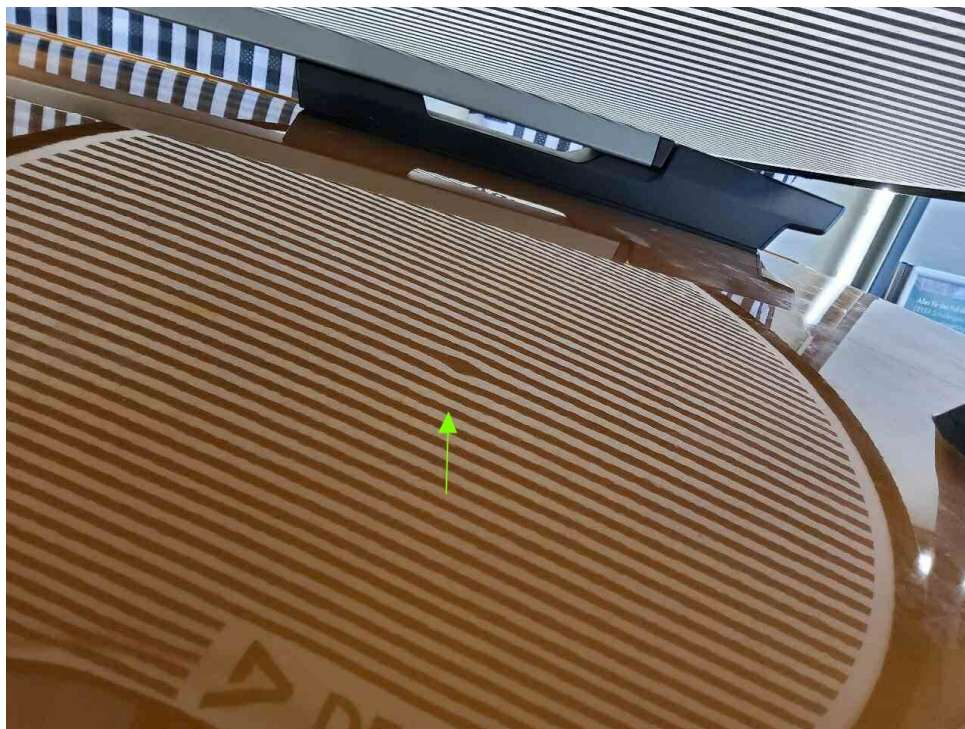


Bild 13 : Dach eingedellt



Bild 14 : Dach eingedellt

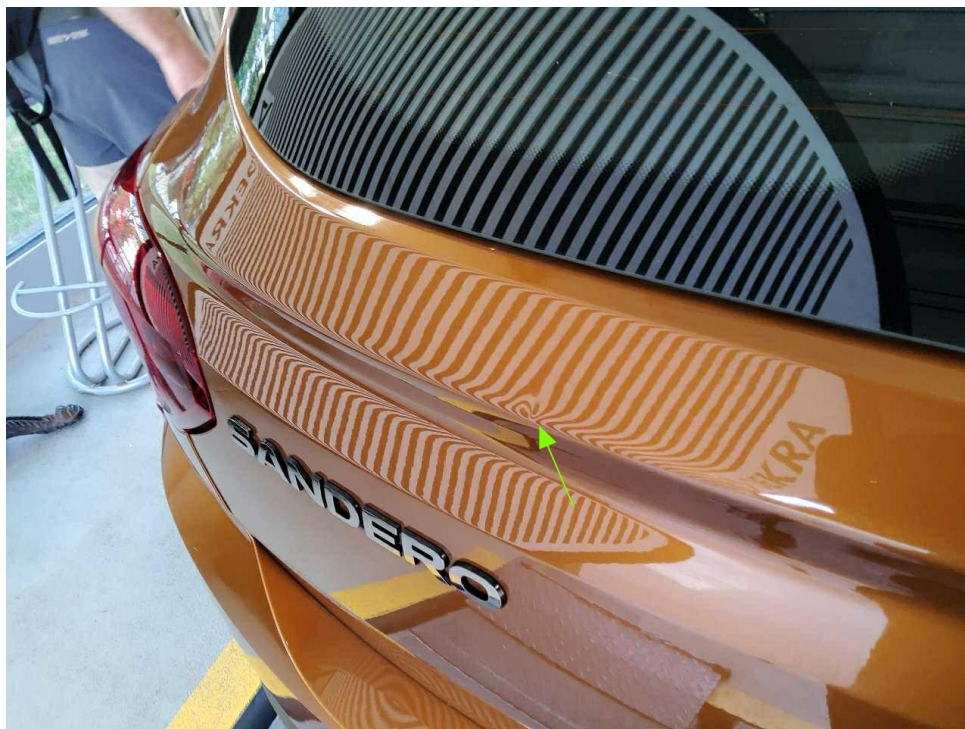


Bild 15 : Heckklappe eingedellt



Bild 16 : Einstieg vorne rechts eingedellt



Bild 17 : Radzierblende vorne rechts gebrochen



Bild 18 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 19 : Tür hinten links zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4596939
Hersteller	Dacia
Model	Sandero
Variante	Comfort TCe 100 ECO-G
Listenpreis	12.554,63
VIN	UU1DJF00068914551
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	TÖL CZ192

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4596939

20.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023109589	18.07.2023	Fahrzeug rundherum beschädigt	5.117,71
2023113265	18.09.2023	Stoßfänger vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.07.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Dacia	Typ / Verkaufsbez.	Sandero III (10.2020->) / Sandero III 1.0 TCe 100 ECO-G Stepway Comfort
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	UU1DJF00068914551	HSN / TSN	8212 / AFF
DAT Europa-Code®	011940250360002	DAT Marktindex	DE002 6290
Km-Stand abgelesen	126215	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin/Flüssiggas	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller)	Orange / TEEPY
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Kleber für Scheiben, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display), Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Dachreling mit Dachlängsträger modular, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrwerk erhöht, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Fensterheber elektrisch vorn, Front-/Heckschürze im SUV-Look, Gasantrieb bivalent (Benzin / LPG), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System seitlich, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kotflügelverbreiterung, Lenkrad (Leder-Optik), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TCE KAT bivalent, Benzin / LPG, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (GPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 205/60 R16 ..V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Eco-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stepway, Stahlfelgen 6,5x16 (5-Speichen), Start/Stop-Anlage, Stepway, Steuer-AV Frontkamera (dynamische Kalibrierung), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Telefonhalter und USB-Anschluss, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung (Zusatz für Hecktürentriegelung)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
35002	Fensterheber elektrisch hinten
27379	Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
28901	Klimaautomatik
11754	Metallic-Lackierung Taklamakan-Orange

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 23.06.2026 bei Kilometerstand 125.099

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radioantenne Tierverschlag, erneuern (Bild 12)
2. Dach eingedellt, drücken (Bild 13, 14)
3. Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 15)
4. Einstieg vorne rechts eingedellt, drücken (Bild 16)
5. Radzierblende vorne rechts gebrochen, erneuern (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne zerkratzt, (Bild 18)

Tür hinten links zerkratzt, polieren (Bild 19)