

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002348699
Besichtigt am: 02.03.2026 15:04
Berichts-Nr: 10466470
FIN: TMBGR7NW4P3088067



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	23.02.2023
Laufleistung:	73.754 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

"Virtual Cockpit"

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmeverrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Business

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Silver Haptic

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200_GA" --
Fahrzeugteile --

Einparkhilfe hinten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrer knieairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, li. Vordersitz

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstrahler rahmen Schwarz hochglanz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhen- einstellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

LED Hauptscheinwerfer (ohne Kurvenfahrlicht, ohne NSW)	Ohne Lichtassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Leichtmetallräder 6J x 16	Ohne Nebelscheinwerfer
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchtwertenregulierung	Ohne Seitenschutzleiste
Linkslenker	Ohne Sitzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit Regenschirm	Ohne Steckdose
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Überführungs-ausrüstung
Mittelkonsole	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Multifunktionslenkrad	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Navi Amundsen 9,2"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Netztrennwand	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Pannens-Set
Normal-Lackierung	Radschrauben Standard
Notrufsystem eCall+	Radstand
Ohne "drive select"	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Abfalleimer	Reifen 205/60 R16 92V
Ohne Adapter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Blende	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne ECO-Funktion	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Fußmatten	Servolenkung
Ohne Halter	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Silver Haptic
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sitzbezüge Ambition
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne Ladeboden	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

Sprachsteuerung
Spurhalte assist
Stabilisator vorn
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Web Radio
Wegfahrsperrung elektronisch
Wired & Wireless Smart Link+
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,1 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,7 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,2 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,2 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGR7NW4P3088067

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

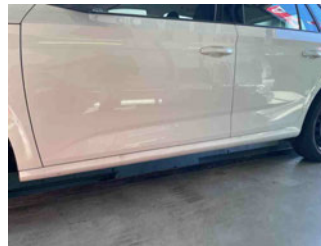

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

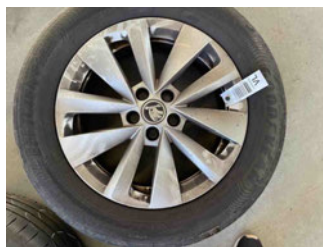

Räder - Rad beiliegend #1

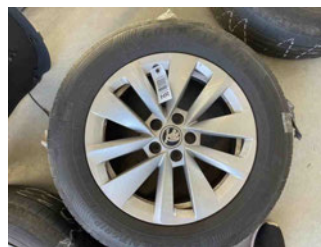

Räder - Rad beiliegend #2

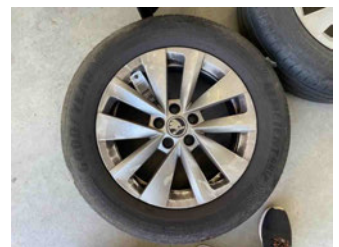

Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

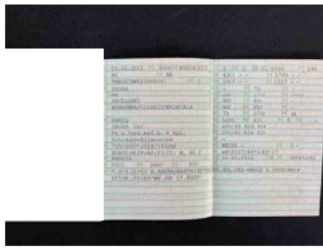

Fahrzeug - abgegebene ZB1

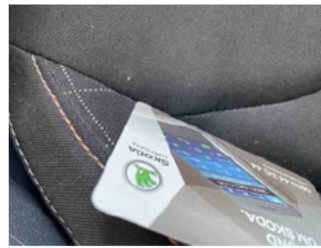

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar

Kostenausweitung möglich

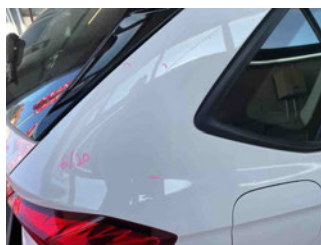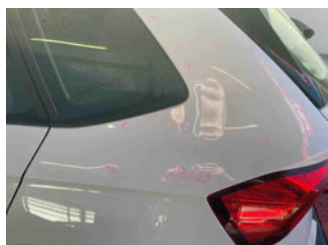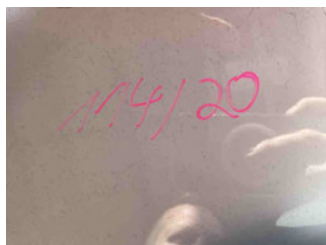

2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10466470
vom: 21.04.2026

» Reparaturkosten-Kalkulation