

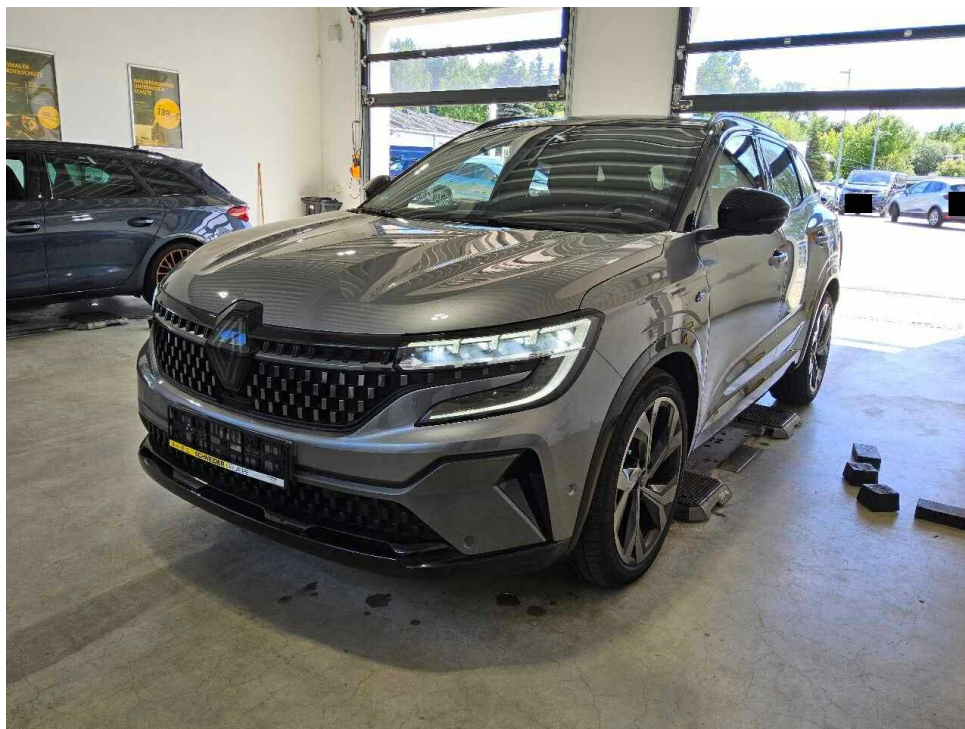


Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand

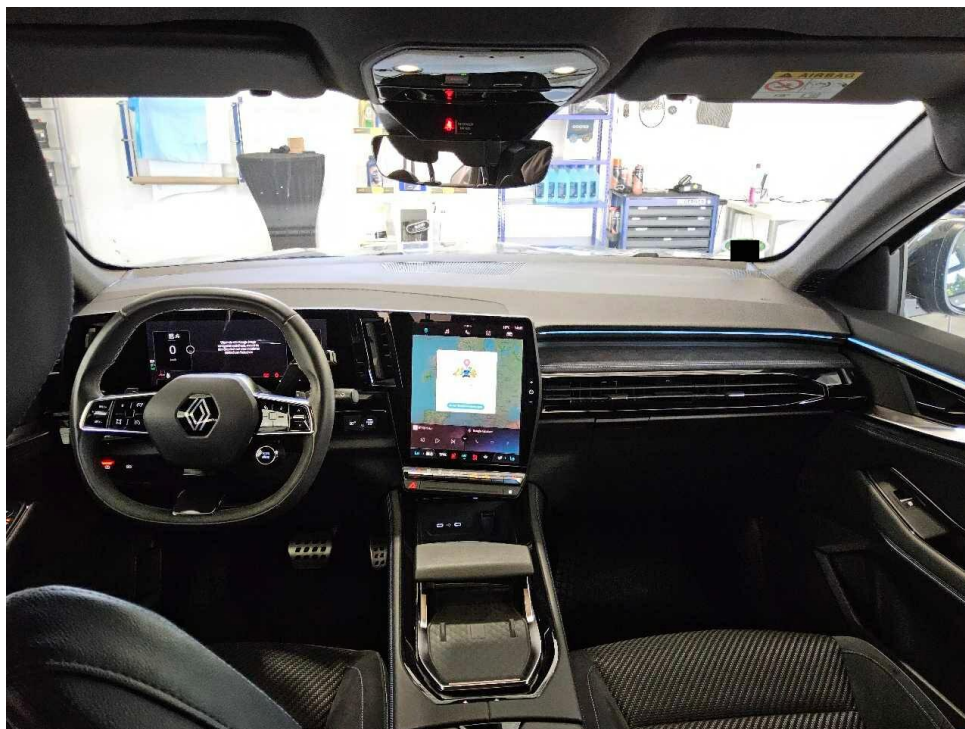


Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

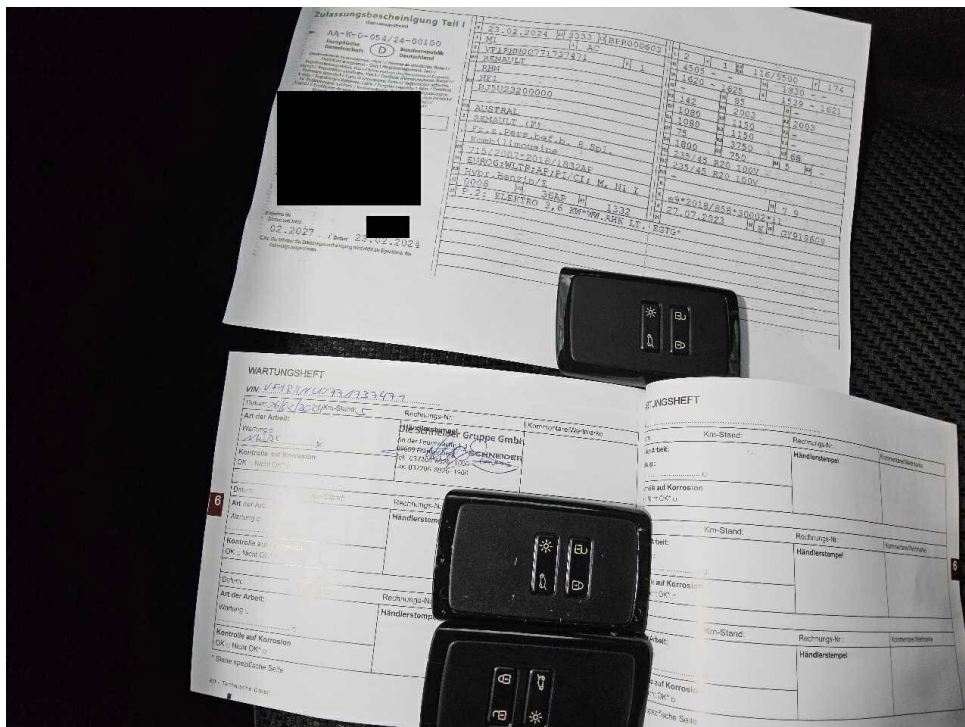


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden

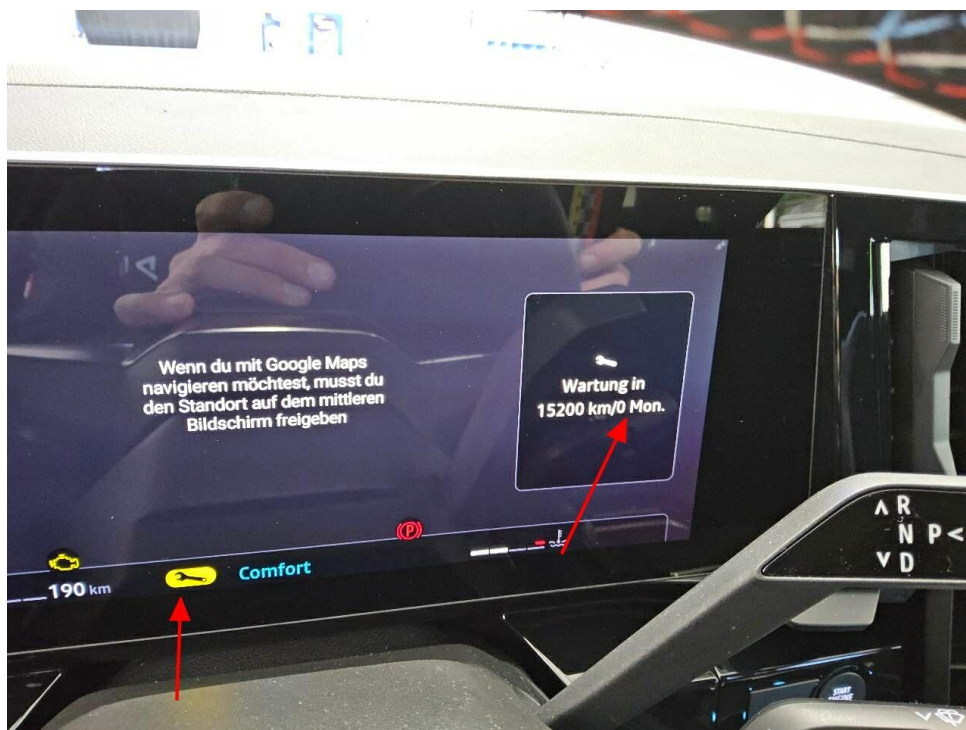


Bild 10 : Inspektion fällig, Wartung mit Zusatzarbeiten durchführen

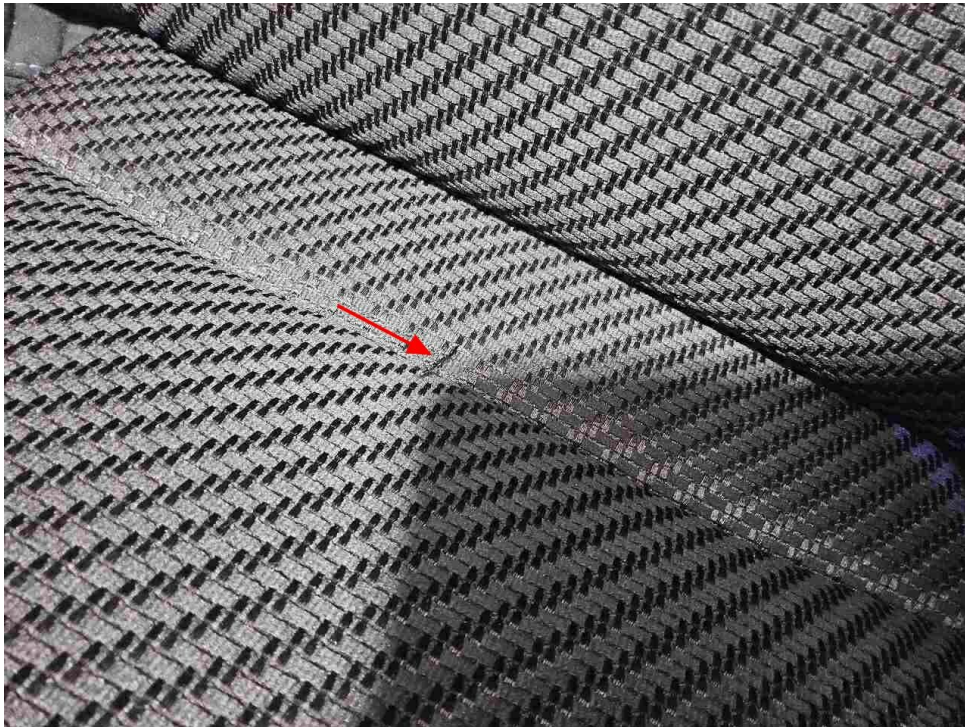


Bild 11 : Sitzbezug vorne links Fransenbildung

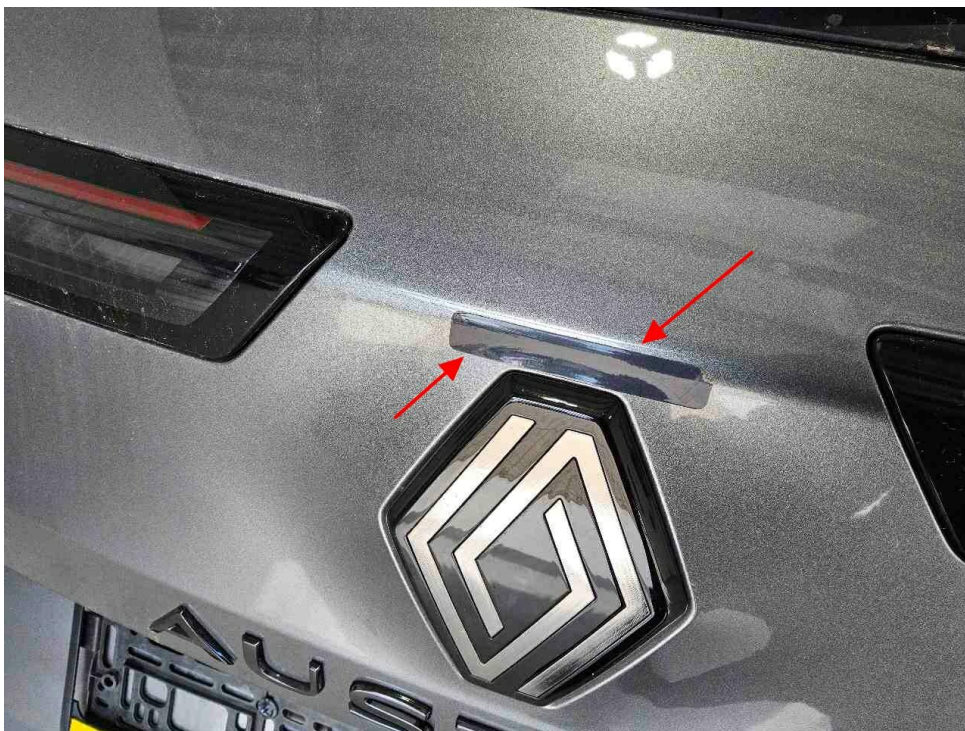


Bild 12 : Fahrzeug Beklebung entfernen, Polierversuch, Schadenerweiterung möglich



Bild 13 : Fahrzeug Beklebung entfernen, Polierversuch, Schadenerweiterung möglich



Bild 14 : Fahrzeug Beklebung entfernen, Polierversuch, Schadenerweiterung möglich



Bild 15 : Anfahrschaden hinten links

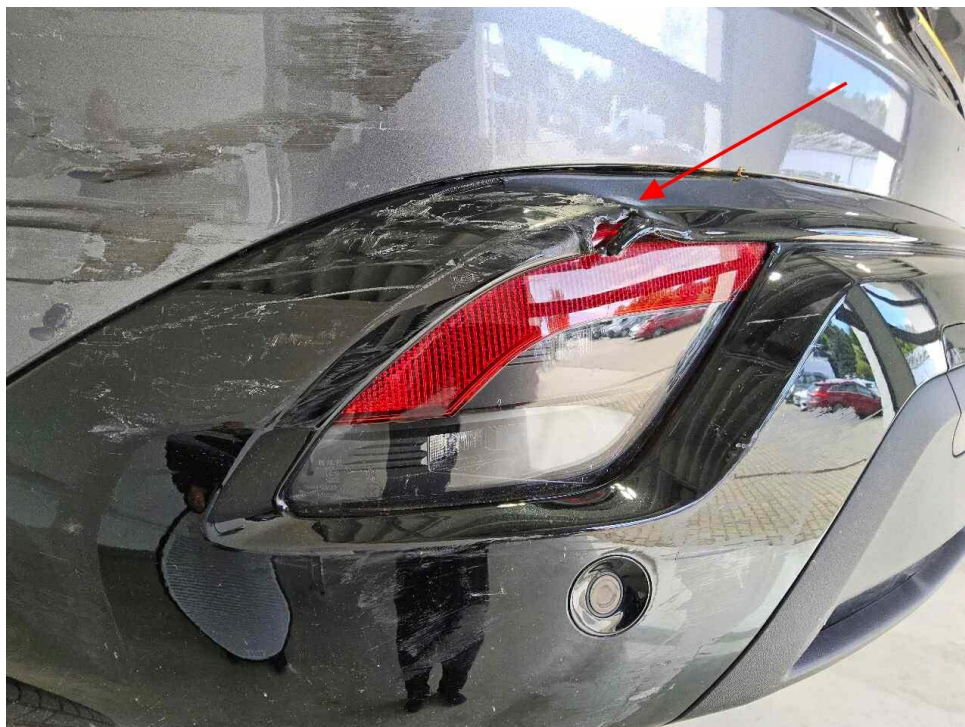


Bild 16 : Anfahrschaden hinten links

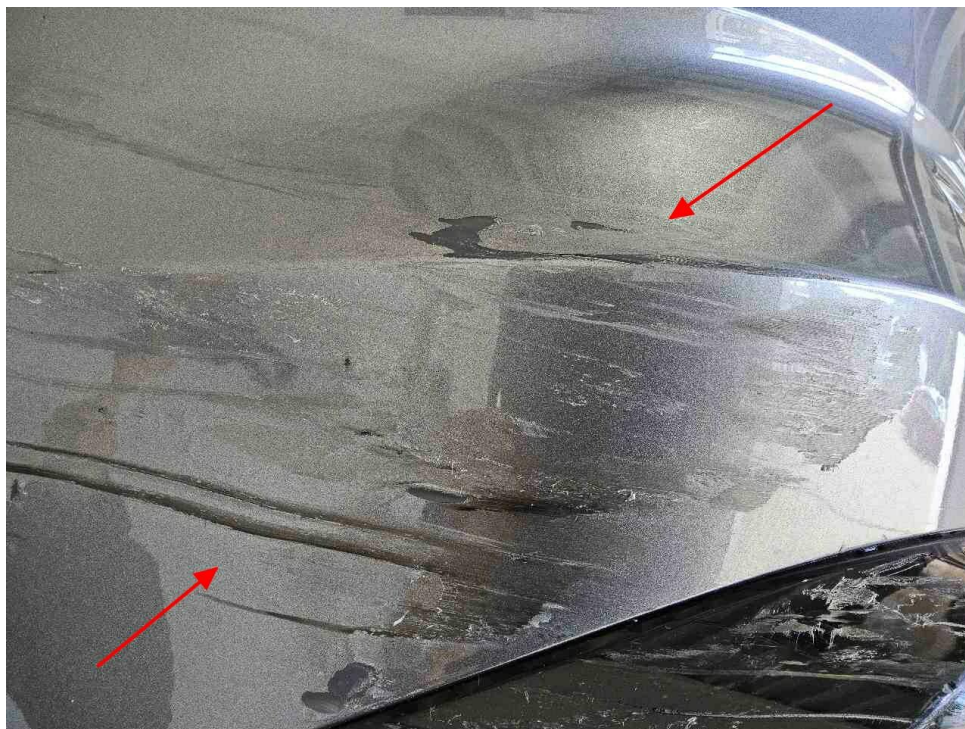


Bild 17 : Anfahrschaden hinten links



Bild 18 : Anfahrschaden hinten links



Bild 19 : Anfahrschaden hinten links



Bild 20 : Anfahrschaden hinten links



Bild 21 : Anfahrschaden hinten links

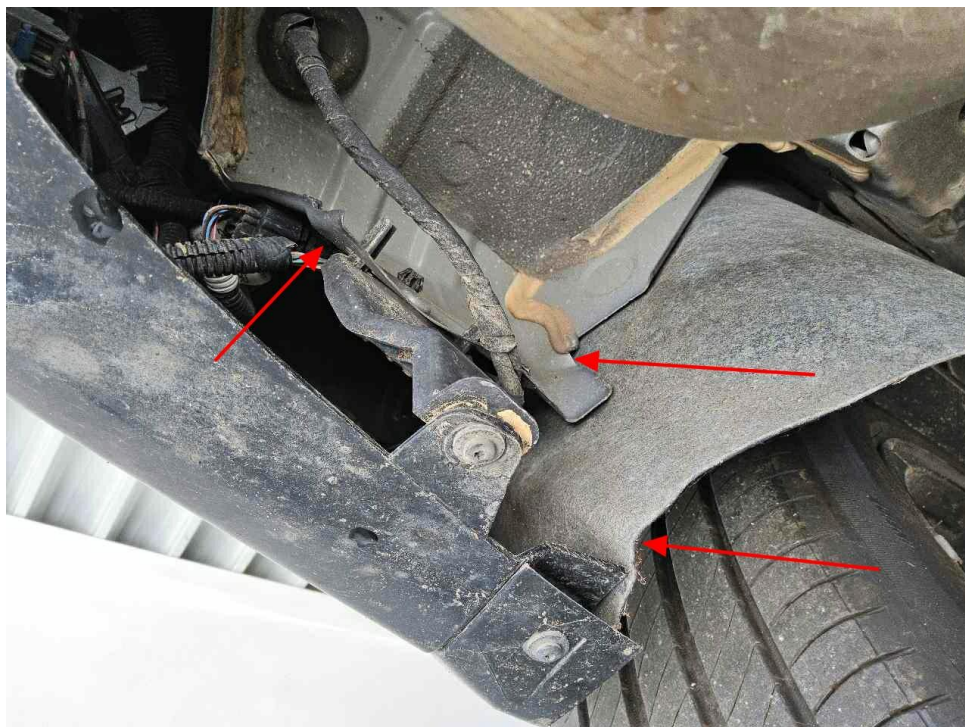


Bild 22 : Anfahrschaden hinten links

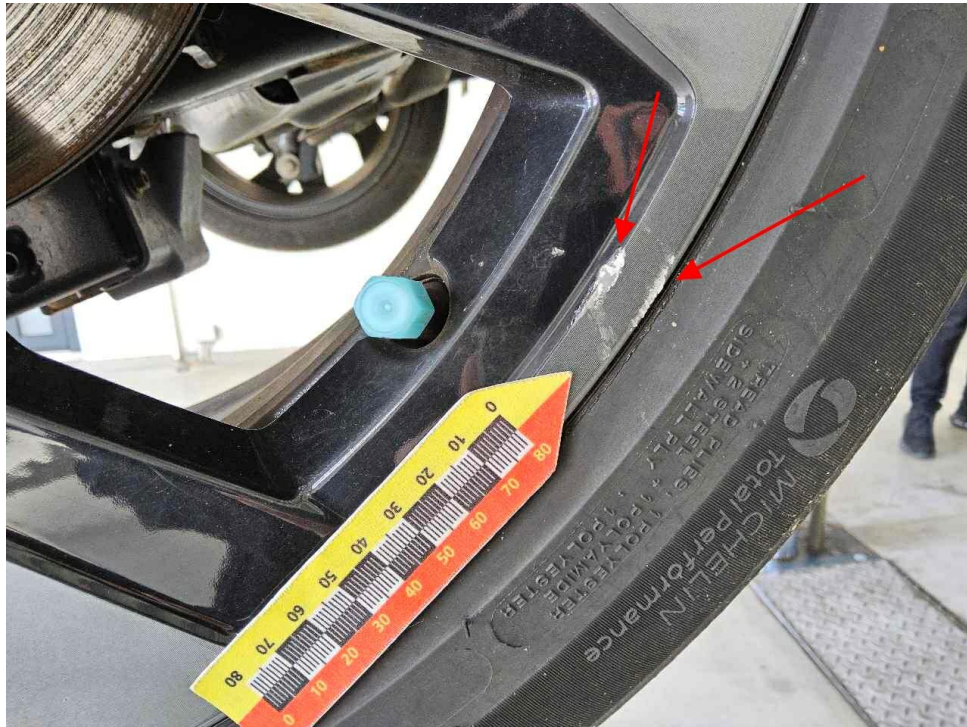


Bild 23 : Leichtmetallfelge hinten rechts zerschrammt mit Materialabtragung

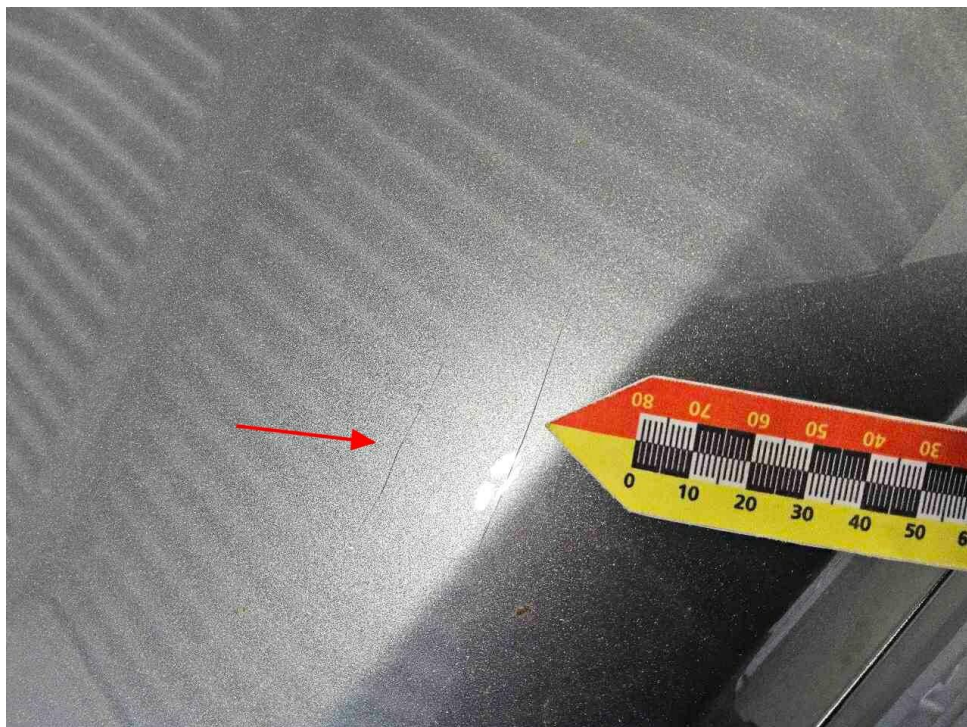


Bild 24 : Motorhaube zerkratzt, Polierversuch, Schadenerweiterung möglich

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 11.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug weist zum Zeitpunkt der Besichtigung einen unreparierten Vorschaden hinten links auf. Eine Kalkulation (siehe notwendige Reparaturen) wurde erstellt, zur genauen Ermittlung der Schadenhöhe ist ein Gutachten erforderlich.

Die Wertminderung bezieht sich auf den vorhandenen Schaden hinten links nach der Reparatur.
Die Ermittlung der merkantilen Wertminderung erfolgt unter Zugrundelegung des Netto- Veräußerungswertes des Nettoneupreises sowie der Netto-Reparaturkosten.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Serviceheft
3 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.02.2024	Letzte Zulassung	23.02.2024
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral 1.3 TCe 160 Mild-Hybrid (EU 6d)
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00771737471	HSN / TSN	3333 / BPR
DAT Europa-Code®	017201580110001	DAT Marktindex	DE001 6450
Km-Stand abgelesen	31108	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Grau / Metallic /	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Wasserbasis / BIYUY /

Schwarz / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA3 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenausstattung: Esprit Alpine, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling schwarz, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 8x20 (Daytona), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE Mild-Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand 2667 mm, Reifen 235/45 R20 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
22707	Frontscheibe heizbar
35506	Heckklappenbetätigung elektrisch
33609	Rücksitzbank verschiebbar
29500	Sitzheizung vorn
11677	Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic
27300	Mittelarmlehne hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
bis Wartung verbleiben: 15.200 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Inspektion fällig, Wartung mit Zusatzarbeiten durchführen, (Bild 10)
2. Fahrzeug Beklebung entfernen, Polierversuch, Schadenerweiterung möglich, (Bild 12, 13, 14)
3. Anfahrschaden hinten links, instandsetzen (Bild 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
4. Leichtmetallfelge hinten rechts zerschrammt mit Matrielabtragung, erneuern (Bild 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzbezug vorne links Fransenbildung, (Bild 11)
Leichtmetallfelge vorne links leichte Kratzer,
Motorhaube zerkratzt, Polierversuch,
Schadenerweiterung möglich, (Bild 24)

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)