



Bild 1 : Diagonal von vorn links

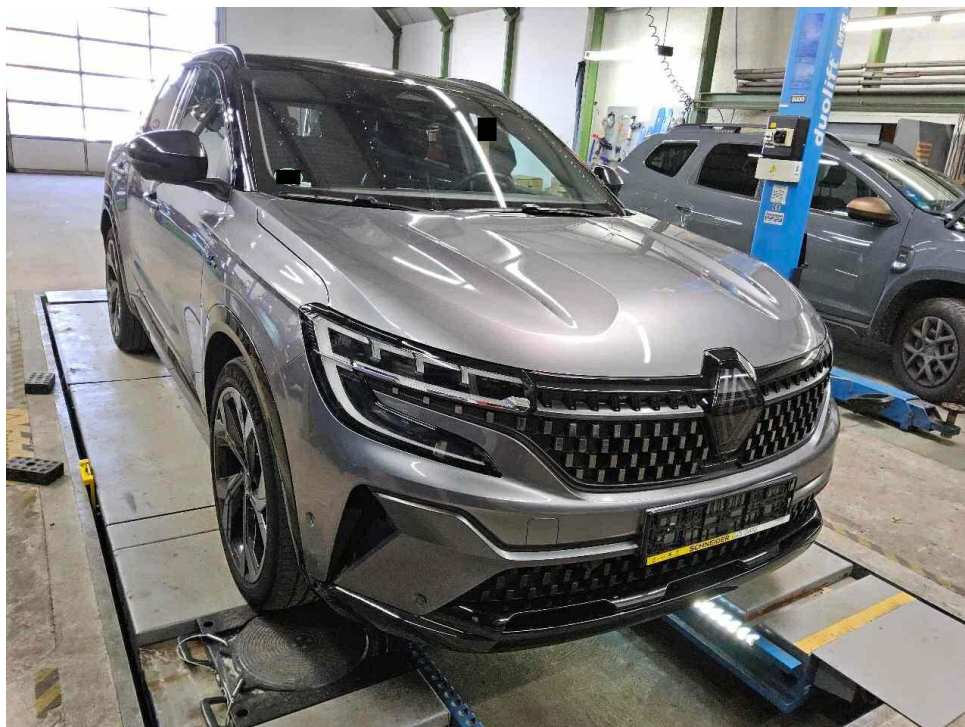


Bild 2 : Diagonal von vorn rechts





Bild 3 : Diagonal von hinten rechts

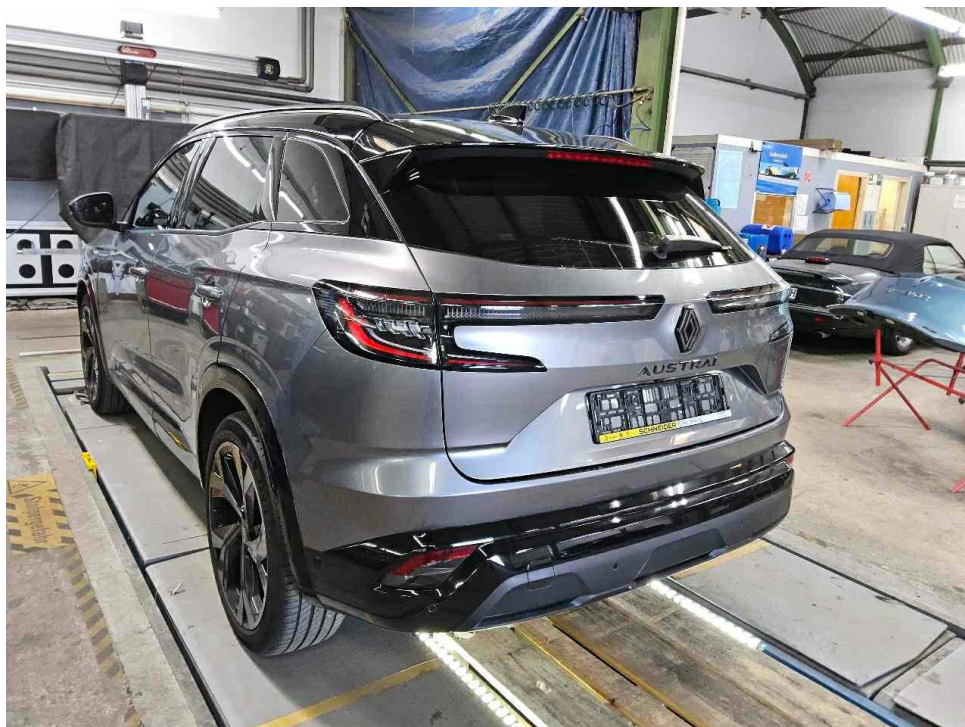


Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



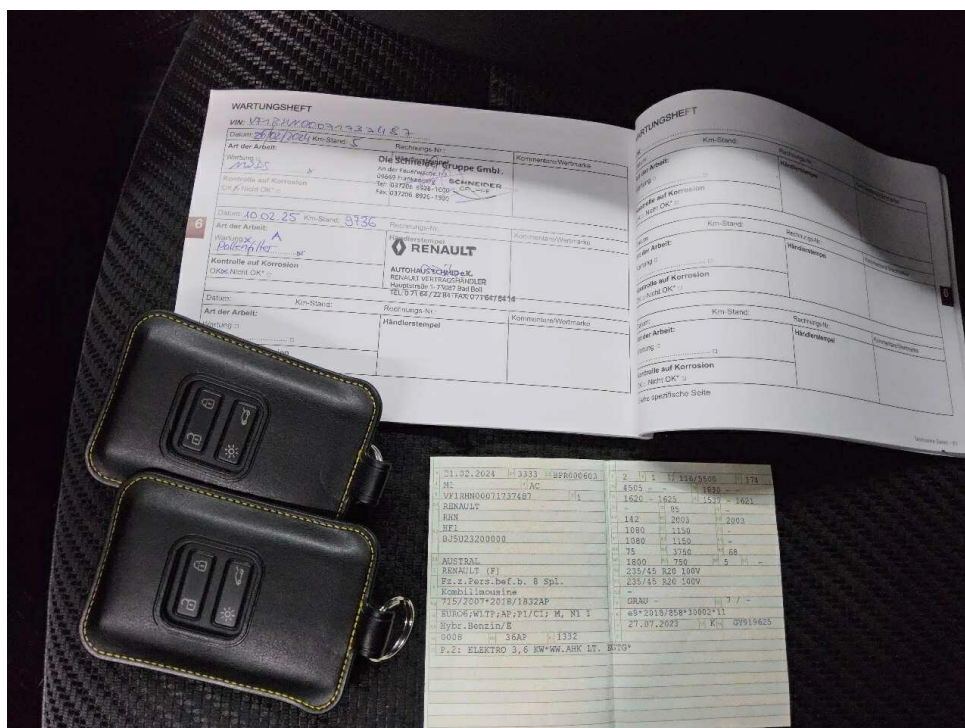


Bild 9 : Alle Fz Schlüssel ZLP 1. Letzter Eintrag im Serviceheft

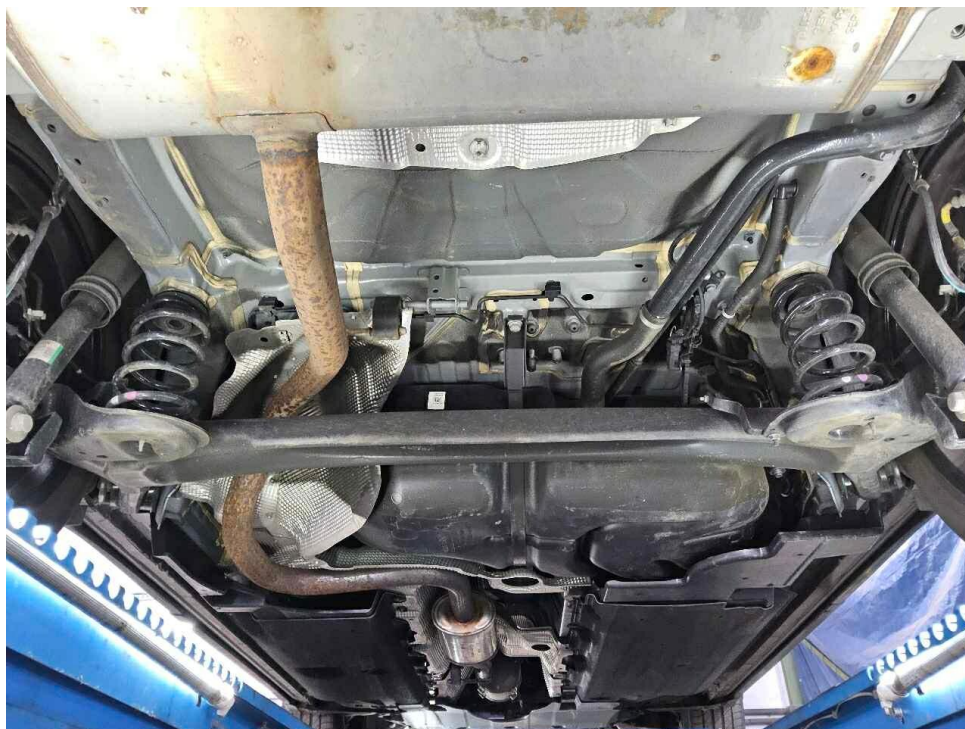


Bild 9 :      Unterboden



Bild 10 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair





Bild 11 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 12 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, smart repair



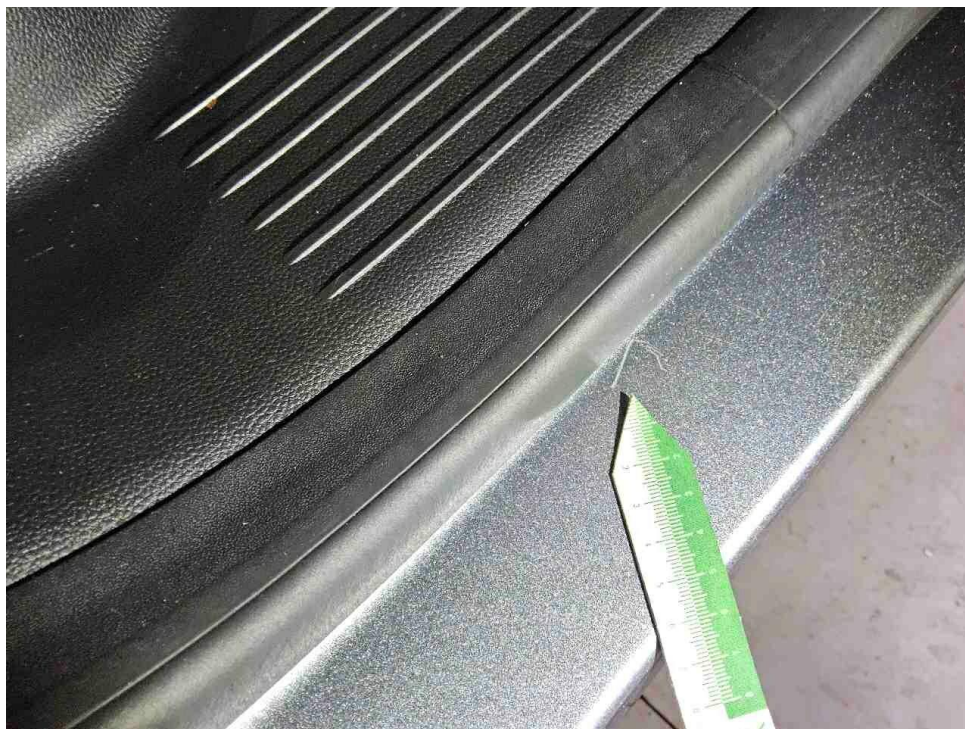


Bild 13 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair

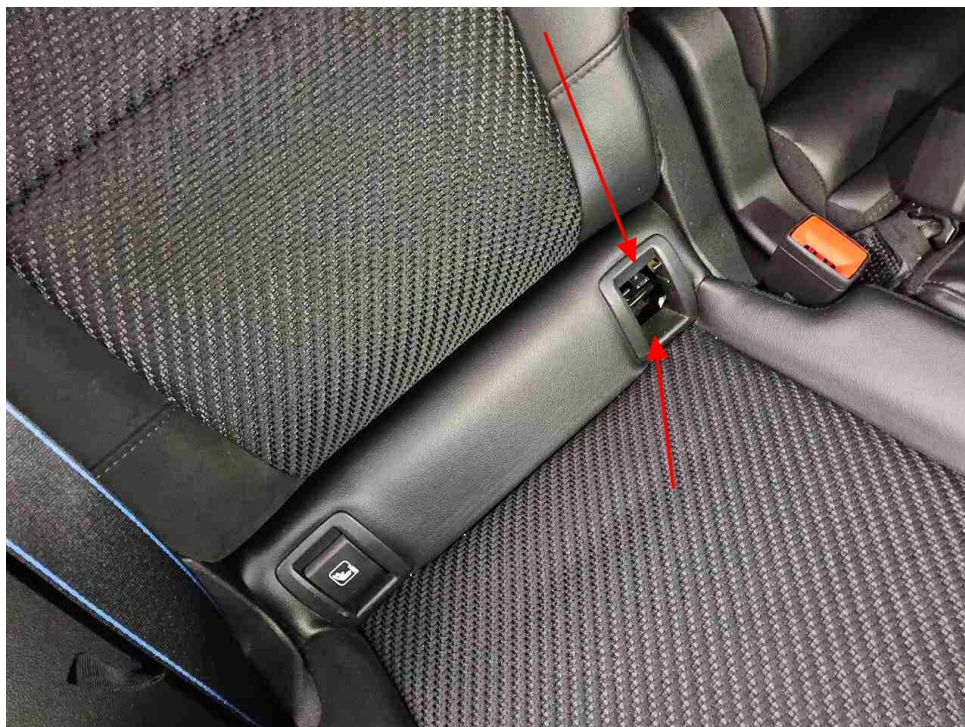


Bild 14 : Sitz hinten rechts Isofix Abdeckung links fehlt





Bild 15 : Türeinstieg vorne rechts Zierleiste mehrfach eingedellt



Bild 16 : Stoßfänger hinten Spoiler zerkratzt, Polierversuch Schadenerweiterung möglich





Bild 17 : Leichtmetallfelge vorne links zerkratzt



Bild 18 : Leichtmetallfelge vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 19 : Leichtmetallfelge vorne rechts mehrfach verschrammt



# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung  
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss  
Besichtigung 02.03.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug ist zweifarbig lackiert, ist Dachfläche ist schwarz lackiert.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen. 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                                                                   |                            |                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Erstzulassung        | 21.02.2024                                                                        | Letzte Zulassung           | 21.02.2024                    |
| Haltereinträge       | 1                                                                                 | Fahrzeugart                | Personenkraftwagen            |
| Hersteller           | Renault                                                                           | Typ / Verkaufsbez.         | Austral (07.2022->) / Austral |
|                      |                                                                                   |                            | 1.3 TCe 160 Mild-Hybrid       |
|                      |                                                                                   |                            | (EU 6d)                       |
| Aufbauart            | Geländewagen                                                                      | Türen                      | 5                             |
| Sitzplätze           | 5                                                                                 | Fahrzeug-Ident.-Nr.        | VF1RHN00071737487             |
| HSN / TSN            | 3333 / BPR                                                                        | DAT Europa-Code®           | 017201580110001               |
| DAT Marktindex       | DE001 6450                                                                        | Km-Stand abgelesen         | 22009                         |
| Nächste HU §29 StVZO | 02 / 2027                                                                         | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E                 |
| Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor                                                                   | Leistung (kW)              | 116                           |
| Hubraum (ccm)        | 1332                                                                              | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,       |
|                      |                                                                                   |                            | N1 I                          |
| Antriebsart          | Frontantrieb                                                                      | Getriebe                   | Automatik /                   |
| Felgen               | Leichtmetall                                                                      | Farbe                      | Grau / Metallic /             |
|                      |                                                                                   |                            | Wasserbasis / 2-Schicht /     |
|                      |                                                                                   |                            | BIYUY                         |
| Polster / Farbe      | Stoff / Schwarz                                                                   |                            |                               |
|                      | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            |                               |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                 | Hersteller/Typ       | Art   | Profiltiefe |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 235 / 45 R 20 100 V               | Michelin / Primacy 4 | S / O | 3 mm        |
| rechts    | 235 / 45 R 20 100 V               | Michelin / Primacy 4 | S / O | 3 mm        |
| 2 links   | 235 / 45 R 20 100 V               | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 235 / 45 R 20 100 V               | Michelin / Primacy 4 | S / O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 10 / 2027 |                      |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA3 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenausstattung: Esprit Alpine, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling schwarz, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Abstandswarner, Fahrassistent-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 8x20 (Daytona), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE Mild-Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand 2667 mm, Reifen 235/45 R20 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


| Code  | Bezeichnung                                            |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 22707 | Frontscheibe heizbar                                   |
| 35506 | Heckklappenbetätigung elektrisch                       |
| 33609 | Rücksitzbank verschiebbar                              |
| 29500 | Sitzheizung vorn                                       |
| 11677 | Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic |
| 27300 | Mittelarmlehne hinten                                  |



## Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital  
bis Wartung verbleiben: 29.100 km oder 365 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

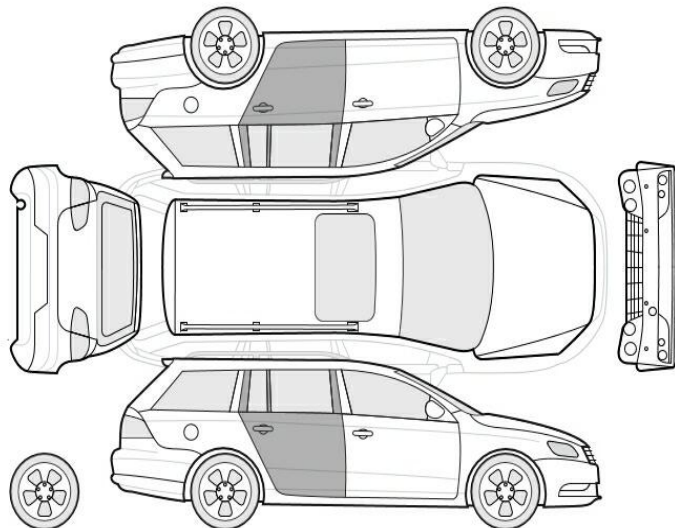

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türeinstieg vorne rechts Zierleiste mehrfach eingedellt, erneuern (Bild 15)
2. Leichtmetallfelge vorne links zerkratzt, optischer Minderwert,
3. Leichtmetallfelge vorne rechts mehrfach verschrammt, erneuern
4. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 12)
5. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 10)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne links Zierleiste leicht eingedellt,  
Türeinstieg vorne rechts zerkratzt, polieren  
Motor oberhalb leicht ölfeucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich  
Stoßfänger hinten Spoiler zerkratzt,  
Polierversuch Schadenerweiterung möglich,

---

**Fehlende Teile**

1. Sitz hinten rechts Isofix Abdeckung links fehlt