



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BO-V 3789E
Berichtsnummer :	0000000937545-DE926		
Referenznummer:	31224087		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) Plug-in Hybrid Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH581AGML018379	Laufleistung abgelesen:	51453 km 11.08.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	11.08.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(WD) CARARRAWEISS
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2026 / 08.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	51398 / 10.08.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	205/55/R16/91H 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/55/R16/91H 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	205/55/R16/91H 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/55/R16/91H 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound) • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display • Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachreling • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System Spurwechselassistent
Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne | <ul style="list-style-type: none"> • Abbiegelicht • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Alarmanlage • Antriebs-Schlupfregelung (TCS) • Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel heizbar • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachspoiler • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Fußmatten • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
|--|---|

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (16 / 20 A)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED hinten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Navi-Paket
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Mobile Online-Dienste
UVO Connect / Kia Connect, Audio-Navigationssystem KIA (10,25")

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

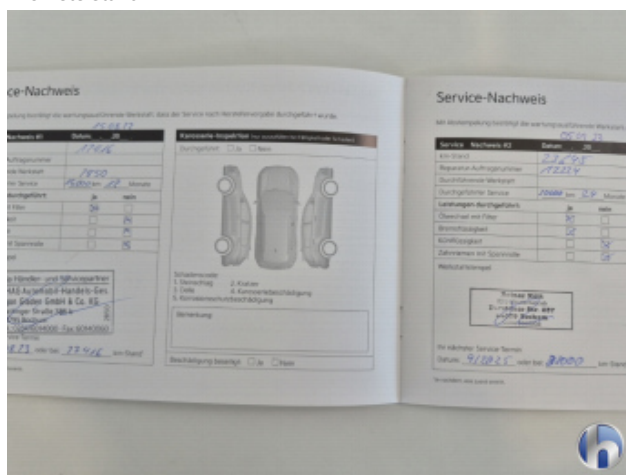

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen