

Kennzeichen

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassu

Reparaturkosten ge

-
-

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-597,00 EUR
-501,68 EUR

Reifenbewertung

mit MwSt.
ohne MwSt.

-576,00 EUR
-484,04 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.07.2024	Letzte Zulassung	23.07.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CITROEN
Marke	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C5 X Feel Pack
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7NCHNS9R4801356
HSN / TSN	2525 / ACE	Schlüssel-Nr.	00000000
Km-Stand abgelesen	67057	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1, N2		
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 W	Tracmax / Allseason	A / S	0 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 W	Tracmax / Allseason	A / S	0 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 W	Tracmax / Allseason	A / O	1 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 W	Tracmax / Allseason	A / O	1 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2029			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch anklapp-, einstell- und beheizbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegelgehäuse in Brillant-Schwarz lackiert, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, Digitales-Kombiinstrument 7", Drehzahlmesser, Dreipunktsicherheitsgurte vorn und hinten, Einparkhilfe vorne und hinten akustisch, inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: Citroën Advanced Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwischer mit Regensensor, Getriebe: 8-Stufen-Automatik EAT8, Heckscheibe beheizbar, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen hinten (außer Mitte), Kindersicherung der Türen hinten, Klimautomatik (2-Zonen), Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn in der Höhe verstellbar, LED Innenraumbelichtung, LED Scheinwerfer, LED-Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Magnetic-Blau Metallic, Lenkrad in der Höhe und Länge verstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Teillederlenkrad, Lichtsensor und Fernlichtassistent, MyCitroën Assist, Paket: Sicherheitspaket, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter:


Ottopartikelfilter, Proximity Keyless-System, Radio: MyCitroën Drive Plus, Radiozubehör: 10"-Touchscreen, Radiozubehör: Audio-System mit 8 Lautsprechern, Radiozubehör: USB-Anschlüsse Type C, Reifendruckkontrollsystem, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen "Aero X" silber/schwarz, Räder: Reifenreparaturkit, Servolenkung, Sitze: Rücksitzbank geteilt (60/40) umklappbar, Sitze: Rücksitzbank mit Mittelarmlehne und Skiklappe, Sitze: URBAN GREY, Stoff "Chevrons" Grau mit Kunstleder Schwarz, Start&Stop-System, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe, Verglasung: Heck- und Seitenscheiben hinten, dunkler getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 27.03.2026 bei Kilometerstand 61.973
 bis Wartung verbleiben: 17.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

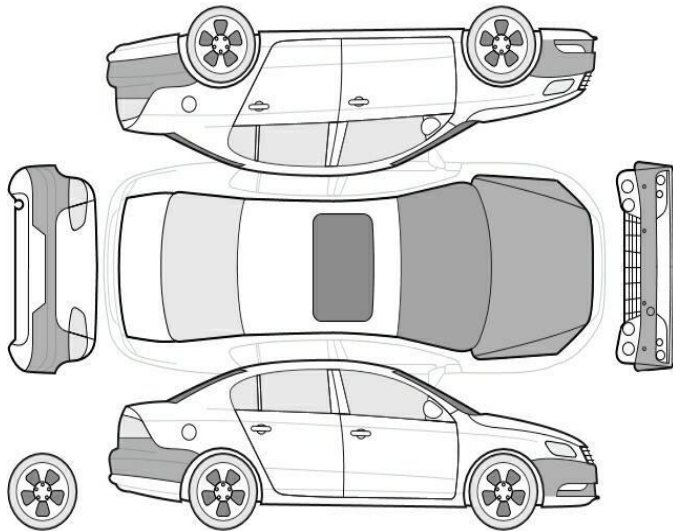

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Lenkrad verkratzt, smart repair (Bild 7)	100,84	120	voll	-100,84	-120
2. Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern (Bild 8)	1.145,38	1.363	anteilig	-400,84	-477
Gesamt	1.246,22	1.483		-501,68	-597

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR	
			netto	brutto
vorne links	0 mm	AS	-121,01	-144,00
vorne rechts	0 mm	AS	-121,01	-144,00
hinten links	1 mm	AO	-121,01	-144,00
hinten rechts	1 mm	AO	-121,01	-144,00
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /O Original	-484,04	-576,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Jens Theiss

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

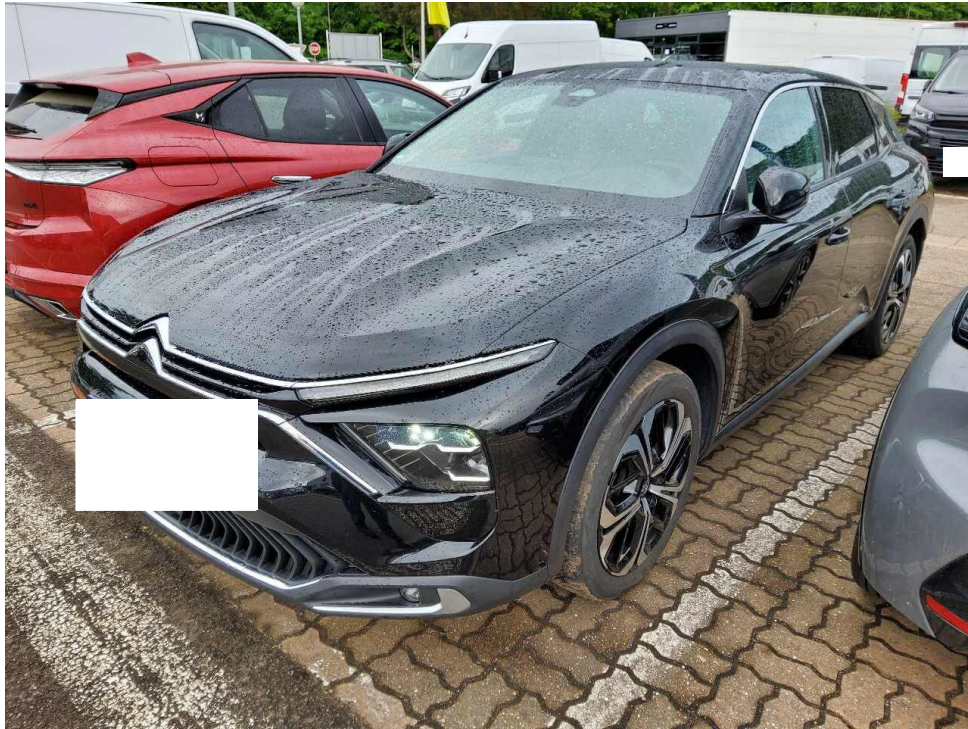


Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

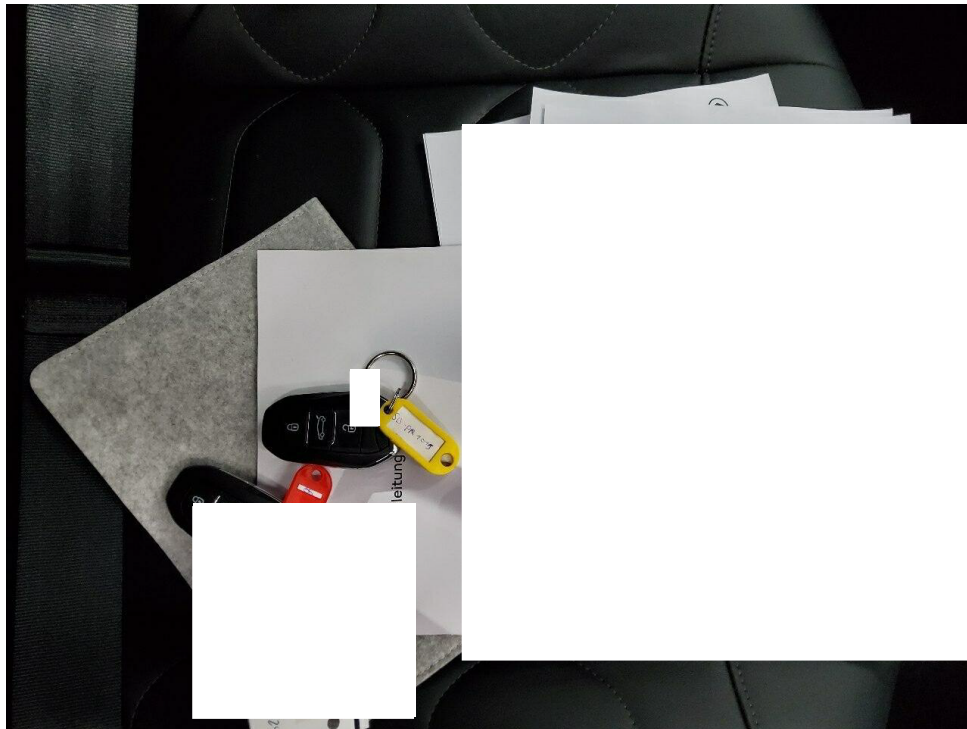


Bild 5 : Schlüssel, Servic viceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Lenkrad verkratzt

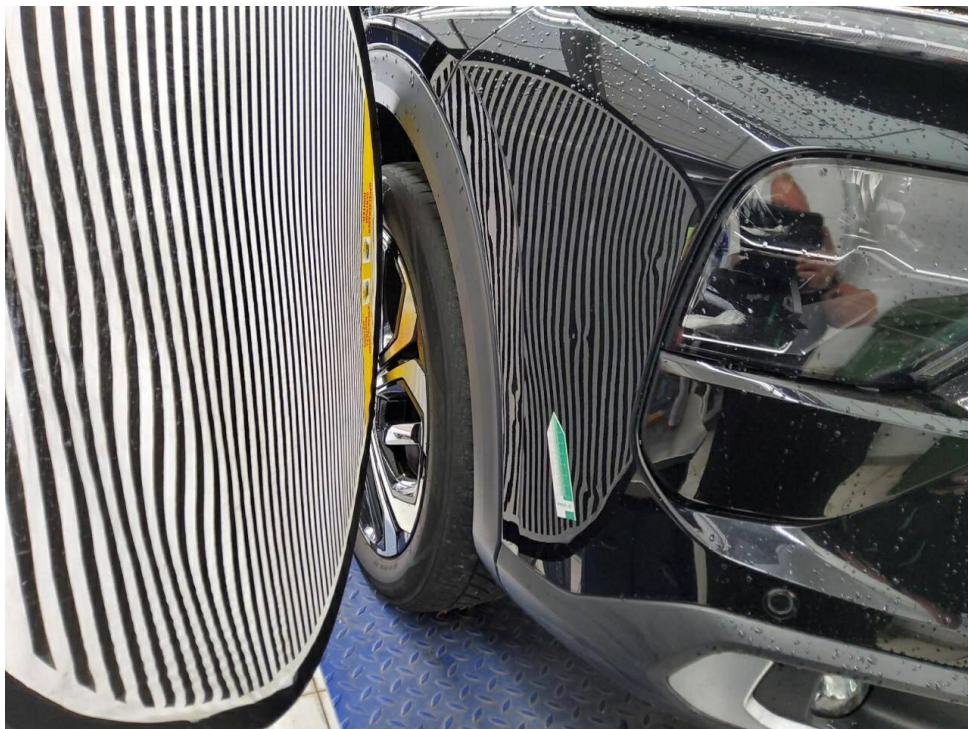


Bild 8 : Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern



Bild 9 : Achse 1, Reifen Links 1



Bild 10 : Achse 1, Reifen Rechts 1

