

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002438650
Besichtigt am: 27.04.2026 10:33
Berichts-Nr: 10551240
FIN: TMBJG8NXXRY144271



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

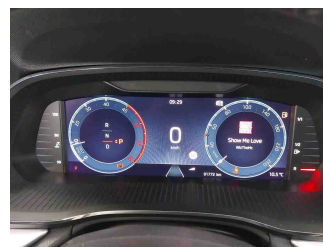

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	13.03.2024
Laufleistung:	91.772 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Berganfahrassistent
"ERGOSITZ HIGH" Safety	Besondere Innengeräuschkämpfung
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Betriebserlaubnis Nachtrag
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Bordliteratur in Deutsch
"REAR LIGHT VIEW"	Bordwerkzeug
"REAR VIEW"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Chrompaket
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"TRAVEL ASSIST HIGH"	Columbus PLUS Business
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	DAB - Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dachreling
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung hinten,Basis 1
4 Türen	Dämpfung vorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
7-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 180 A
A8	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Ablagekästen im Kofferraum	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrerkniefairbag
Anhängdevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fernlichtassistent
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Windschutzscheibe	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Grossdach-System



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Head-Up Display
Heckscheibenwischer "AERO"
Heckspoiler
Hinterachse "Standard"
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Komfort PLUS
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung mit Kabelloses Laden
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedreht 7,5J x 18" - 4 Stk.
Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehnen mit Massagefunktion
Leuchtweitenregulierung
Licht
Linkslenker
Luxusausstattung
Mit Adapter
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
Mit Multifunktionskamera
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser- Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 4
Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netzprogramm + Cargoelemente
Netztrennwand
Nicht Heissland
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Fußmatten
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ohne Schmutzfänger
Ohne Skisack
Ohne Speedlimiter (LIM)
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/45 R18 91Y
Reifendruckkontrolle
Reifenlieferanten für EU Länder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausrüstung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstufbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbelüftung vorn

Sitzbezüge in Leder/Kunstleder

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tablethalter, 3.Schlüssel, Abfalleimer in Tür

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,5 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,5 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
7	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG8NXXRY144271

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10551240
vom: 05.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

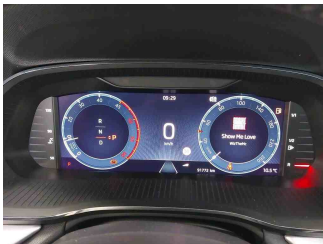

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

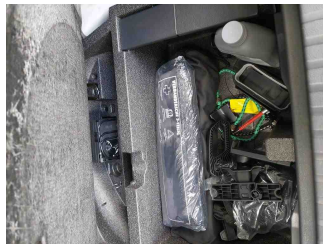

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

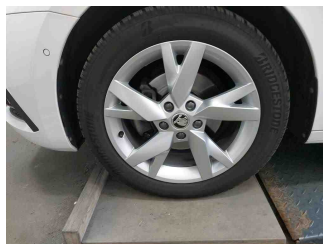


Räder - Rad montiert vorne
links

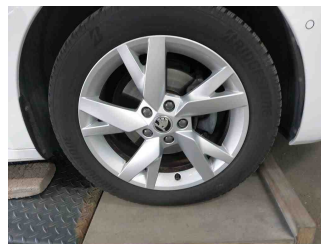

Räder - Rad montiert vorne
rechts

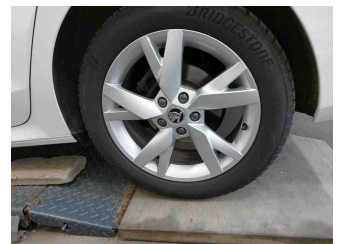

Räder - Rad montiert hinten
links

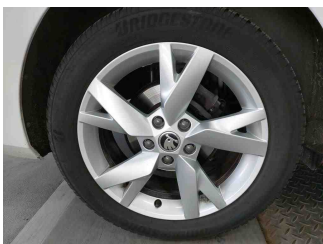

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

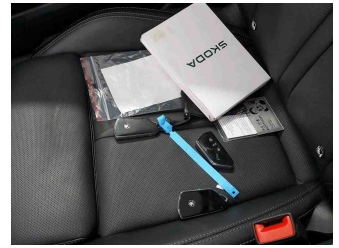

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

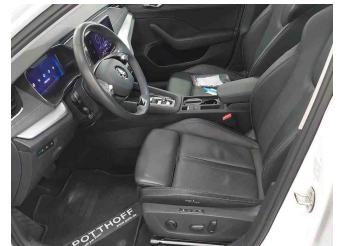


Innenraum - vorne

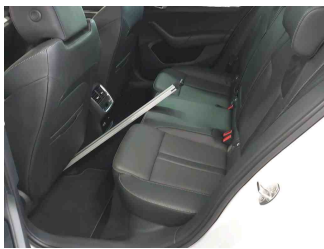

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

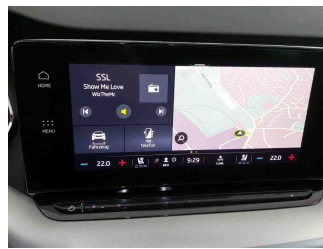


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

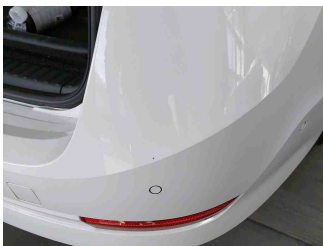

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen




3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




5 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung

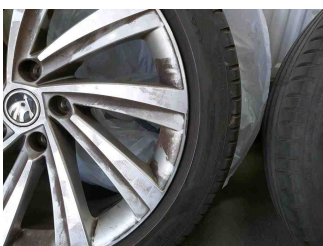

6 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

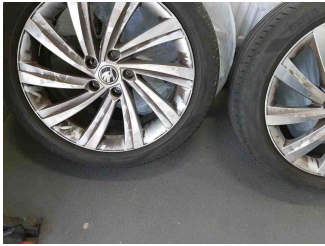

7 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung

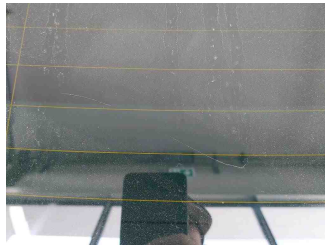

8 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

