



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46700726
Auftrags-Nr / Referenz: 50440804_1
Besichtigungsdatum: 03.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo V60 B4 B DKG Plus Dark		
Kennzeichen	P-MM 254	Fahrgestellnummer	YV1ZWK8V5S2640093
Erstzulassung	24.06.2024	Laufleistung (abgelesen)	24.437 km
HSN/TSN	9101 / BSJ 00026	Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	145 kW	Nächste HU	06/2027
Hubraum	1.969 ccm	Zylinder	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	95 Tag(e)
Letzte Wartung	10/2025 bei 12.690 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.240 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50440804_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 95Y	Winterreifen auf Leichtmetall	Vredestein	5mm / 5mm	i.O.
2	235/40 R19 95Y	Winterreifen auf Leichtmetall	Vredestein	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf ohne	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf ohne	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/60 R19 94M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	3	

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag Beifahrerseite vorn abschaltbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorne und hinten - Ausstiegsleuchten vorne und hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe - beleuchtete Türablagen und Türöffner vorne und hinten - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - 2 USB-C- Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel Sport in hochglänzendem Schwarz
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor - zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
Colorverglasung
Dachkantenspoiler
Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Hochglanzschwarz
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Front- und Heckschürze Sport
Frontgrill Sport Frontgrill mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in hochglänzendem Schwarz
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: Doppelkupplungsgetriebe 7-Gang
Gurthöheneinstellung vorn
Haken im Gepäckraum
Heckklappenautomatik (elektrisch)
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel mit Ablendautomatik
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Handschuhfach und Gepäckraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Intelligent Speed Assist - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent - Warnung beim überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung (elektrisch für die hinteren Türen)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die Fondsitze (in B-Säule integriert) inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Menü
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar, elektrisch
Kopfstützen vorn
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Dreispeichenlenkrad lederfrei
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Mittelarmlehne hinten (klappbar) mit Getränkehalter
Mittelarmlehne vorne mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Notfall-Bremsleuchten - bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4 -Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2.Sitzreihe) - Lenkradheizung
Parkbremse, elektrisch
Parktickethalter
Partikelfilter: Benzinpartikelfilter
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze - inkl. Mittelarmlehne hinten - Einlage: Metal Mesh - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv) mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Rückfahrkamera
Safety Assistance - Aut. Notbremssys. m. Erken. von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungs- u. Notbremsassistent - Connected Safety - Distanzwarnen (nur i.V.m. Head-up Display) - Driver Alert - Aufmerksamkeitswar. - Geschwindigkeitsbegrenzer (variabel) - Geschwindigkeitsregelanl. - Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent - Oncom. Lane Mitigat. - Ready to Drive notificat. - Road Edge Detect. - Road Sign Info. (RSI) - Verkehrszeichener. - Run off Road Protection
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sicherheitsgurte - Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer - Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Sicherheitslenksäule (adaptiv)
Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard) Lädt Smartphones auf einer Ladefläche kabellos auf (Kompatibilität vorausgesetzt)
Verbandskasten und Warndreieck
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo Cars App, wie Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs, Anzeige der Fahrzeugposition und digitales Handbuch.
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperr
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Panikfunktion (in Funkfernbedienung integriert) - Komfortöffnung /-schließung der Seitenfenster und ggf. des Schiebedachs per Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung schwenkbar, semi-elektrisch
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Business (Plus) - LED-Nebelscheinwerfer - Scheinwerferreinigungsanlage - Driver Assistance - Parkkamera mit 360° Surround View inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten) - Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule) - Driver Awareness - Voll-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam - Audiosystem Premium Sound by Harman Kardon
Paket: Fahrerassistenz-Paket Driver Assistance -Adaptive Geschwindigkeitsrege. -Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) -Pilot Assist Innen- und Außenspiegel mit Abblendaut. Driver Awareness -Blind Spot information System, Totowinkelassistent inkl. Spuwechsel. -Cross Traffic Alert -Heckaufprallabschwächung
Paket: Licht-Paket (Plus,Ultra) - LED-Nebelscheinwerfer - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adapt. Leuchtweitenreg. und integriert. LED-Tagfahrlicht
Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz (elektrisch)
Parkkamera mit 360° Surround View inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Räder: Leichtmetallfelgen 19" 5-Dreierspeichen Sport-Design Diamantschnitt/Graphitoptik 8 J x 19 mit Bereifung 235/40 R19 W
Räder: Notrad (Stahlfelge) - inkl. Wagenheber und Werkzeug
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Sitz vorn	Abdeckung (R) - Kratzer - Smart Repair
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - porös / rissig - Smart Repair
6	Stossfänger hinten	Spoiler - Kratzer - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1. Service >31Tage überschritten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung
9	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist kein Bestandteil der Ausstattung.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

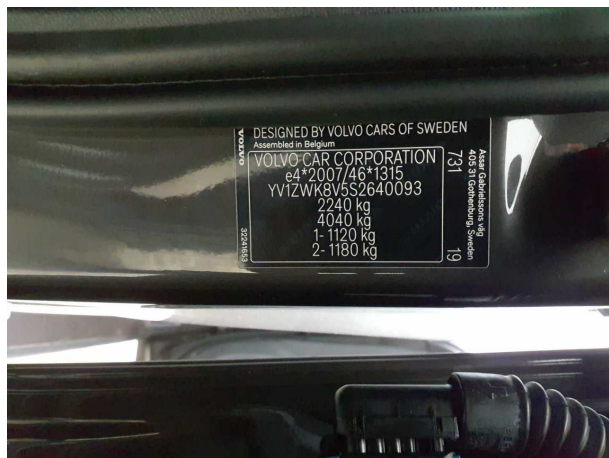


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

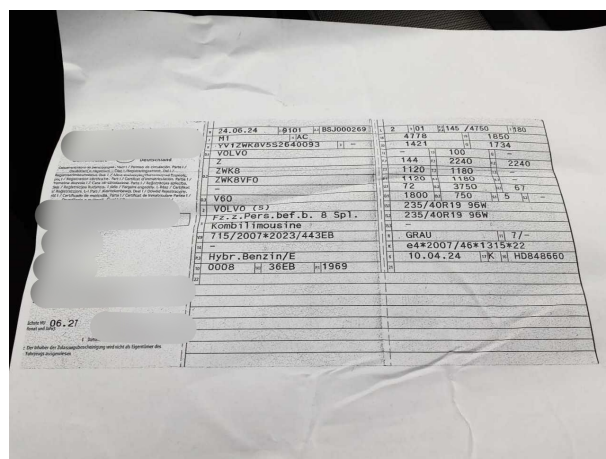


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung

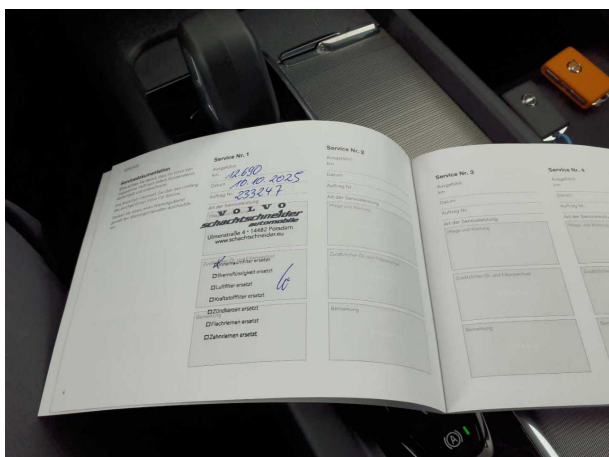


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Sm... Repair

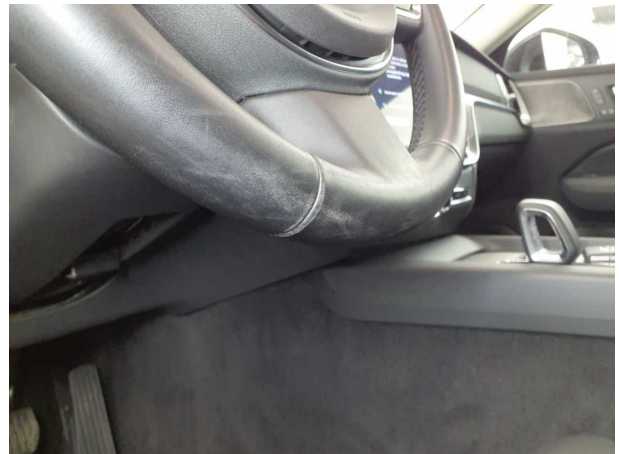

Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Sm... Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

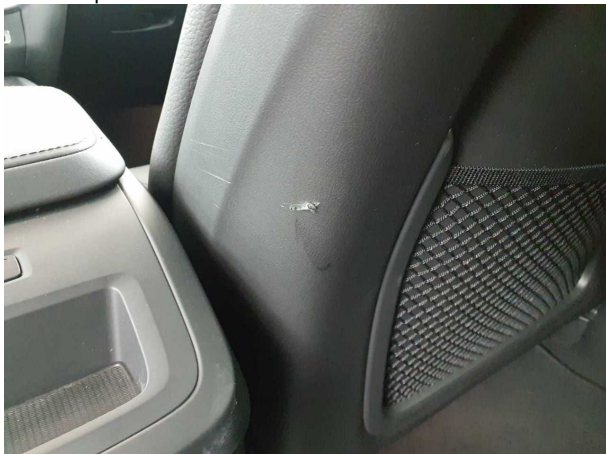

Beschädigung #4: Sitz vorn: Abdeckung (R) - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hint... links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #4: Sitz vorn: Abdeckung (R) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - porös / rissig - Smart Repair

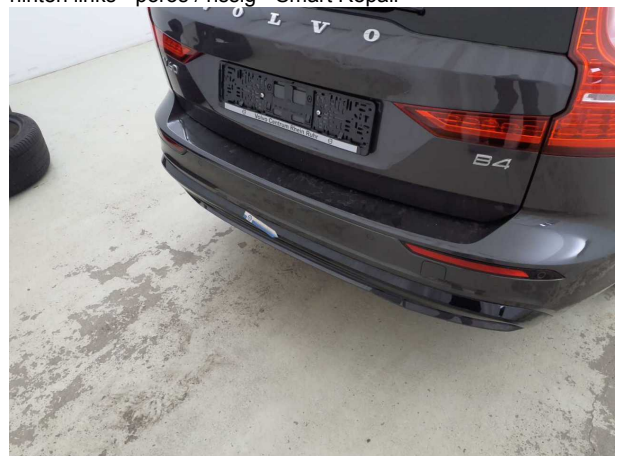

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

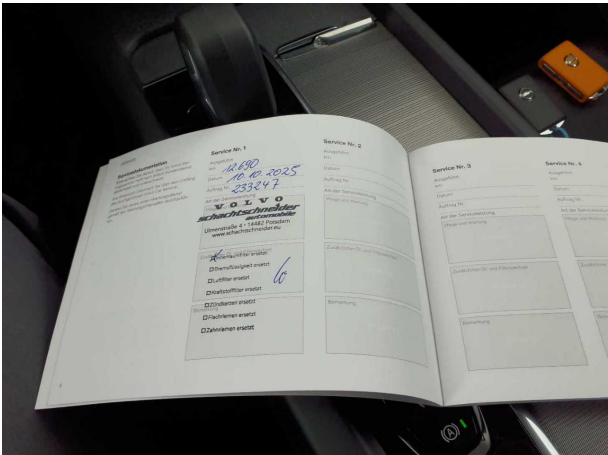

Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung (1. Service >31Tage überschritten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren