



TMBLU7NS3P8047734

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	116.920 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	381 Tag(e)
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2026
Fahrgestellnummer	TMBLU7NS3P8047734	Leistung / Hubraum	180 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	24.05.2023	Polster/Farbe	Leder / Anthrazit
Letzte Wartung	01/2026, 106.430 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (01/2026 um 3700km überzogen -> 2Jahre/30.000km)
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern
3	Tür hinten rechts	Tür (zusätzlich kleine Gebrauchsspur (Kratzer)) - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung (fällig seit 05.2026) - fällig - durchführen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - lackieren
9	Motorhaube	Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel - lackieren
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (inklusive Spoiler lackieren) - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46322299
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R20 101W	Maxxis	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R20 101W	Maxxis	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46322299
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	116.920 km
Fahrgestellnummer	TMBLU7NS3P8047734	Erstzulassung	24.05.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne

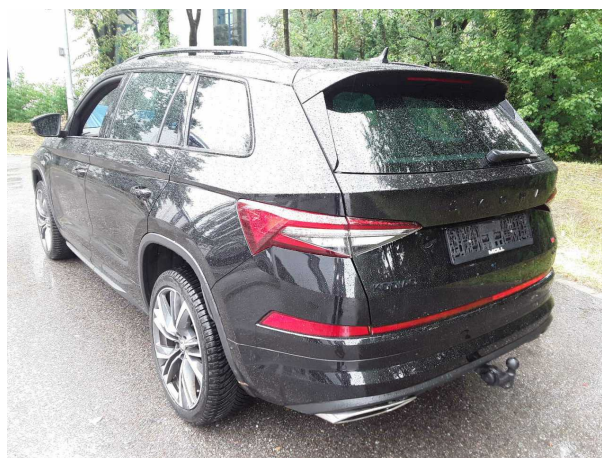


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

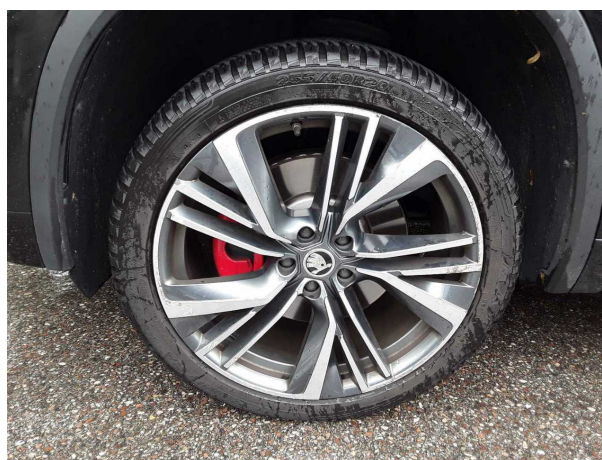


Abbildung 6: Montierte Bereifung

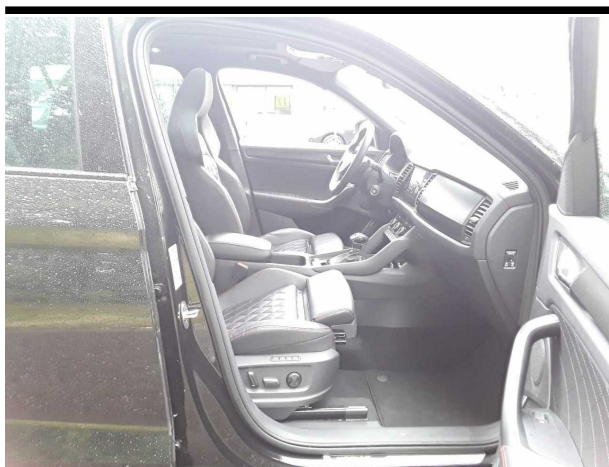


Abbildung 7: Innenraum vorne

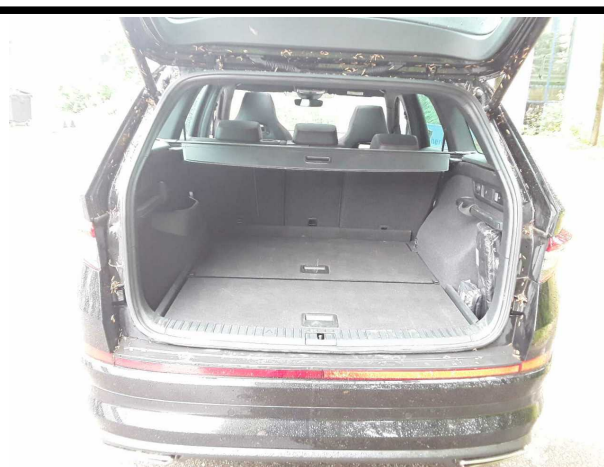


Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum

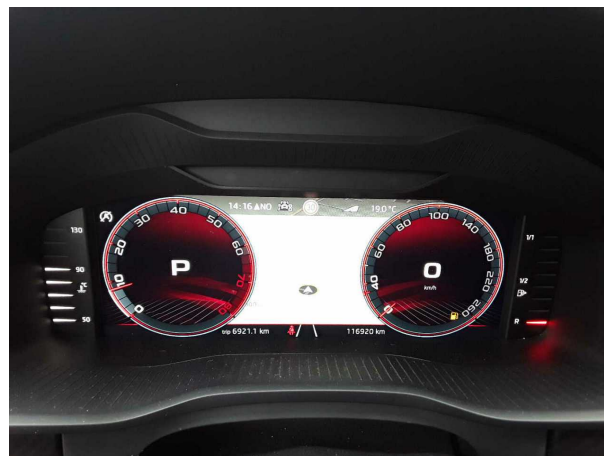


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46322299
 Erstellt durch: Paula Kube
 Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente

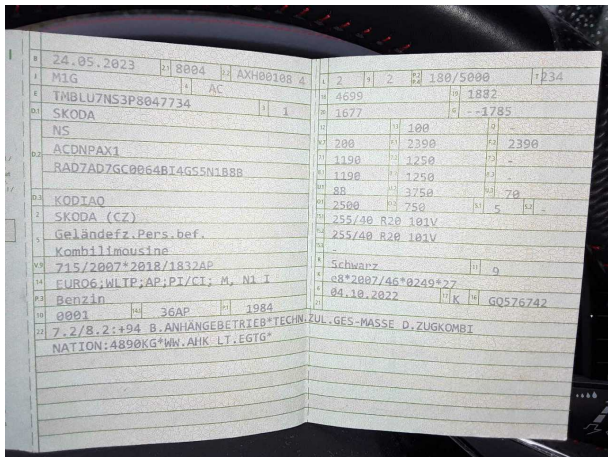


Abbildung 15: Dokumente


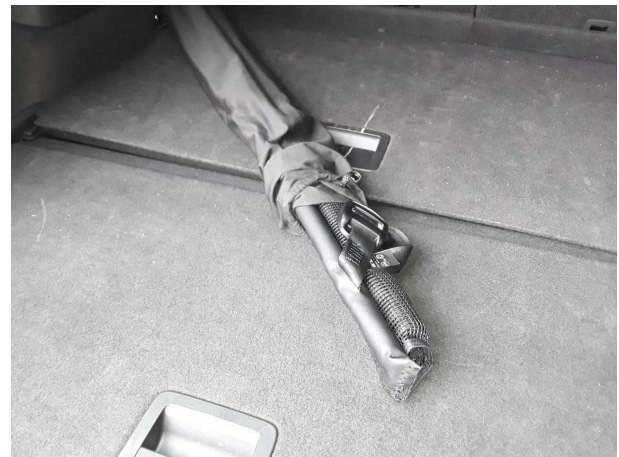


Abbildung 16: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern

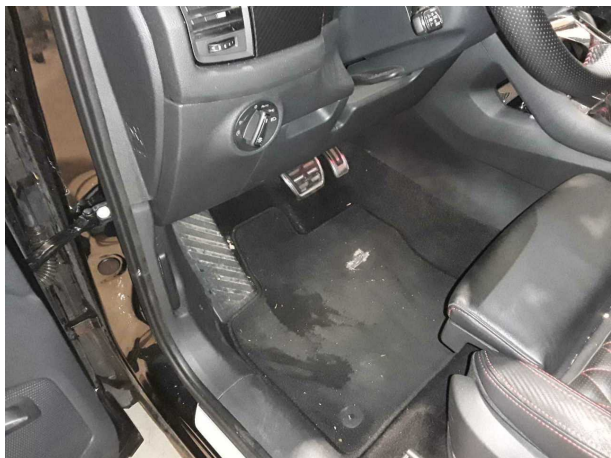

Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür (zusätzlich kleine Gebrauchsspur (Kratzer)) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür (zusätzlich kleine Gebrauchsspur (Kratzer)) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür (zusätzlich kleine Gebrauchsspur (Kratzer)) - Delle(n) - sanft instandsetzen

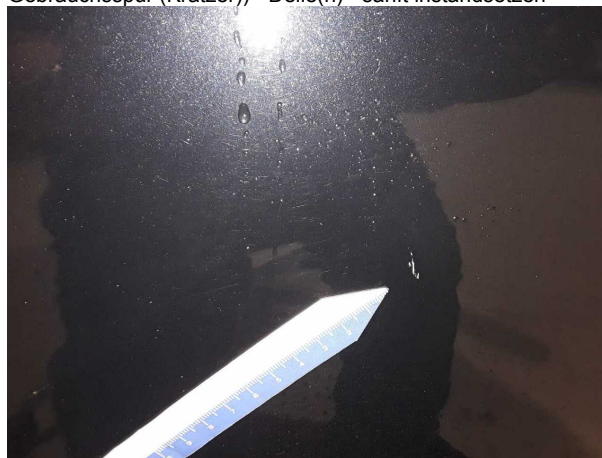

Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür (zusätzlich kleine Gebrauchsspur (Kratzer)) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag... lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel - lackieren

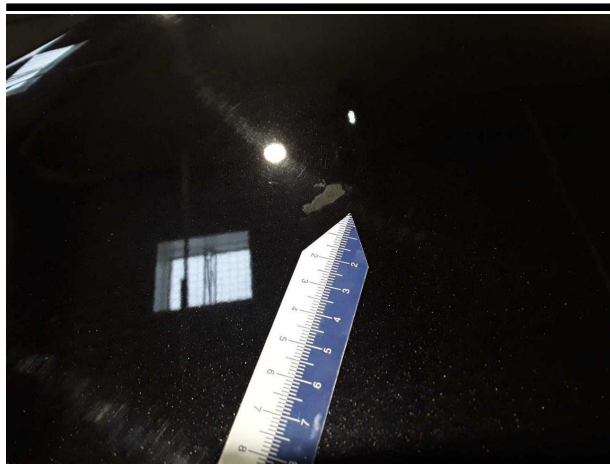

Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel - lackieren

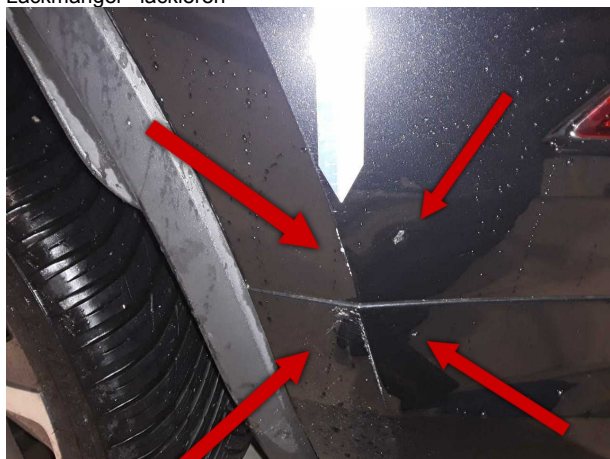


Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inklusive Spoiler lackieren) - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inklusive Spoiler lackieren) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inklusive Spoiler lackieren) - verkratzt / verschürft - lackieren

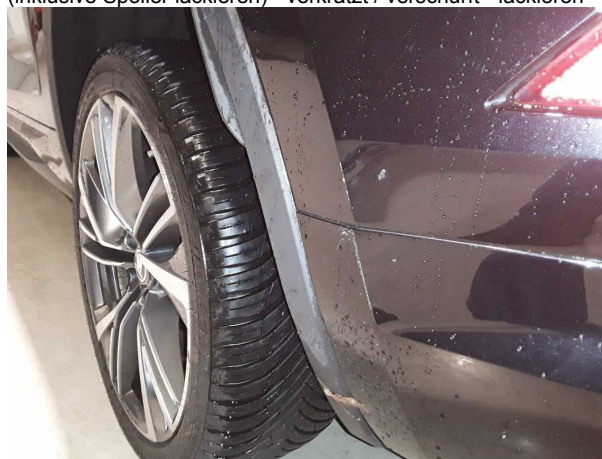

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inklusive Spoiler lackieren) - verkratzt / verschürft - lackieren

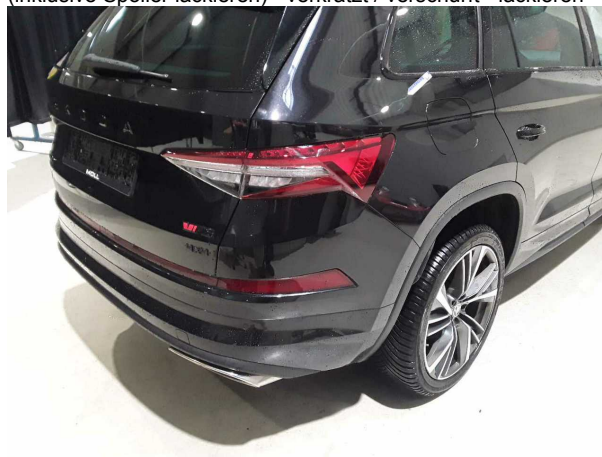

Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46322299
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	277	----	----	12.2	----	----	-----
Mittel:	199	----	----	8.8	----	----	-----
Hoch:	171	----	----	7.5	----	----	-----
Extra hoch:	197	----	----	8.7	----	----	-----
Kombiniert:	200	----	----	8.8	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 37

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO
- ₂
- Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)(g/km): Benzin/Diesel: 0.74 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht andere erwähnt)							
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Volllektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1585##NO.30: A2 max 1575###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+94 kg##NO 35.:##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/5
0 R19 99V#7,5JX19 ET40;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##255/40
R20 101V#8,5JX20 ET38;##215/65 R17 99V M+S#7,0JX17 ET40;##215/
65 R17 99V M+S#6,5JX17 ET38;##235/55 R18 100V M+S#7,5JX18 ET40
;##235/55 R18 100V M+S#7,0JX18 ET43;##

046CC0150123



www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

ŠKODA

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

- 0.2. Typ:

NS

- Variante:

ACDNPAX1

- Version:

RAD7AD7GC0064BI4GS5N1B8B

- 0.2.1. Handelsbezeichnung:

KODIAQ

- 0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB37AS_B0_0823-TMB-1

- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-5QA_0V_0318_000-TMB-1

- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_NS_DNPA_AD7_0_B_1_5-000

- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1

- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-AU_00109_00_000-WVW-1

- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1

- 0.4. Fahrzeugklasse:

M1G

- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBLU7NS3P8047734

- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2023-04-05

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0249*27, erteilt am 2022-10-04

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right metric, in denen
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-04-05

Mlada Boleslav

2023-04-05

Ing. Milan Haken

Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar

Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBLU7NS3P8047734

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 2

Lage der Antriebsachsen: Axle 1/2

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: cardan
shaft

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2789

4.1. Achsabstand [mm]: 2789

5. Länge [mm]: 4699

6. Breite [mm]: 1882

7. Höhe [mm]: 1677

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1785

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1856

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2390

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1190 / 1250

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4890

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 2500

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNP

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line

25. Hubraum [cm³]: 1984

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmot.: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): 180.00 bei 5000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 234

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1571 / 1561

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1

Achse 2: 255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(c), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 88.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 70.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1946

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizient f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 165.4 0.753 0.04003

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 330.8	18.1	15.3	10.3	-----	-----	0.2100	0.20E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)

NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5485142
Hersteller	Škoda
Model	Kodiaq
Variante	DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, RS 4x4 OPF, (Facelift) 2021 - 2023 2.0 TSI RS
Listenpreis	49.823,53
VIN	TMBLU7NS3P8047734
Erstzulassungsdatum	24.5.2023
Kennzeichen	M-Q 8732

Schadensfälle der int. Belegnummer: **5485142**

30.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110566	30.06.2026	Motorhaube Reifen/Felge links Reifen/Felge rechts Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -