



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46283294
Auftrags-Nr / Referenz: 20641390
Besichtigungsdatum: 17.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-30 e-SKYACTIV-X 2.0 M HYBRID AWD SELECTION		
Kennzeichen	WEN-GE 84	Fahrgestellnummer	JMZDMFWH601328745
Erstzulassung	23.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	66.515 km
HSN/TSN	7118 / AIV 00100	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Rot Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	137 kW / 1.998 ccm	Nächste HU	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	9 Monat(e)
Letzte Wartung	03/2026 bei 60.085 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.042 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18108732	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 4mm	i.O.
2	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2028

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung abnehmbar

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn
Alarmanlage

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Weiden
Vohenstraußer Straße 3
92637 Weiden in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Allradantrieb (AWD)
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Auspuffanlage, zweiflutig
Außenspiegel automatisch abblendend Fahrerseite
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - automatisch anklappbar - beheizbar - in Wagenfarbe - mit integrierten Seitenblinkern
Berganfahrassistent (HLA)
Bordcomputer
Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll) - hochauflösend Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern
Colorverglasung wärmedämmend
Dachheckspoiler in Schwarz lackiert
Dachhimmel in Grau
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion
Fernlichtassistent HBC
Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung - Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander - Bluetooth mit Audiostreaming
G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), Fahrdynamikregelung
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzer mit Komfortschaltung (ISA)
Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - Höheneinstellung vorne - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten (außen) - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer
i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System
Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar
Komfortblinkfunktion
Kontrastelemente der Mittelkonsole, des Armaturenbretts und der Dekor-Elemente in den Seitentüren in Schwarz
Kopfstützen (5)
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten und -Blinker

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Weiden
Vohenstraußer Straße 3
92637 Weiden in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Lederschaltknopf
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Audioquelle und Lautstärke, Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Licht: Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage - automatischer Leuchtweitenregulierung
Lichtsensoren
Login: Schlüsselloser Zugangssystem
Make-up Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mazda Connectivity -steuerbar über die MyMazda App -Türverriegelung -Fahrzeugfinder und Status -Push-Benachrichtung zum Fahrzeugstatus u.zu Ihrem vernetzt. Fahrz.,bei einem Rückruf,bei Sicherheitsalarm -Fahrzielen Navigationss. -Online Update -Inkognito Modus -Fern Diagnose -Einmalpasswort -Pannenhilfe -eCall -Report zum Fahrzeugzustand
Mittelarmlehne mit Karakuri-Funktion
Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Motor Start/Stopp Knopf
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und Radfahrerererkennung
Ottopartikelfilter
Polster: Stoff
Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB) - 8 Lautsprecher
Regensensor
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar
Scheibenantenne
Servolenkung
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar inkl. Einstellung der Neigung
Sitzheizung vorne
Smart Cargo System Variabler Kofferraumboden
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Tagfahrlicht: Halogen
Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Auto Door Lock



Sonderausstattung

Bezeichnung

Lackierung: Sonderlackierung Soul Red Crystal

Paket: Design-Paket (e-SKYACTIV X) - 18-Zoll - Leichtmetallfelgen in Silbergrau mit Hochglanzfinish und 215/55 R18 Bereifung - Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf und Handschuhfach - Elektrische Heckklappe - Frontgrill und Säulenverkleidung mit Hochglanzfinish - Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt - LED-Lichtsignatur und -Tagfahrlicht - Matrix LED-Lichtsystem mit 40 Lichtsegmenten - Rahmenloser Innenspiegel

Paket: Premium-Paket - 360° Monitor - Aufmerksamkeitsassistent (DM) - Ausparkhilfe mit Notbremsassistent für den hinteren Querverkehr (SBS-RC) - BOSE Sound-System mit 12 Lautsprechern - Frontüberwachung (FCTA) - Notbremsassistent, hinten (SBS -R)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag
3	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Weiden
Vohenstraußer Straße 3
92637 Weiden in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Weiden
Vohenstraußer Straße 3
92637 Weiden in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

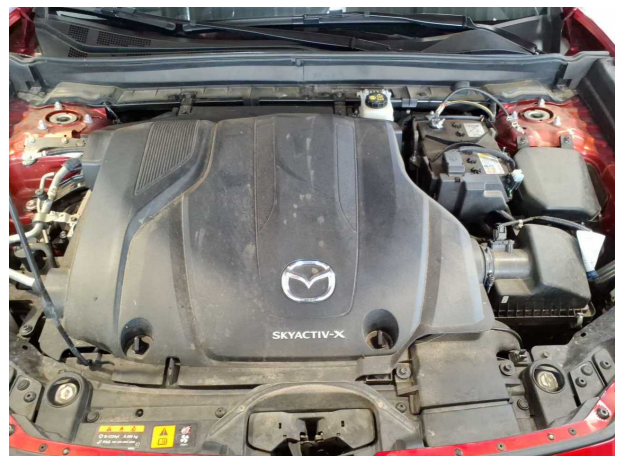


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Weiden
Vohenstraußer Straße 3
92637 Weiden in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

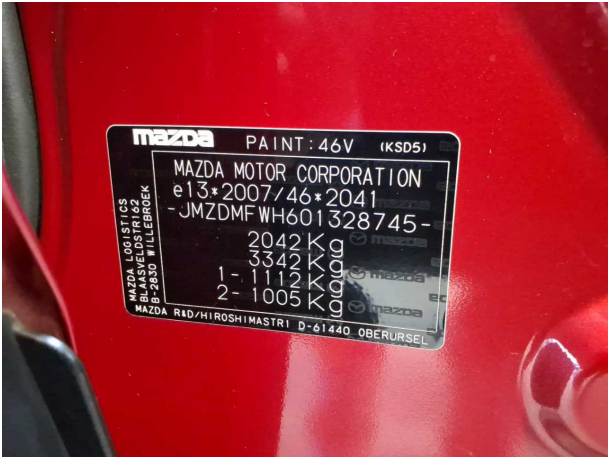


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

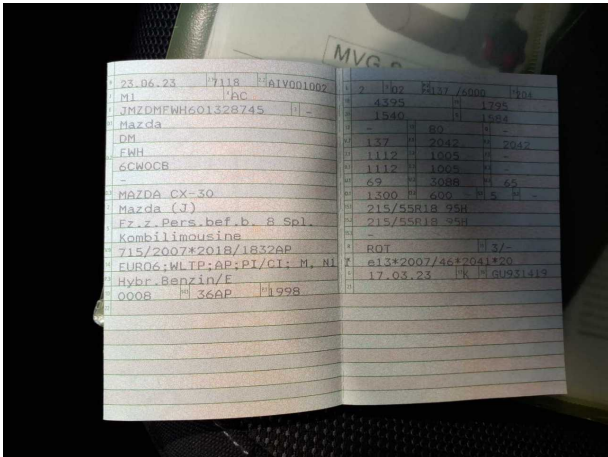


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Weiden
Vohenstraußer Straße 3
92637 Weiden in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

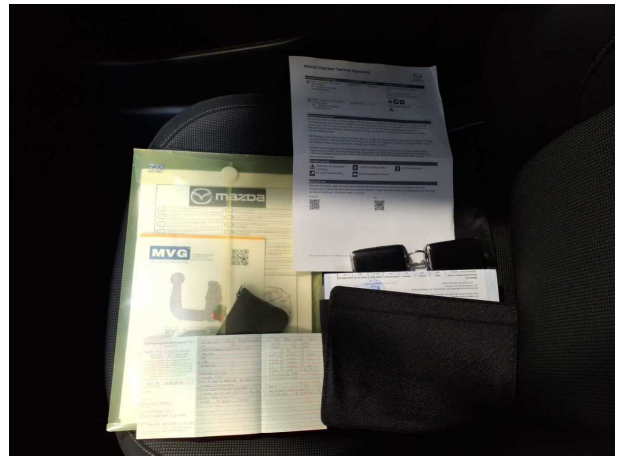


Abbildung 16: Sonstiges

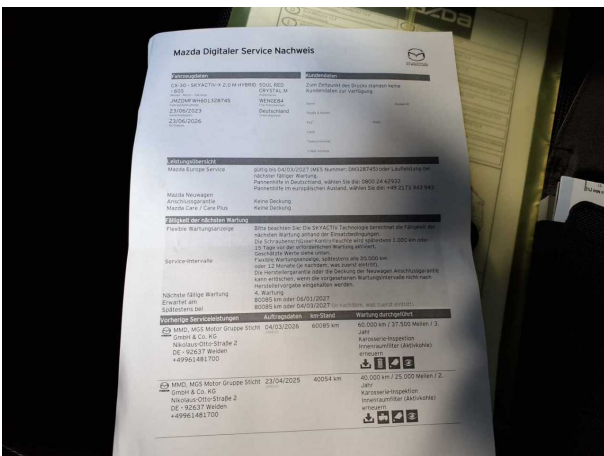


Abbildung 17: Sonstiges

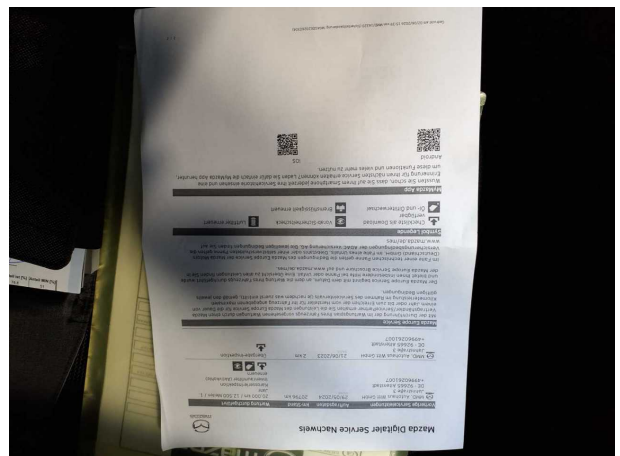


Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Weiden
Vohenstraußer Straße 3
92637 Weiden in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

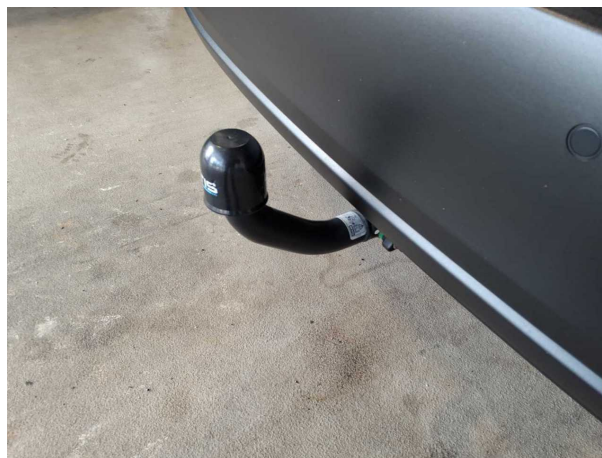


Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Weiden
Vohenstraußer Straße 3
92637 Weiden in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung