

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002267501
Besichtigt am: 20.01.2026 12:10
Berichts-Nr: 9875730
FIN: WAUZZZF46PA006320

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWH
Erstzulassungsdatum:	17.10.2022
Laufleistung:	66.083 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6 Monat(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dach in Wagenfarbe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling in Aluminium
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Datenmodul Europa
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Ablage- und Gepäckraumpaket	Dieselmotor
Abwahl Audi phone box	Digitaler Radioempfang
Abwicklung Serie	Doppelton-Signalhorn
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
advanced	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einparkhilfe plus
Akzentflächen schwarz matt	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Ambiente-Lichtpaket	Elektrische Luftzusatzheizung
Assistenzpaket Tour	Elektromechanische Parkbremse
Audi active lane assist	Elektromechanische Servolenkung
Audi adaptive cruise control	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fernlichtassistent
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense rear und basic	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Audi virtual cockpit plus	Fußmatten vorn und hinten
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(19 Zoll)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Außenspiegel links, asphärisch	Glanzpaket
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
	Kindersicherheits-Paket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Nackengebläse
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kofferraumbodenmatte	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraum-riegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Vorkonditionierung
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Windschott
Kopfstützen vorn	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne zus. Warnleuchten
Ladeboden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ländergruppe A	PKW-Ausführung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	quattro
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	quattro mit ultra Technologie
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Räder Audi Sport, 5-Arm-Torsio, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
LED-Heckleuchten	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Linkslenker	Räder, 10-Speichen-V, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18
Mild-Hybrid	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen 245/35 R19 93Y xl
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Motorabdeckung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenreparaturset
Nichtraucherausführung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Normalsitze vorn	Rückfahrkamera
Ohne Beleuchtung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne besondere Farbausstattung	S tronic
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheinwerfer
Ohne Feuerlöscher	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Frontspoiler	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Garagentoröffner	Serienfahrwerk
Ohne Head-up-Display	Serienqualität
Ohne Heckspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Kompensor	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Smartphone-Interface
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sondersteuerung I/VP
	Sonnenblenden vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung
Spurwechselwarnung inklusive Audi pre sense rear
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
3	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Alufelge hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF46PA006320

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

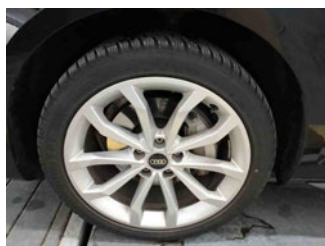

Räder - Rad montiert vorne
links

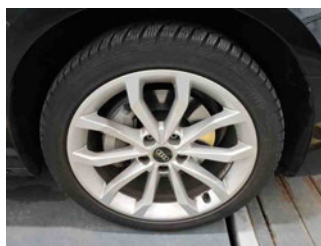

Räder - Rad montiert vorne
rechts

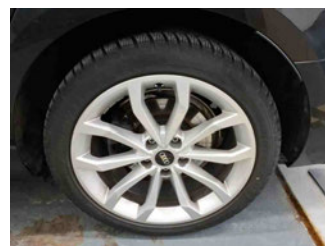

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

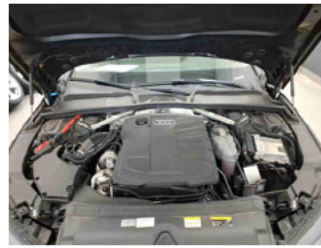

Fahrzeug - Motorraum offen

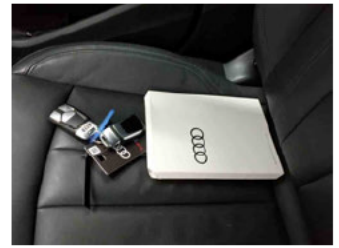

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge hinten rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Instandsetzungsarbeit sichtbar



2 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen



3 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen



4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9875730
vom: 20.01.2026

5 - Alufelge hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

