



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRW3E7EC5MC423961
Erstzulassung	03.01.2022	Laufleistung (abgelesen)	116.185 km
HSN/TSN	1480 / AAS 00165	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	155 kW / 0 ccm	Nächste HU	01/2025
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.232 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52082866	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang



Bezeichnung
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeigt
Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Uni

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür (Polieren) - Kratzer - aufbereiten
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - aufbereiten
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Polieren) - Kratzer - aufbereiten
4	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
7	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
10	Tür vorn links	Zierleiste oben (Alle Schachtleisten und Zierleisten) - Lackmangel - Wertminderung
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Spoiler) - beschädigt - erneuern
12	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
13	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Verkleidungen/Abdeckungen - Fußmatten (Vorne und hinten)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschleiene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

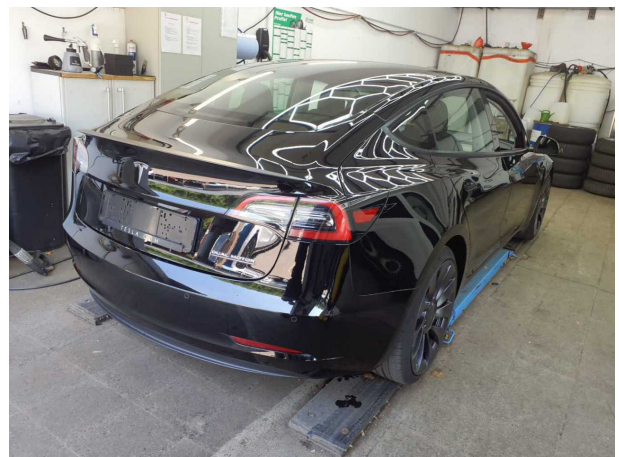


Abbildung 4: Schräg hinten

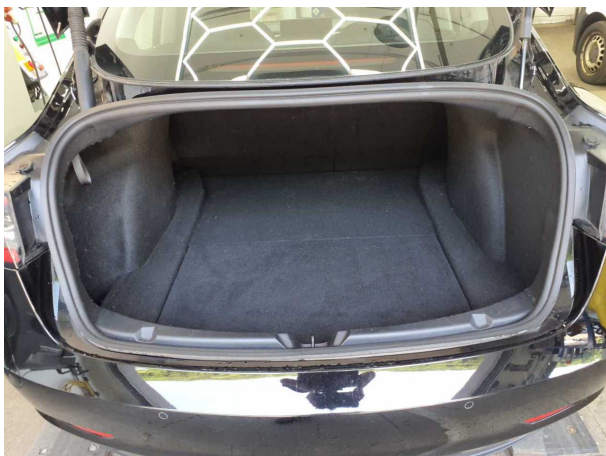


Abbildung 5: Laderaum

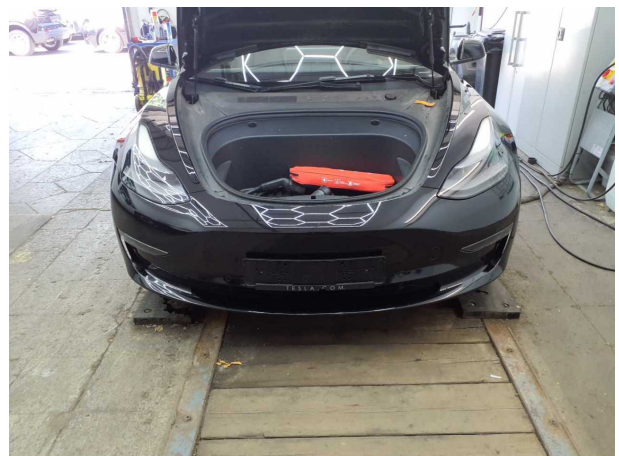


Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

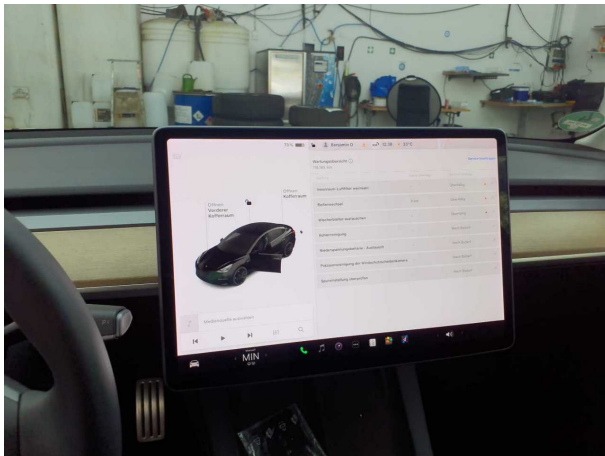


Abbildung 9: Kombiinstrument

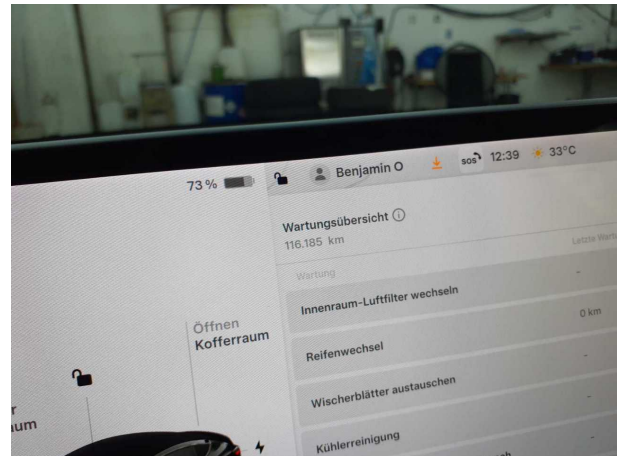


Abbildung 10: Laufleistung

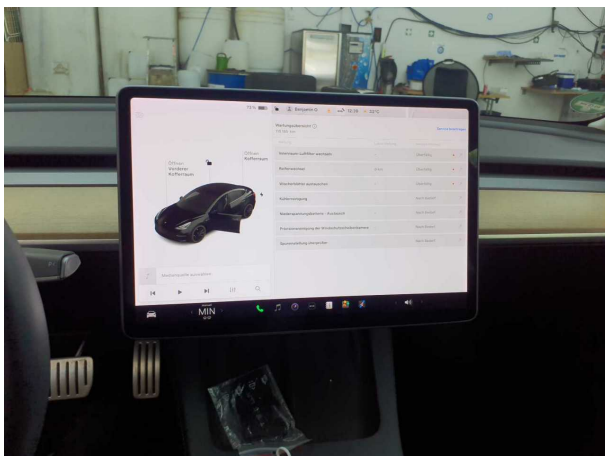


Abbildung 11: Instrumententafel

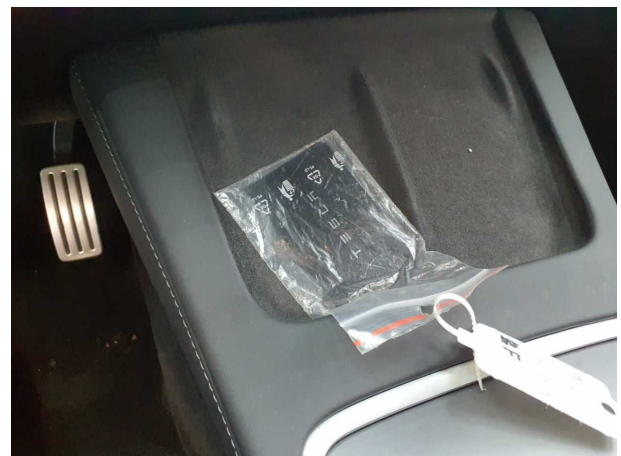


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

93.01.2022	1468	AA588165	7	2	2	155/-	261
M1	AA			4694		1850	
LRW3E7EC5MC423961	3			1443		-1919	
TESLA							
803					2232	2232	
E3LD				1110	1257	-	
PGP255N				1110	1257	71	
						5	
MODEL 3				235/35R20 92Y C			
TESLA (USA)				235/35R20 92Y C			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.							
LIMOUSINE				Schwarz		9	
715/2007*2818/1832AX				e4*2007/46*1293*19			
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz.				30.07.2021	K	GH935035	
Elektro							
0004	38AX						
BATTERIEKAPAZITÄT 82KWH*							

Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)

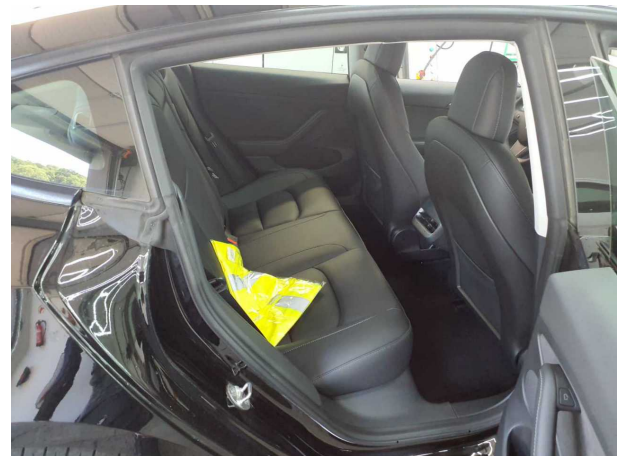


Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

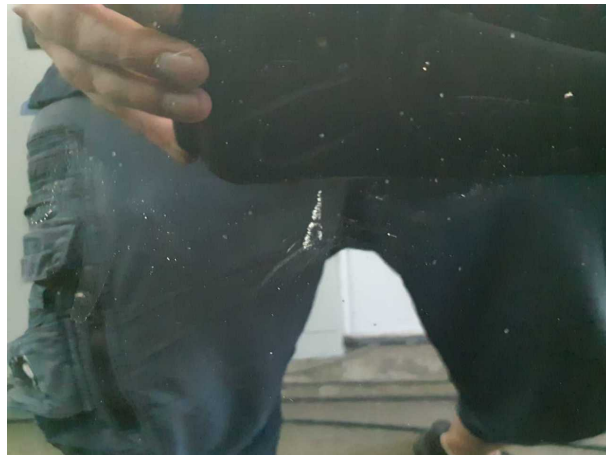


Abbildung 18: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür (Polieren) - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür (Polieren) - Kratzer - aufbereiten

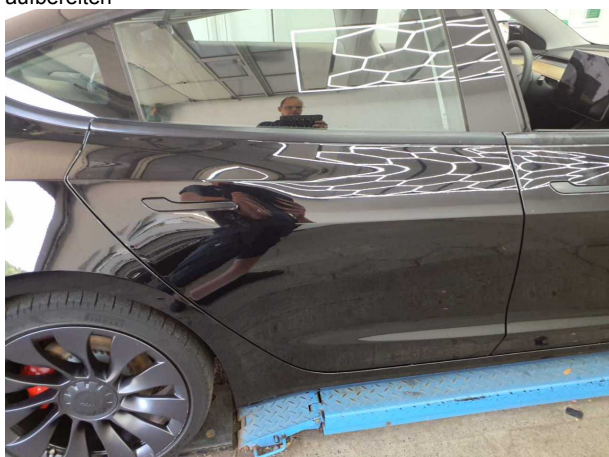

Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - aufbereiten

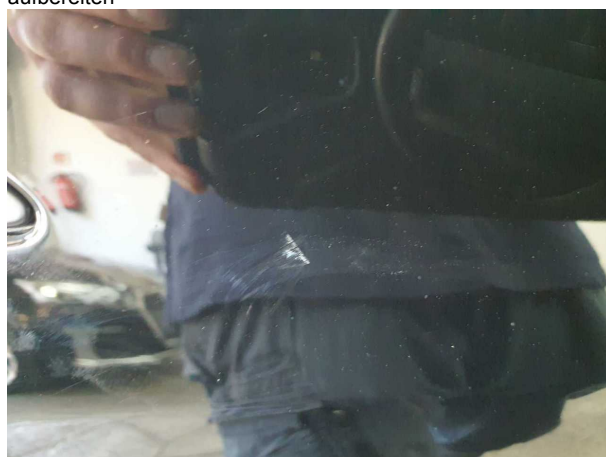


Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Polieren) - Kratzer - aufbereiten




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Polieren) - Kratzer - aufbereiten

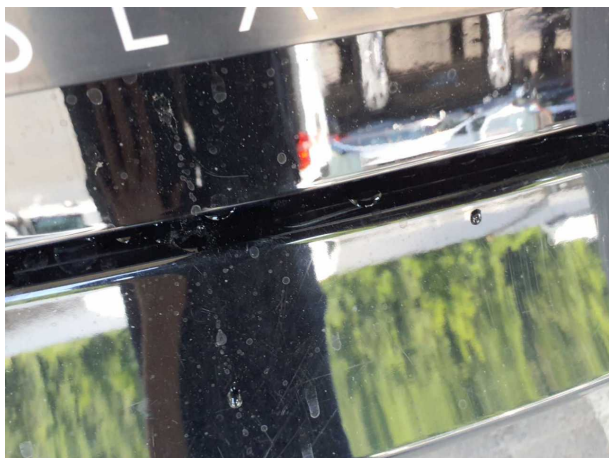

Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Polieren) - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Polieren) - Kratzer - aufbereiten

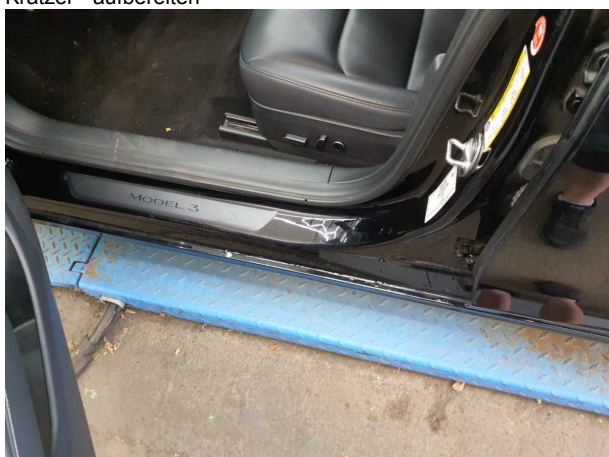


Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

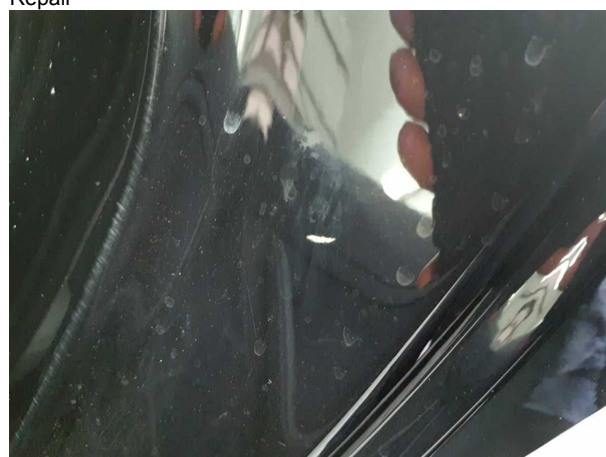


Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

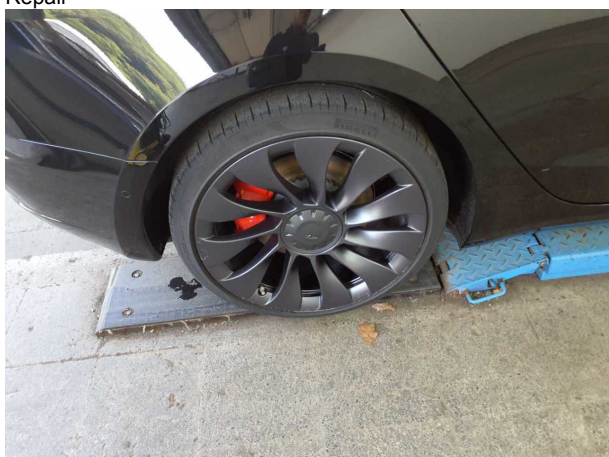


Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung

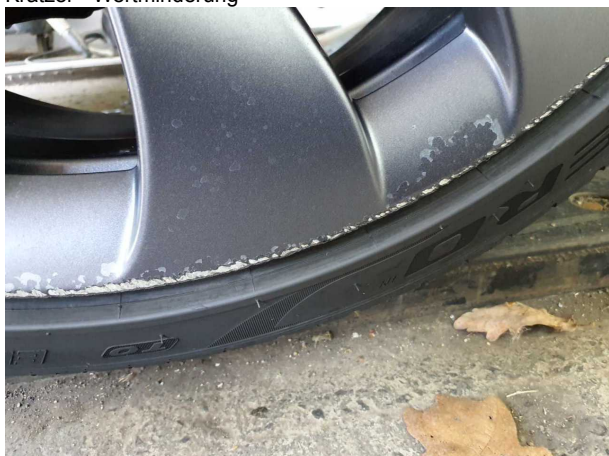


Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung

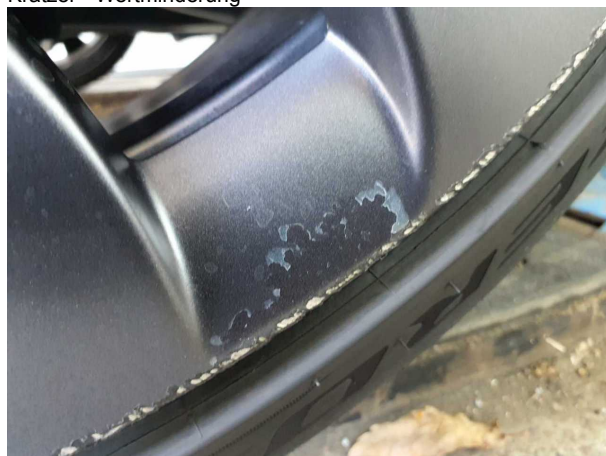


Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung

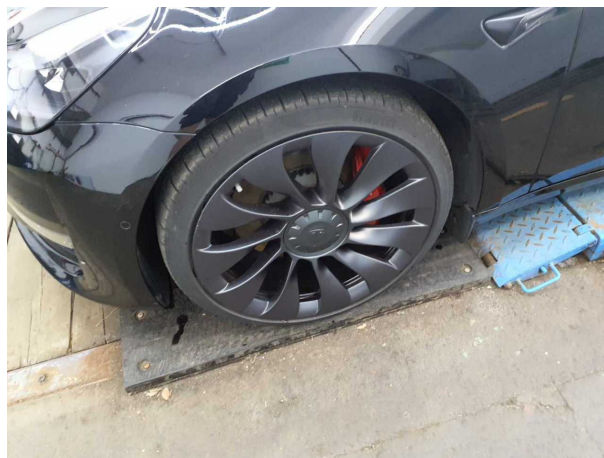

Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung

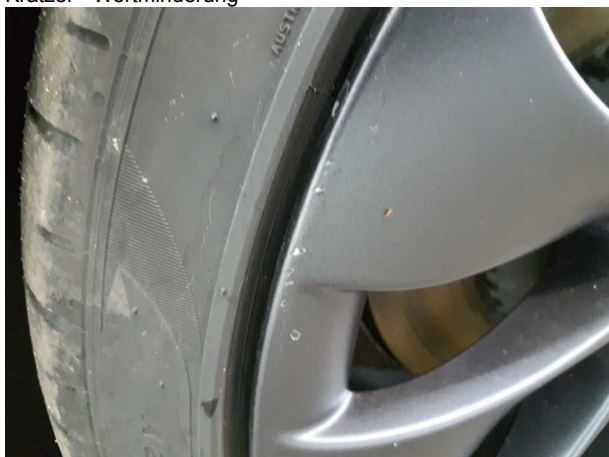

Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #10: Tür vorn links: Zierleiste oben (Alle Schachtleisten und Zierleisten) - Lackmangel - Wertminderung




Beschädigung #10: Tür vorn links: Zierleiste oben (Alle Schachtleisten und Zierleisten) - Lackmangel - Wertminderung

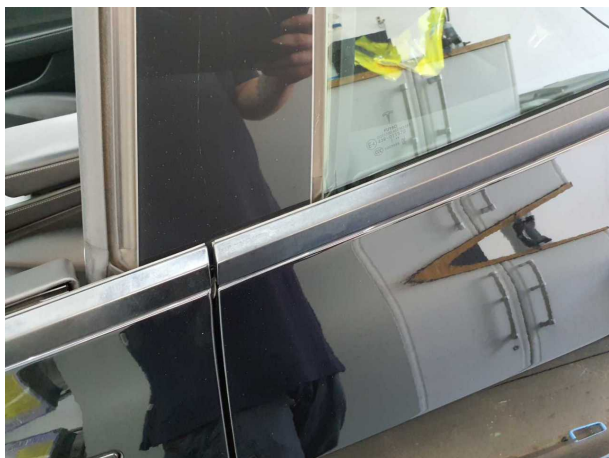

Beschädigung #10: Tür vorn links: Zierleiste oben (Alle Schachtleisten und Zierleisten) - Lackmangel - Wertminderung

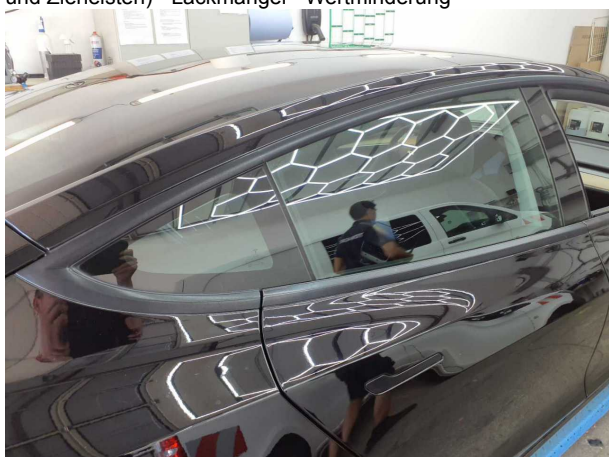


Beschädigung #10: Tür vorn links: Zierleiste oben (Alle Schachtleisten und Zierleisten) - Lackmangel - Wertminderung

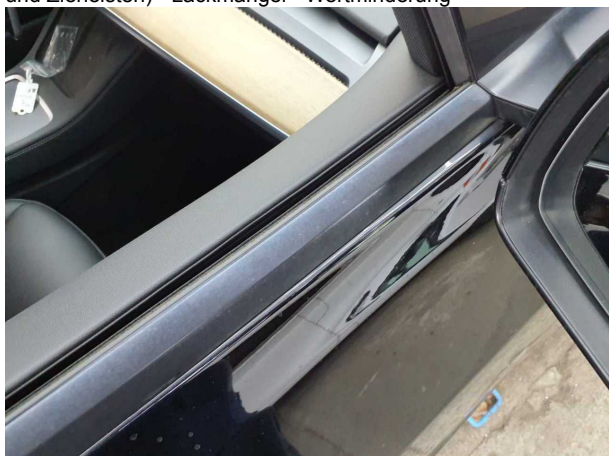

Beschädigung #10: Tür vorn links: Zierleiste oben (Alle Schachtleisten und Zierleisten) - Lackmangel - Wertminderung




Beschädigung #10: Tür vorn links: Zierleiste oben (Alle Schachtleisten und Zierleisten) - Lackmangel - Wertminderung

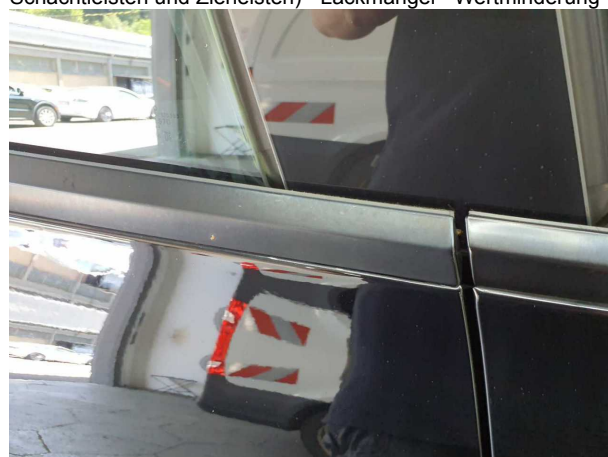


Beschädigung #10: Tür vorn links: Zierleiste oben (Alle Schachtleisten und Zierleisten) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Spoiler) - beschädigt - erneuern

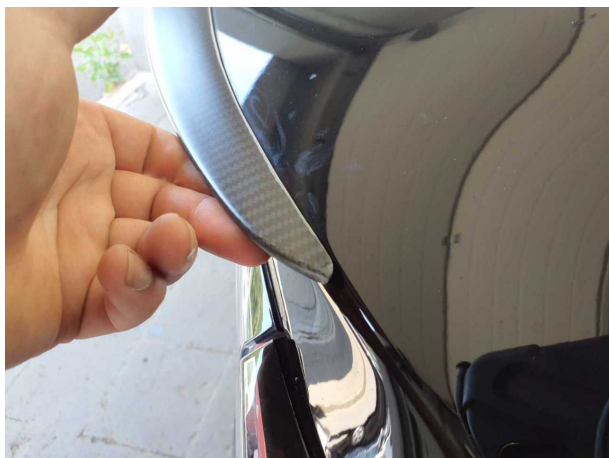

Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Spoiler) - beschädigt - erneuern

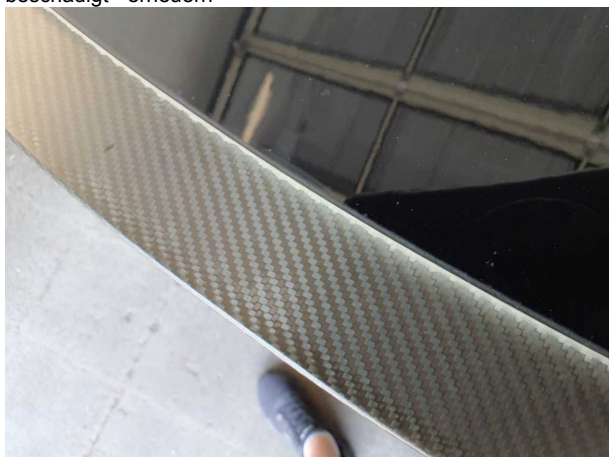

Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Spoiler) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Spoiler) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

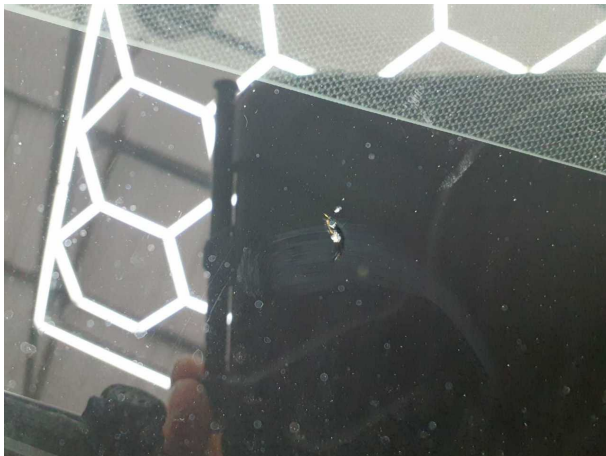

Beschädigung #13: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #13: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern