

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions		Fuel consumption [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	146	-----	-----	6.4	-----	-----
Extra-urban conditions	112	-----	-----	4.9	-----	-----
Combined	124	-----	-----	5.5	-----	-----
Weighted, combined	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	188			8.4		
Medium	146			6.5		
High	131			5.8		
Extra High	159			7.0		
Combined	152			6.7		
Weighted, combined						

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+45 kg#NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:#215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45
:#215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45,##215/50 R18 92W M-S#7,0JX18 ET45,##215/55 R17 94
V M-S#7,0JX17 ET45,##

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

0.2.1. Commercial name:

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

0.2.3.3. PEIMS family's identifier:

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

0.4. Vehicle category:

0.5. Company name and address of manufacturer:

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

Location of the vehicle identification number:

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*34 issued on 2022-05-10 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-08-27

Martorell, 2022-08-27

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZ5F5P6509425

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
4.	Interconnection of powered axles:	-----
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2621
4.1.	Axle spacing [mm]:	2621
5.	Length [mm]:	4381
6.	Width [mm]:	1841
7.	Height [mm]:	1615
13.	Mass in running order [kg]:	1432
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1505
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1940
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1/2.) [kg]:	1010 / 980
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3540
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	710
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DXD
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in line
25.	Engine capacity [cm³]:	1498
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28.	Gearbox (type):	automatic									
28.1.	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.1.	Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29.	Maximum speed [km/h]:	202									
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1575 / 1549									
35.	Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/tyre category used for CO ₂ determination:										
	Axle 1:	215/50 R18 92W	/ 7.0JX18 ET45	/ C / C1							
	Axle 2:	215/50 R18 92W	/ 7.0JX18 ET45	/ C / C1							
36.	Trailer brake connections:	-----									
38.	Code for bodywork:	AC									
40.	Colour of vehicle:	WHITE									
41.	Number and configuration of doors:	5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1									
42.	Number of seating positions (including the driver):	5									
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---									
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---									
46.	Sound level										
	Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	81.00 / 3750									
	Drive-by [dB(A)]:	65.00									
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP									
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:										
47.1.1.	Test mass [kg]:	1582									
47.1.2.	Frontal area [m ²]:	-----									
47.1.3.	Road load coefficients										
		47.1.3.0.10 [N]	47.1.3.1.11 [N/(km/h)]	47.1.3.2.12: [N/(km/h) ²]							
		150.388104	0.132000	0.040746							
47.2.	Driving cycle:										
47.2.1.	Driving cycle class:	3b									
47.2.2.	Downscaling factor (f _{desc}):	-----									
47.2.3.	Capped speed:	no									
48.	Exhaust emissions:	715/2007/2018/1832AP									
1.2.	Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)										
	Petrol /	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #	Particles #	Particles #
	Diesel	126.1	14.1	10.8	10.1	-----	-----	0.0400	0.04E11	--	--
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--
2.2.	Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]										
	Petrol /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #	Particles #	Particles #
	Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	-----									
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO _x [mg/km]		Particles (number) with exponent (#/km)							
	Complete RDE trip:	60.0		6.00 E11							
	Urban RDE trip:	60.0		6.00 E11							



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

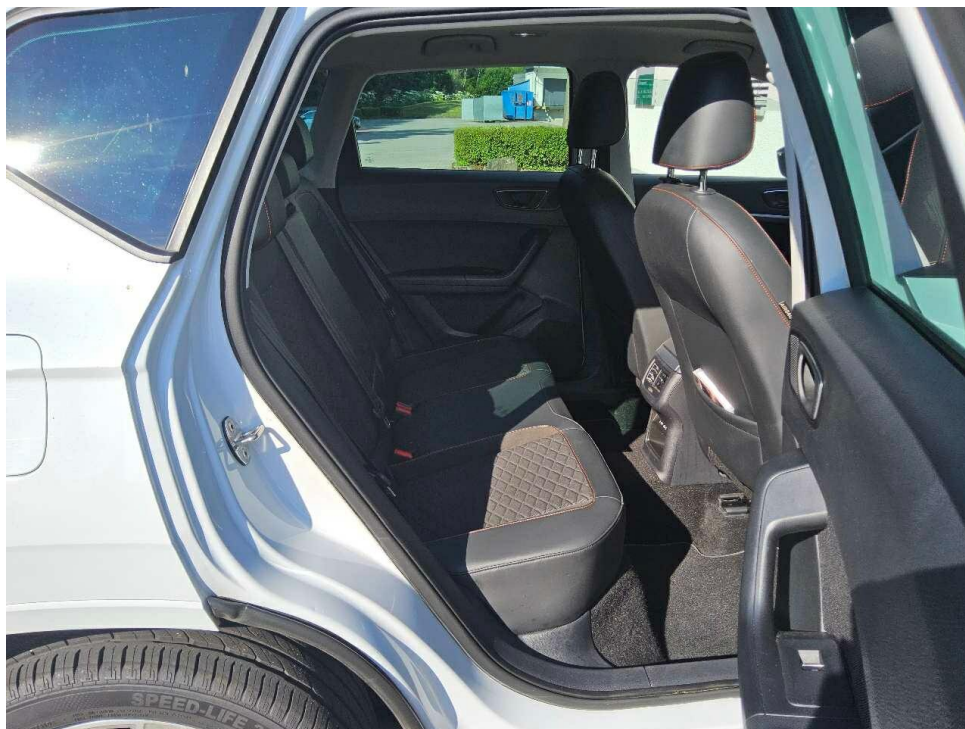


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

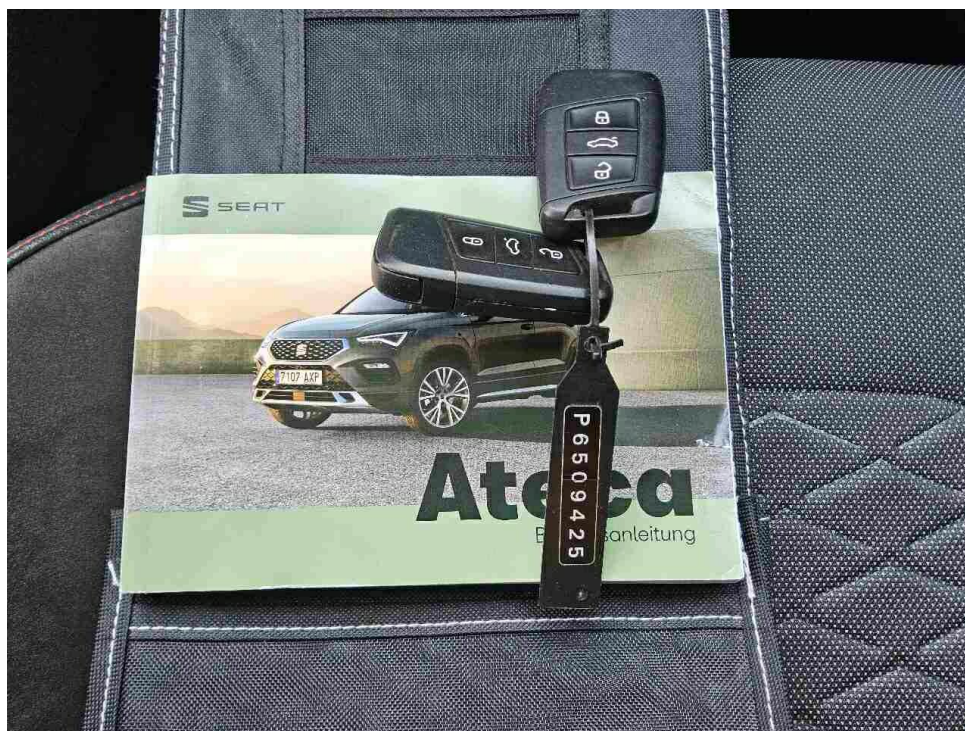


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

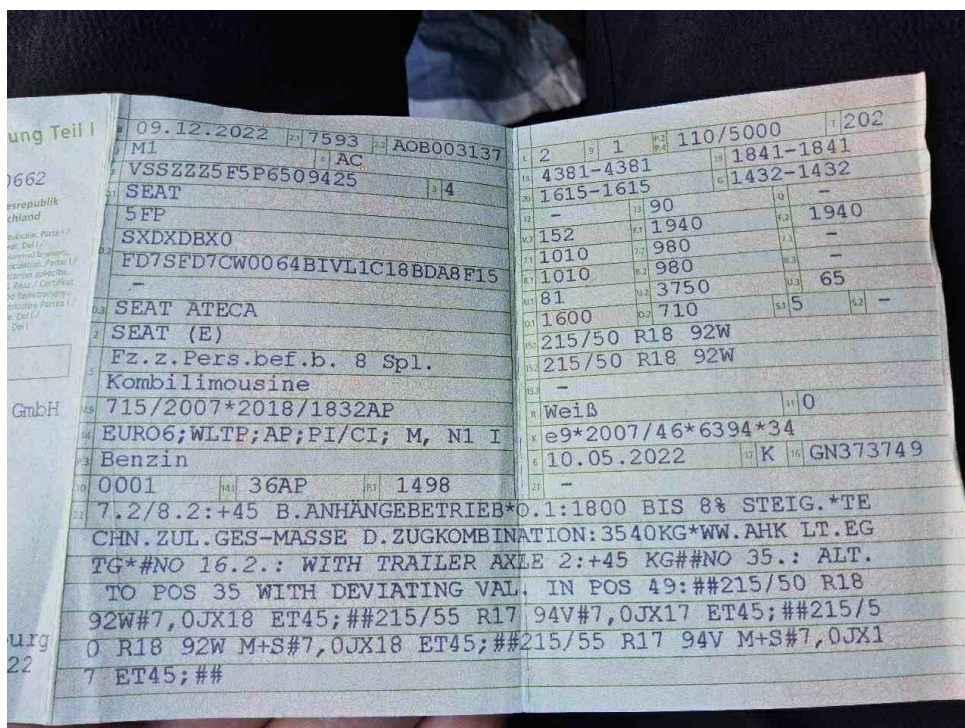


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Streifschaden vorne links, Stoßfängerverkleidung und Zierelemente zerkratzt, Zierblende unten deformiert



Bild 15 : Streifschaden vorne links, Stoßfängerverkleidung und Zierelemente zerkratzt, Zierblende unten deformiert



Bild 16 : Streifschaden vorne links, Stoßfängerverkleidung und Zierelemente zerkratzt, Zierblende unten deformiert



Bild 17 : Streifschaden vorne links, Stoßfängerverkleidung und Zierelemente zerkratzt, Zierblende unten deformiert

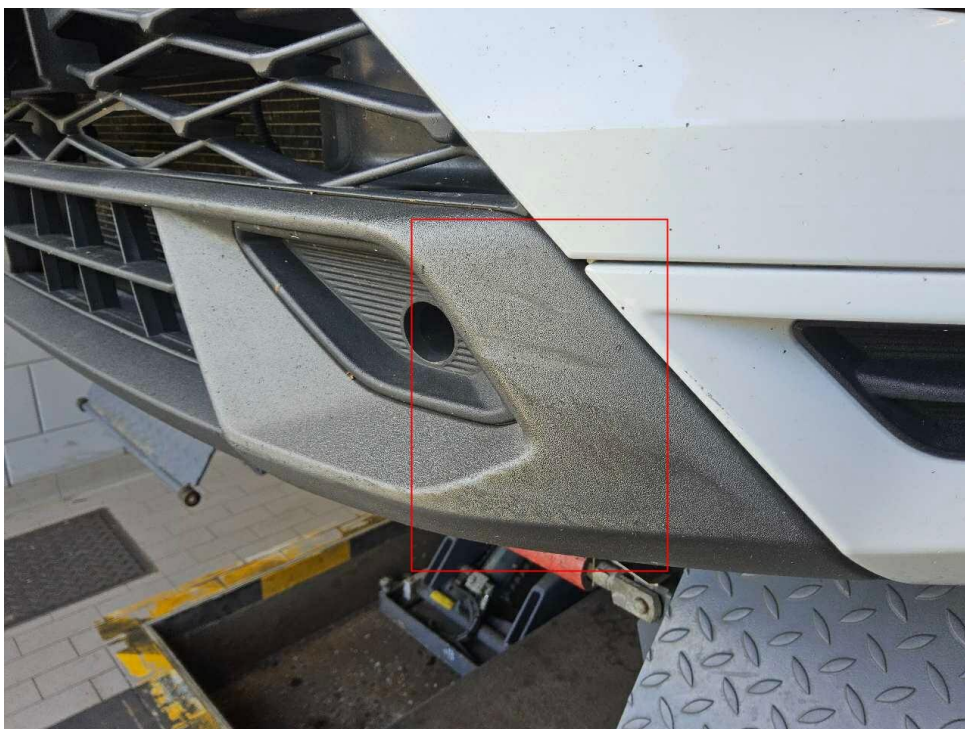


Bild 18 : Streifschaden vorne links, Stoßfängerverkleidung und Zierelemente zerkratzt, Zierblende unten deformiert



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung vorne, Zierblende rechts deformiert



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren

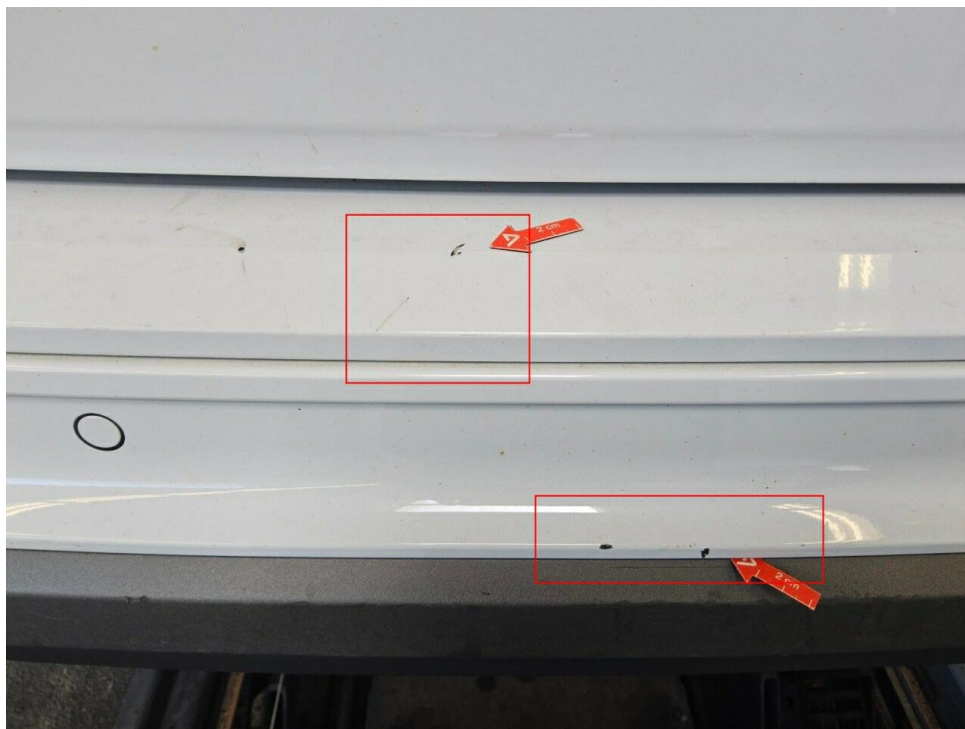


Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 23 : Stoßfängerverkleidung hinten, Unterteil deformiert



Bild 24 : Stoßfängerverkleidung hinten, Unterteil deformiert



Bild 25 : Stoßfängerverkleidung hinten, Zierblende rechts gerissen



Bild 26 : Heckklappe Aufkleber entfernen



Bild 27 : Tür vorne links mehrfach eingedellt



Bild 28 : Tür vorne links mehrfach eingedellt



Bild 29 : Tür vorne links mehrfach eingedellt



Bild 30 : Tür hinten links eingedellt



Bild 31 : Tür hinten rechts eingedellt



Bild 32 : Dachrahmen rechts eingedellt



Bild 33 : Türeinstieg hinten rechts eingedellt

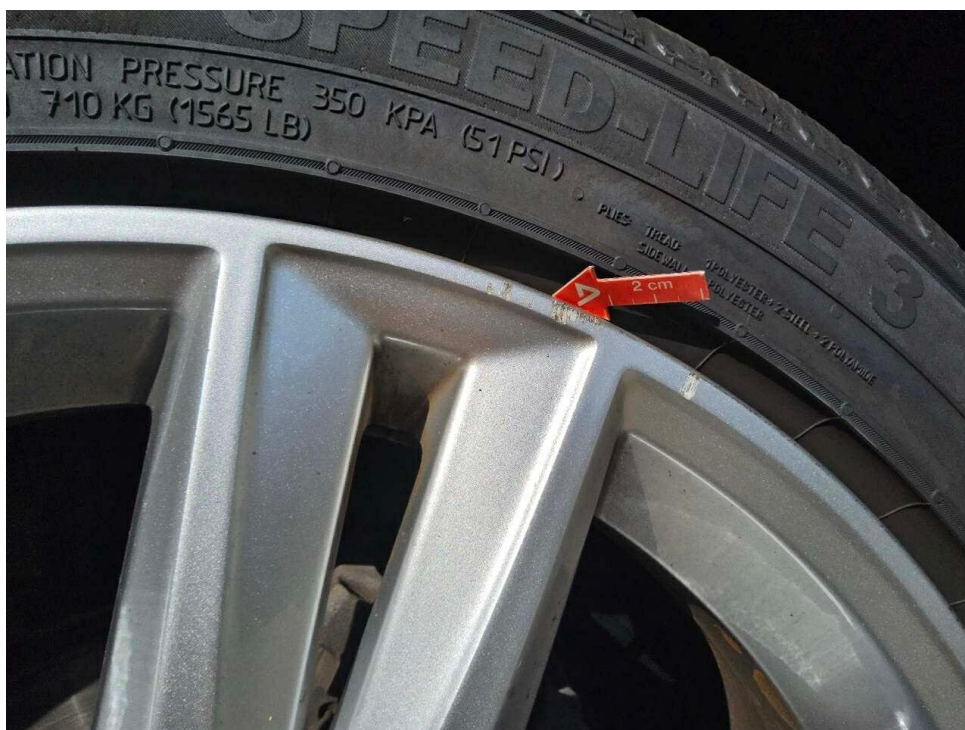


Bild 34 : Felge hinten rechts zerkratzt

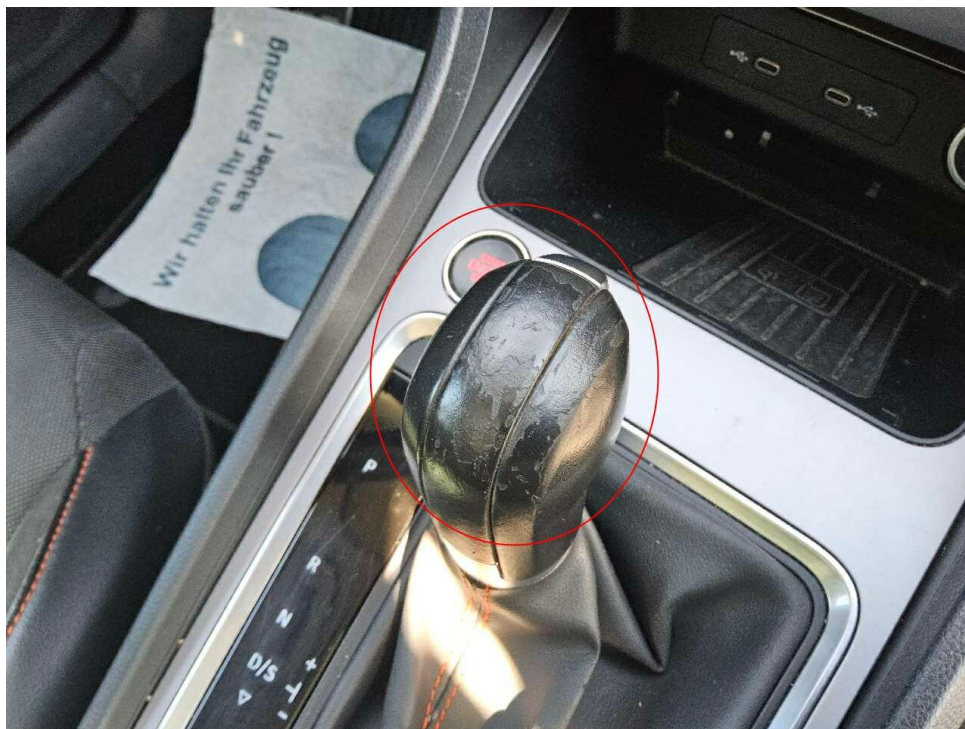


Bild 35 : Schalthebel verschlissen



Bild 36 : Belüftungsdüse hinten zerbrochen



Bild 37 : Heckklappenverkleidung zerkratzt



Bild 38 : Heckklappendichtung gerissen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	400617
Hersteller	Seat
Model	Ateca
Variante	FR 1.5 TSI
Listenpreis	32.785,71
VIN	VSSZZZ5F5P6509425
Erstzulassungsdatum	1.12.2022
Kennzeichen	HH DC432

Schadensfälle der int. Belegnummer: 400617

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024107244	14.05.2024	Windschutzscheibe/Reparatur	1.172,48
2025114620	27.09.2025	Stoßfänger vorne	
2026103198	25.02.2026	Stoßfänger hinten	
2026103200	25.02.2026	Fahrerseite Tür vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 110 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.12.2022	Letzte Zulassung	09.12.2022
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Ateca 1.5 TSI ACT DSG
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F5P6509425
HSN / TSN	7593 / AOB	Schlüssel-Nr.	40851579
Km-Stand abgelesen	135297	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Nevada Weiss (S9R) /	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Perlcoloreffekt		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	7 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	7 mm
2 links	215 / 50 R 18 96 W	Semperit / Speed-Life 3 FR	S / O	8 mm
rechts	215 / 50 R 18 96 W	Semperit / Speed-Life 3 FR	S / O	8 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 AO W / O		5 mm
215 / 55 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 AO W / O		5 mm
215 / 55 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 AO W / O		7 mm
215 / 55 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 AO W / O		7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für die Sonnenbrille auf der Fahrerseite, Ablagefach im mittleren Bereich der unteren Armaturentafel, Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach unter dem Fahrersitz, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau, Berganfahrassistent (HHC), Bordcomputer, Chromapplikationen im Interieur, Dachreling in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, mit Gurtstraffern, Drittes Bremslicht, in Heckklappe integriert, Einparkhilfe hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter und Luftausströmer hinten, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Ottopartikelfilter, Paket: LED-Innenlicht, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Media System Plus Style, Xperience, FR, Reifenkontrollanzeige (RKA), Räder: 4 Leichtmetallräder "Performance III", Rückfahrkamera, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung, Schaltwippen am Lenkrad, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Kessy", Schriftzug "FR" auf Heckklappe, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer mit Höheneinstellung für Beifahrersitz, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PGR	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
PW2	Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend
	Lackierung: Metallic
P20	Paket: Businesspaket NAVIGATION
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
WW1	Paket: Winter
PTC	Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch inkl. Sonnenschutzjalousie

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 15.400 km oder 570 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

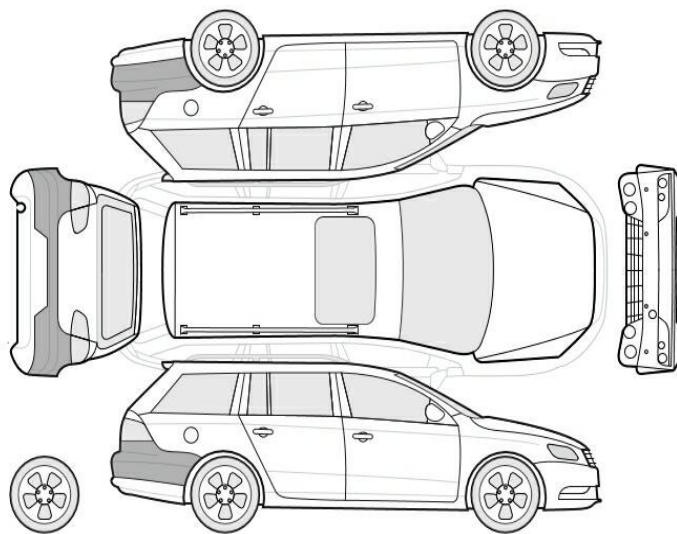

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schalthebel verschlissen, erneuern (Bild 35)
2. Belüftungsdüse hinten zerbrochen, erneuern (Bild 36)
3. Heckklappendichtung gerissen, erneuern (Bild 38)
4. Heckklappe Aufkleber entfernen, (Bild 26)
5. Stoßfängerverkleidung hinten, Unterteil deformiert, erneuern (Bild 23, 24)
6. Stoßfängerverkleidung hinten, Zierblende rechts gerissen, erneuern (Bild 25)
7. Stoßfängerverkleidung vorne, Zierblende rechts deformiert, erneuern

- (Bild 19)
8. Streifschaden vorne links, Stoßfängerverkleidung und Zierelemente zerkratzt, Zierblende unten deformiert, instandsetzen (Bild 14, 15, 16, 17, 18)
 9. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 20, 21, 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

- Türeinstieg hinten rechts eingedellt, (Bild 33)
Felge hinten rechts zerkratzt, (Bild 34)
Heckklappenverkleidung zerkratzt, (Bild 37)
Dachrahmen rechts eingedellt, (Bild 32)
Tür vorne links mehrfach eingedellt, (Bild 27, 28, 29)
Tür hinten links eingedellt, (Bild 30)
Tür hinten rechts eingedellt, (Bild 31)