

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002407418
Besichtigt am: 16.04.2026 10:23
Berichts-Nr: 10440745
FIN: WVGZZA1ZPV652421



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CFP
Erstzulassungsdatum:	31.05.2023
Laufleistung:	35.969 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Ceramique/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.900 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Chester" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Türen	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
6 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrerassistenz "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. Radio "Ready 2 Discover", ohne "Side Assist"	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fensterheber elektrisch
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Fernlichtassistent "Light Assist"
Ausstattungsanpassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Basis-Komfortausstattung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Bremsbelagverschleißanzeige	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung vorn	Komfortsitze vorn
Dekoreinlagen "Pewter matt" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Stabilisator hinten
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Steckdose
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionslenkrad in Leder	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regensensor
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifen 215/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Dynamic Drive Control	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne ECO-Funktion	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sprachbedienung
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Stabilisator vorn
Ohne Ladedose	Standard-Klimazonen
Ohne Ladekabel	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromelementen
Ohne Nebelscheinwerfer	Telefonschnittstelle
	Textilfußmatten vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	8,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	8,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	8,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.043,04
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.043,04

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZPV652421

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

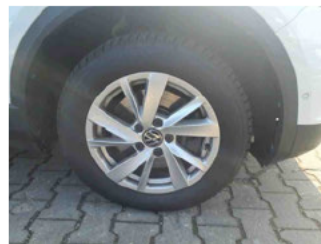
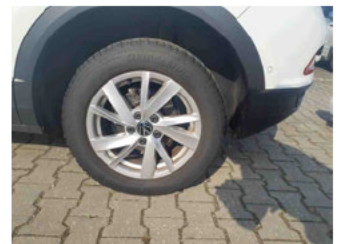
Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440745
vom: 16.04.2026



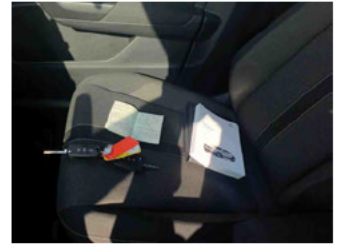
Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

