

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 ,Ade 1
- Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:
- 3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs : non-automated
4. Radstand (mm): 2788
- 4.1. Achsabstand (mm): 2788
5. Länge (mm): 4697
6. Breite (mm): 1882
7. Höhe (mm): 1675
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1570
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1617
16. Technisch zulässige Hochstrassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2247
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1090 / 1200
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4047
18. Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]:
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1800
- 18.4. Ungelenkten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DPC
22. Arbeitsweise: Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb: no
- 23.1. Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line
25. Hubraum [cm³]: 1498
26. Kraftstoff: petrol
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: mono fuel vehicle
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung: 110.00 bei 5000
- 27.1. Höchste Nennleistung, kW bei min⁻¹ (Verbrennungsmotor):
- 27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

Landkreis Rostock
Der Landrat
Außenstelle Bad Döberan
August-Bebel-Str. 3
18409 Bad Döberan

25.10.2022

Landkreis Rostock
Der Landrat
Außenstelle Bad Döberan
August-Bebel-Str. 3
18409 Bad Döberan

28. Getriebe (Typ): manual
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 3.750 | 1.952 | 1.200 | 0.878 | 0.711 | 0.604 | | | |
| 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | | | |
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
- 28.1.3. Gesamtübersetzung:
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 206
30. Spurweite Achse 1/2 (mm): 1571 / 1561
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
- Achse 1: 235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1
- Achse 2: 235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: blue
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Geräuschpegel
- Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹: 74.00 bei 3750
- Fahrgeräusch [dB(A)]: 64.00
- Abgasnorm: EURO 6 AP
47. Abgasnorm:
- 47.1. Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1711
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
- | f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]: | f ₀ (47.1.3.0) | f ₁ (47.1.3.1) | f ₂ (47.1.3.2) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 119.7 | 0.337 | 0.03703 |
- 47.2. Fahrzyklus:
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{ad}):
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: no
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # |
|---------|-------|------|------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|
| Benzin/ | 206.1 | 27.6 | 24.6 | 26.6 | | | 0.2900 | 0.20E11 |
| Diesel | | | | | | | | |
| Gas | | | | | | | | |
| andere | | | | | | | | |
- 2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # |
|---------|----|-----|------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|
| Benzin/ | | | | | | | | |
| Diesel | | | | | | | | |
| Gas | | | | | | | | |
| andere | | | | | | | | |
- 48.1. Rauch (Korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹):
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent (#/km)
- Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

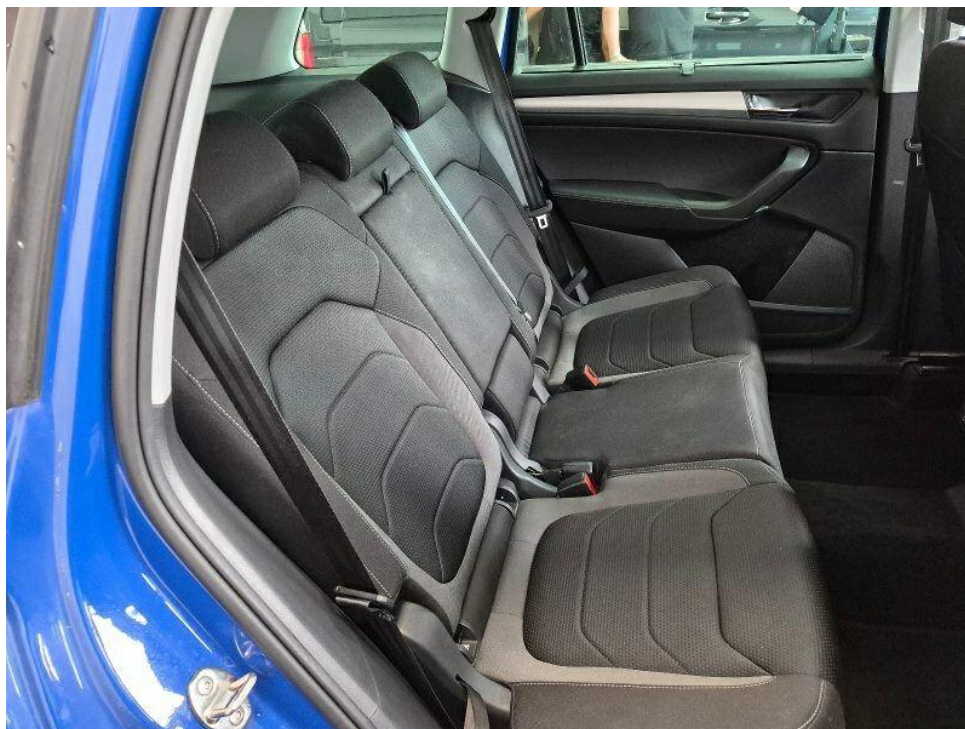


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

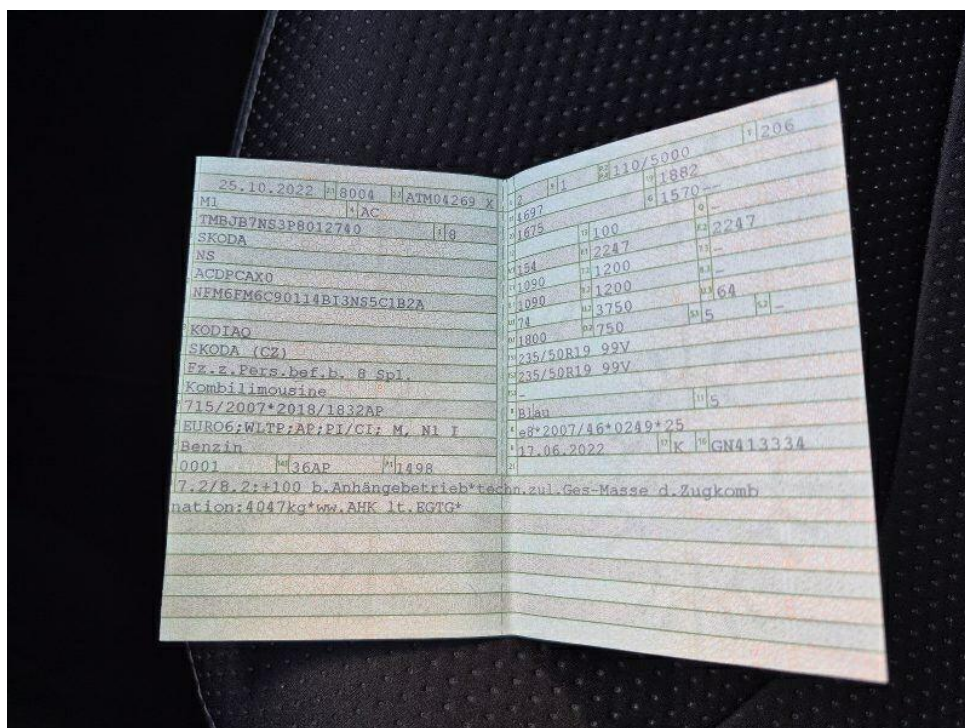


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



**KEIN BILD
VORHANDEN**

Bild 13 : 2. Radsatz



KEIN BILD
VORHANDEN

Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Ölwechsel und Inspektion in 1100 Km fällig

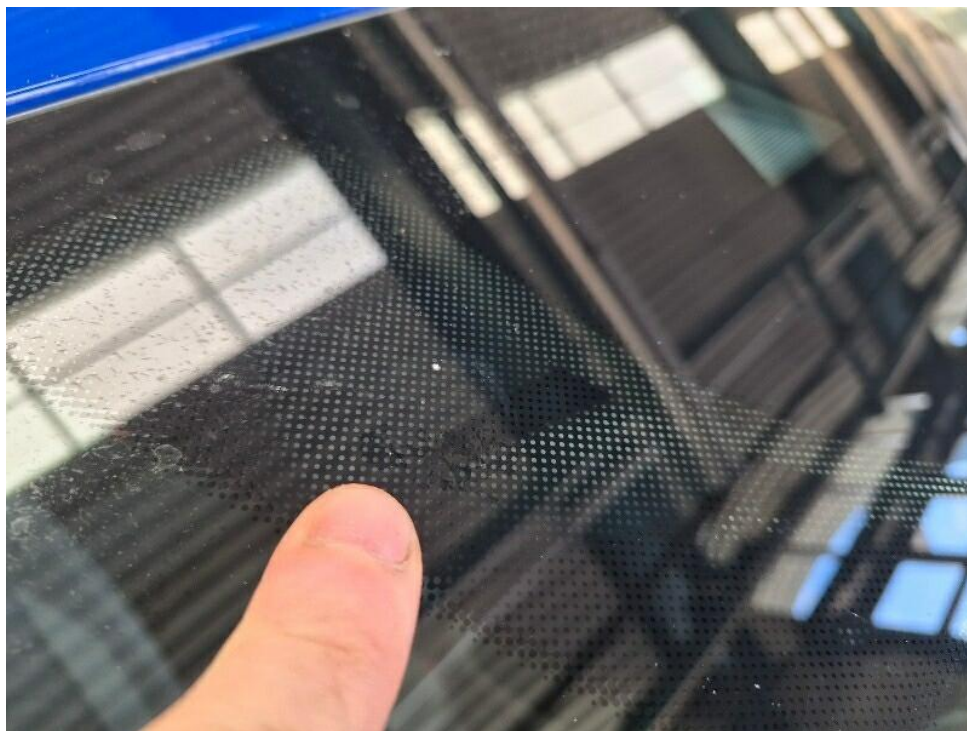


Bild 16 : Windschutzscheibe viele Steinschläge



Bild 17 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair

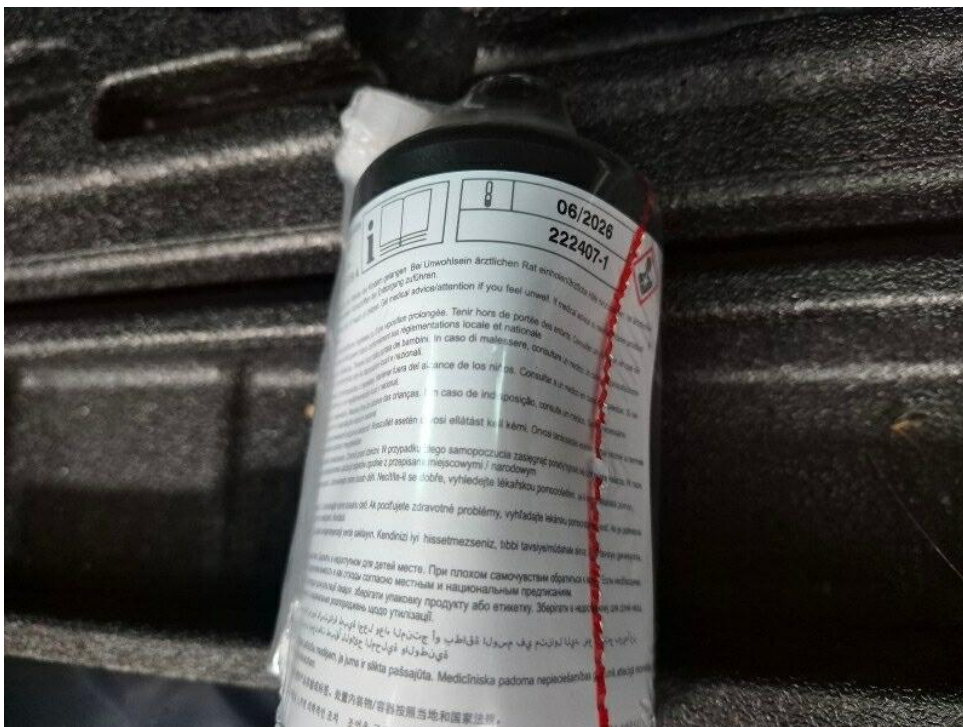


Bild 18 : Pannen-Set (TMS) abgelaufen

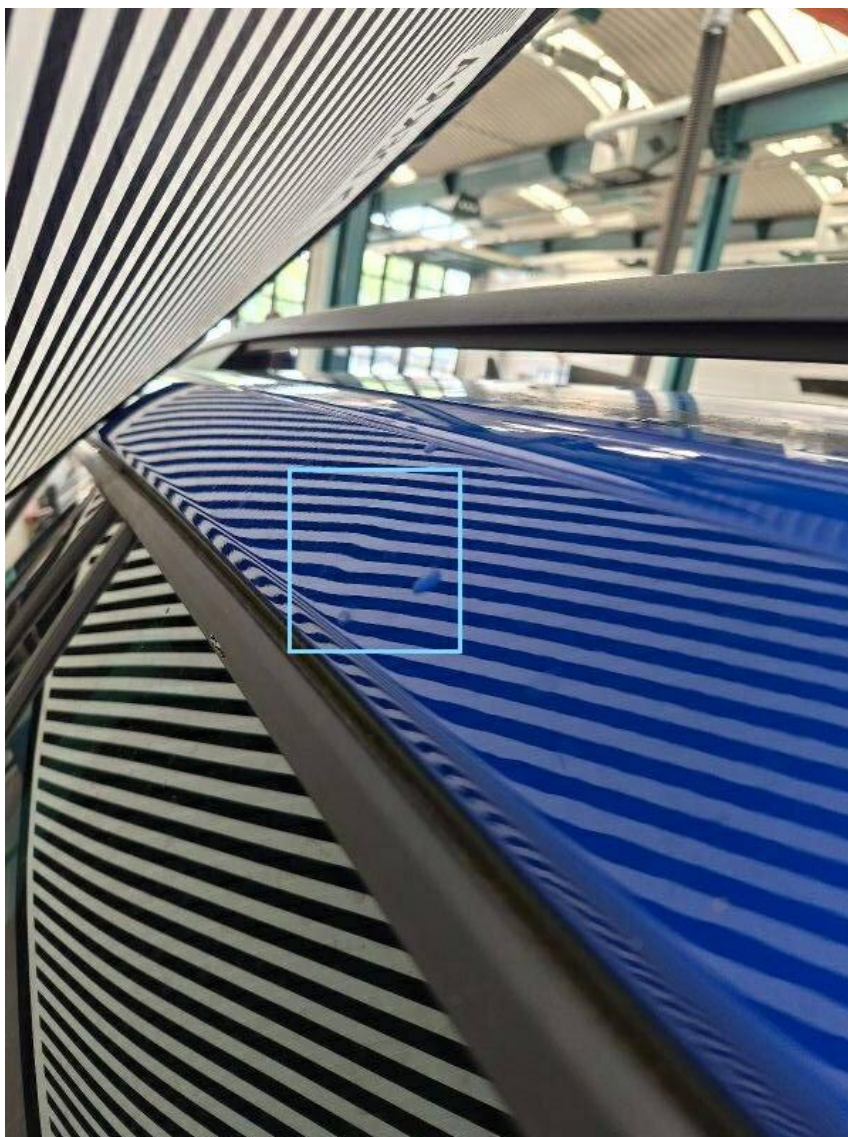


Bild 19 : Dachholm rechts eingedellt



Bild 20 : Tür vorne rechts Schutzleiste unten, zerkratzt, smart repair

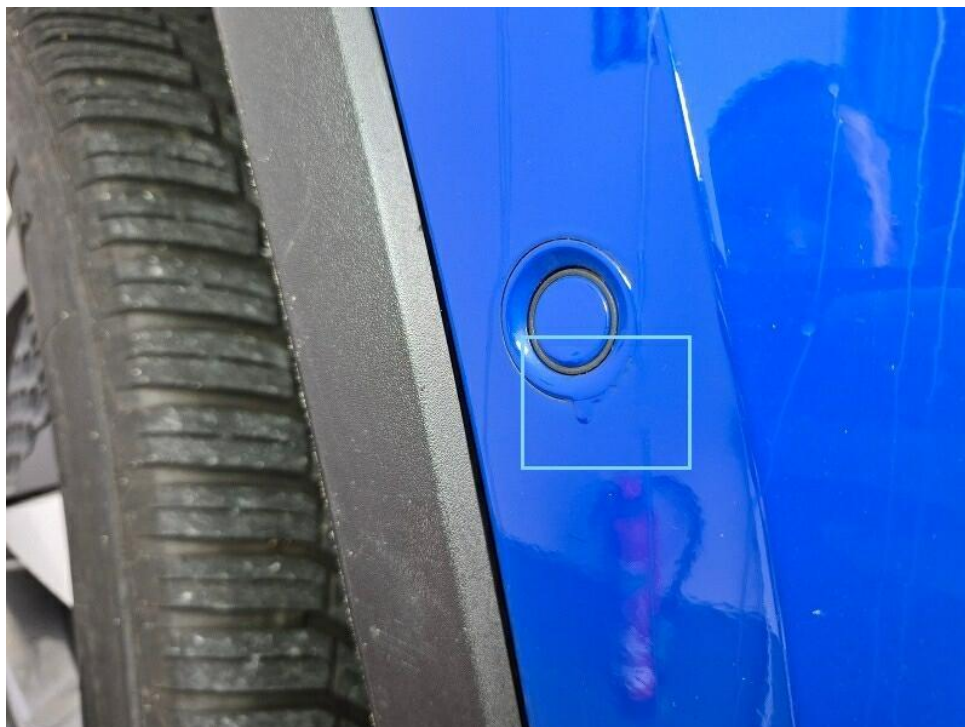


Bild 21 : Stoßfänger vorne nicht Sach.- und Fachgerecht

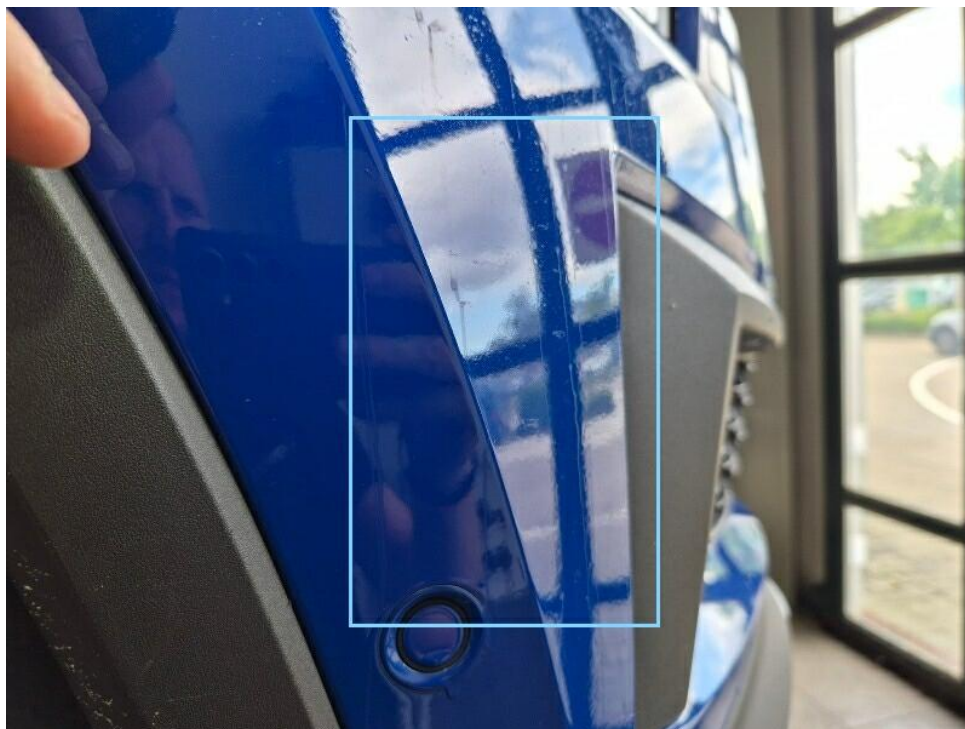


Bild 22 : Stoßfänger vorne nicht Sach.- und Fachgerecht



Bild 23 : Bremsscheiben Hinterachse Flugrost

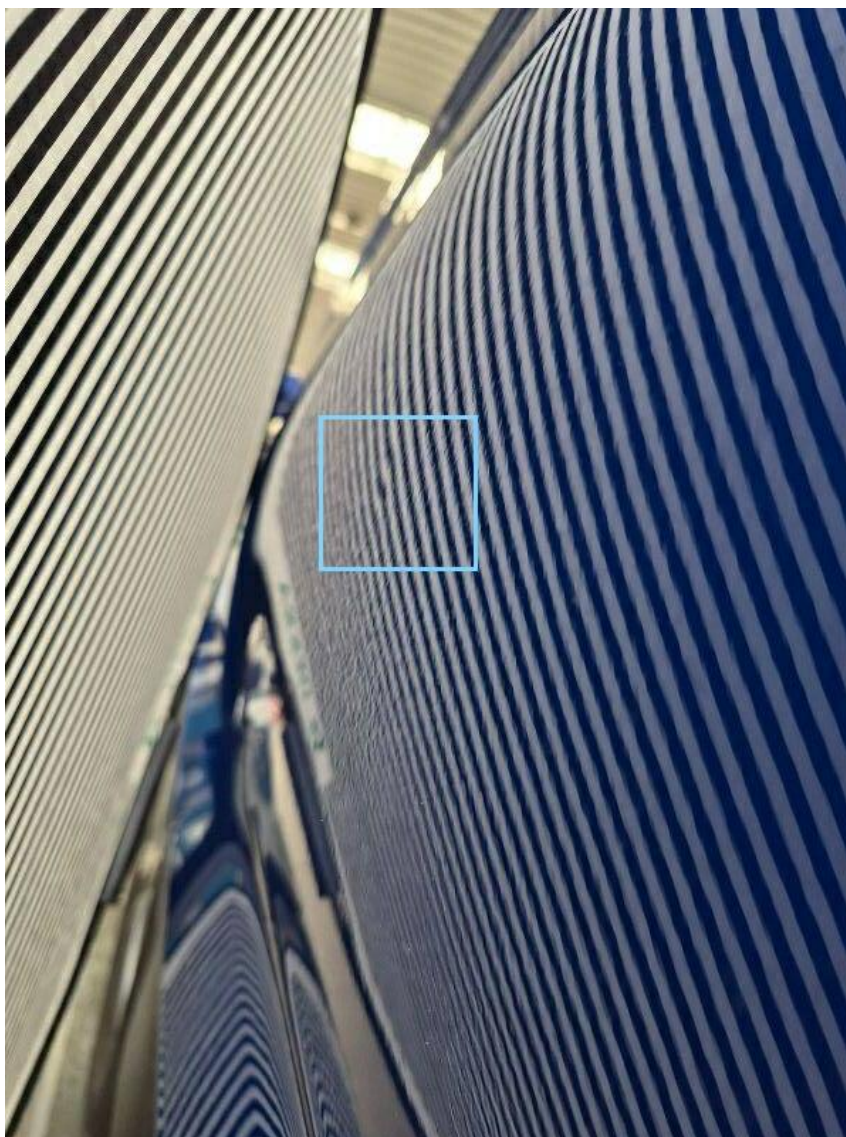


Bild 24 : Tür hinten rechts eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4975193
Hersteller Škoda
Model Kodiaq
Variante Tour 1.5 TSI ACT
Listenpreis 33.789,91
VIN TMBJB7NS3P8012740
Erstzulassungsdatum 1.10.2022
Kennzeichen LRO SR285

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4975193

25.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023107219	07.06.2023	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Tür vorne	4.419,95
2026111728	20.07.2026	Heckklappe	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts 165 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Laut Kundenaussage wurde der Kotflügel vorne rechts erneuert und lackiert. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Das Fahrzeug weist mehrere gebrauchstypische Steinschläge, Kratzer und kleine Dellen auf!

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum

Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.10.2022	Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	Skoda	Typ / Verkaufsbez.	Kodiaq (NS)(2016->) /
			Kodiaq 1.5 TSI ACT Tour
			OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJB7NS3P8012740
HSN / TSN	8004 / ATM	DAT Europa-Code®	018000900350001
DAT Marktindex	DE001 6328	Km-Stand abgelesen	52908
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
			N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Energyblau (V5F) / Metallic /
			K4, LV5F
Polster / Farbe	Sitzbezüge in Stoff / Onyx		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 T	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 T	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 T	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 T	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 8 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Family, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Ablendautomatik, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Bremsenergie rückgewinnung, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Brillenfach, Dachreling, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-Paket: Traveller Plus, Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Gepäck-/Laderaumabdeckung, Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer hinten, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Heckscheibenwischer, Infotainment-Paket Amundsen, Innenausstattung: Dekoreinlagen Anodized Cross, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x19 (Procyon grau glanzgedreht, Aero schwarz matt), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DPCA), Motorhaubenisolierung, Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Phonebox, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2791 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schließ-/Startsystem Kessy, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tour, Sitzheizung vorn + hinten, SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto), Sondermodell Tour, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Stoßfänger Wagenfarbe, Textilfußmatten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre, Wireless SmartLink, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
25401	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
39705	Laderaumboden variabel
68802	Reifen-Reparaturkit
11755	Sonderlackierung Energy-Blau

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 17.09.2024 bei Kilometerstand 24.079
bis Wartung verbleiben: 1.100 km oder 49 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

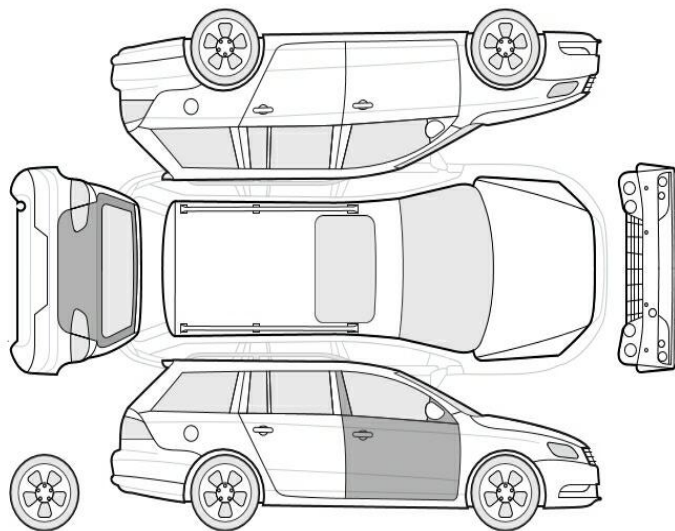

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Pannen-Set (TMS) abgelaufen, erneuern (Bild 18)
2. Stoßfänger vorne nicht Sach.- und Fachgerecht, lackieren (Bild 21, 22)
3. Tür vorne rechts Schutzleiste unten, zerkratzt, smart repair (Bild 20)
4. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dachholm rechts eingedellt (Bild 19)
Tür hinten rechts eingedellt (Bild 24)
Windschutzscheibe viele Steinschläge (Bild 16)
Bremsscheiben Hinterachse Flugrost (Bild 23)
Ölwechsel und Inspektion in 1100 Km fällig (Bild 15)